

B 2000 – no

Ekspløsjonsbeskyttet gir

Drifts- og monteringsanvisning

NORD®
DRIVESYSTEMS



Les dokumentet og oppbevar et for fremtidig referanse

Les dette dokumentet grundig før du arbeider med enheten og før den tas i bruk. Sørg for å følge instruksjonene i dette dokumentet. De er en forutsetning for problemfri og sikker drift og oppfyllelse av eventuelle garantikrav.

Kontakt Getriebebau NORD GmbH & Co. KG spørsmål du måtte ha om bruk av enheten ikke er besvart i dette dokumentet eller hvis du trenger mer informasjon.

Den tyske versjonen av dette dokumentet er originalen. Det tyskspråklige dokumentet har alltid førsteprioritet. Hvis dokumentet er tilgjengelig på andre språk, dreier det seg om oversettelser av originaldokumentet.

Oppbevar dette dokumentet i nærheten av enheten, slik at det er tilgjengelige ved behov.

For enheten din skal du bruke versjonen av dokumentasjonen som var gyldig på leveringstidspunktet. Den gjeldende versjonen av dokumentasjonen finner du på www.nord.com.

Følgende dokumentasjon må også overholdes:

- Kataloger gir,
- Dokumentasjon for elektromotoren,
- Dokumentasjon over påbygde eller leverte komponenter.
- Spesialdokumentasjon som spesifisert på typeskiltet.

Dokumentasjon

Betegnelse: B 2000

Mat.nr.: 6051422

Modellserie: Gir og girmotorer

Typeserie:

Girtyper: **Tannhjulsgir**
Tannhjulsgir NORDBLOC
Standard tannhjulsgir
Tapp-/parallelleggir
Vinkelgir
Tannhjul-snekkegir
Snekkegir MINIBLOC
UNIVERSAL snekkegir

Versjonsliste

Tittel, Dato	Ordrenummer / Versjon	Kommentarer
	Intern kode	
B 2000, Januar 2013	6051422 / 0413	-
B 2000, September 2014	6051422 / 3814	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner
B 2000, April 2015	6051422 / 1915	<ul style="list-style-type: none"> Nye girtyper SK 10382.1 + SK 11382.1
B 2000, Mars 2016	6051422 / 0916	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner Tilpasning nye ATEX-retningslinjer fra 20.04.16
B 2000, April 2017	6051422 / 1417	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner Nye tannhjulsgir SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1
B 2000, Oktober 2017	6051422 / 4217	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner Nye tapp-/parallelleggir SK 0182.1, SK 0282.1, SK 1282.1, SK 1382.1 Nytt snekkegir SK 02040.1 Nye samsvarserklæringer 2D + 2G; 3D + 3G
B 2000, April 2019	6051422 / 1419	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner Revidert sikkerhetsinformasjon og advarsler Overgang av merking iht. DIN EN 13463 -1 til DIN EN ISO 80079-36 Nye samsvarserklæringer 2D + 2G; 3D + 3G
B 2000, Oktober 2019	6051422 / 4419	<ul style="list-style-type: none"> Generelle korrekjoner Strukturelle endringer i dokumentet Supplering av girtypene SK 871.1; SK 971.1; SK 1071.1 Fjerning av samsvarserklæring iht. DIN EN 13463-1.

Tittel, Dato	Ordrenummer / Versjon	Kommentarer
	Intern kode	
B 2000, September 2021	6051422 / 3921	<ul style="list-style-type: none"> • Redaksjonell revisjon • Generelle korreksjoner og tillegg • Tillegg for alternativene AI, AN
	32550	
B 2000, Juli 2022	6051422 / 2822	<ul style="list-style-type: none"> • Revisjon av maksimale motorvekter
	34342	
B 2000, Juli 2023	6051422 / 3023	<ul style="list-style-type: none"> • Generelle korreksjoner • Revisjon av sikkerhetsinformasjonen • A vstandEAC EX • Tillegg UKCA • Tillegg GRIPMAXX • Utvidelse typer: SK 93xxx.1 og SK 1382.1 • Tillegg smøremidler • Tilpasning langtidslagring • EU- og UKCA-samsvarserklæringer oppdatert
	36229	
B 2000, Juni 2024	6051422 / 2424	<ul style="list-style-type: none"> • Generelle korreksjoner • Tillegg girtyper SK 1282.1 GJL, SK 1382.1 og SK 1382.1 GJL • Utvidelse typer i tabellen maksimalt tillatte motorvekter: SK 971.1 og SK 1071.1 • Tilpasning sikkerhetsinformasjon "Påbygg og utstyr" • Tilpasning typeskilt • Tilpasninger "Lagring og stillstandstider" • Tilpasninger "Kontroller kobling" • Tillegg smøremidler
	38064	

Tabell 1: Versjonsliste B 2000

Merknad om opphavsrett

Dokumentet skal overleveres som en del av enheten som er beskrevet her, til hver bruker i en hensiktsmessig form.

Enhver redigering eller endring og annen utnyttelse av dokumentet er forbudt.

Utgiver

Nord Gear Norge AS

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Tyskland • <http://www.nord.com>

Tlf. +49 (0) 45 32 / 289-0 • Faks +49 (0) 45 32 / 289-2253

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhetsinstruksjoner	11
1.1	Beregnet bruk	11
1.2	Sikkerhetsanvisninger for eksplosjonsvern	11
1.2.1	Bruksområde	11
1.2.2	Påbygg og utstyr	12
1.2.3	Smøremidler	12
1.2.4	Driftsbetingelser	12
1.2.5	Radiale og aksiale krefter	12
1.2.6	Montering, oppstilling og igangkjøring	13
1.2.7	Inspeksjon og vedlikehold	13
1.2.8	Beskyttelse mot elektrostatisk oppladning	13
1.3	Benyttede antennelsestyper iht. DIN EN ISO 80079-37	13
1.4	Ikke foreta forandringer	14
1.5	Utfør inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider	14
1.6	Personellkvalifikasjoner	14
1.7	Sikkerhet ved bestemte aktiviteter	14
1.7.1	Kontrollere for transportskader	14
1.7.2	Sikkerhetsanvisninger for installasjon og vedlikehold	14
1.8	Farer	15
1.8.1	Farer ved løfting	15
1.8.2	Fare fra roterende deler	15
1.8.3	Farer på grunn av høye eller lave temperaturer	15
1.8.4	Farer som følge av smøremidler og andre stoffer	16
1.8.5	Farer på grunn av støy	16
1.8.6	Farer fra kjølemiddel under trykk	16
2	Girbeskrivelse	17
2.1	Girtyper og typebetegnelser	17
2.2	Typeskilt	19
2.3	Sertifisering UKCA	20
3	Transport, lagring, montering	21
3.1	Transport av giret	21
3.2	Lagring og stillstandstider	21
3.2.1	Generelle tiltak	21
3.2.2	Lagring og stillstandstider på mer enn 3 måneder	22
3.2.3	Lagring og stillstandstider på mer enn 9 måneder	22
3.3	Kontroll av konstruksjonsformen	23
3.4	Forberedelser til oppstilling	23
3.4.1	Kontrollere for skader	23
3.4.2	Fjern korrosjonsbeskyttelsesmiddel	23
3.4.3	Kontrollere rotasjonsretning	23
3.4.4	Kontrollere miljøbetingelsene	23
3.4.5	Montere oljeekspansjonstanken (ekstraustyr: OA)	23
3.4.6	Montere oljenivåbeholder (ekstraustyr: OT)	23
3.5	Oppstilling av giret	24
3.6	Montering av et nav på massiv aksel (tilleggsutstyr: V, L)	25
3.7	Montering av påsettningsgir med festeelement (alternativ: B)	27
3.8	Montering av en hulaksel med krympeskive (Alternativ: S)	30
3.9	Montering av en hulaksel med GRIPMAXX™ (Alternativ: M)	32
3.10	Montering av en SCX-flens (alternativ: SCX)	34
3.11	Montering av dekselet (alternativ: H, H66)	35
3.12	Montering av deksler	35
3.13	Montering av en standardmotor (alternativ: IEC, NEMA, AI, AN)	36
3.14	Montering av kjøleslangen på kjølesystemet	40
3.15	Montering en oljeekspansjonstank (alternativ: OA)	41
3.15.1	Montering av størrelsene I, II og III	41
3.15.2	Montering av størrelsene 0A og 0B	42
3.16	Påføring av temperaturetiketten	42

3.17	Etterlakking	43
4	Idriftsetting.....	44
4.1	Kontrollere oljenivå.....	44
4.2	Aktivere lufting	44
4.3	Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren.....	44
4.4	Kjølespiral (ekstrautstyr: CC)	46
4.5	Temperaturmåling	46
4.6	Prøvekjøring.....	48
4.7	Innkjøringstid for snekkegiret	48
4.8	Drift AI/AN-adapter med alternativ BRG1.....	48
4.9	Sjekkliste	49
5	Inspeksjon og vedlikehold	50
5.1	Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller.....	50
5.2	Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider	51
5.2.1	Visuell kontroll for lekkasjer	51
5.2.2	Kontroller driftslyder.....	52
5.2.3	Kontrollere oljenivået	52
5.2.4	Visuell inspeksjon av gummibufrene (alternativ: G, VG).....	53
5.2.5	Visuell kontroll av slangeledninger (alternativ: OT).....	53
5.2.6	Visuell kontroll av akseltetningsringene.....	53
5.2.7	Visuell kontroll av SCX-flensen (alternativ: SCX)	54
5.2.8	Visuell kontroll av temperaturklistremerket	54
5.2.9	Fjerne støv.....	54
5.2.10	Kontroller koblingen (alternativ: IEC, NEMA, AI, AN)	54
5.2.11	Ettersmør med fett (alternativ: VL2, VL , AI, AN)	56
5.2.12	Skifte ut automatisk smøremiddelgiver	56
5.2.13	Skifte olje	57
5.2.14	Kontroller kjølespiral for avleiringer (tilleggsutstyr: CC)	58
5.2.15	Rengjøre og kontrollere lufteskruer	58
5.2.16	Skifte akseltetningsring	58
5.2.17	Ettersmøre lagrene i giret	59
5.2.18	Generaloverhaling	59
6	Avfallsbehandling	61
7	Vedlegg	62
7.1	Konstruksjoner og innbyggingsposisjon	62
7.1.1	Symbolforklaring	62
7.1.2	Standard tannhulgir	62
7.1.3	NORDBLOC tannhulgir SK 072.1 og SK 172.1	62
7.1.4	NORDBLOC tannhulgir SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 ... SK 1071.1	64
7.1.5	NORDBLOC.1-tannhulgir	65
7.1.6	Tapp-/parallelloggir	65
7.1.7	UNIVERSAL-snekkegir	66
7.1.8	Oversikt over innbyggingsposisjonene	68
7.2	Smøremidler	83
7.2.1	Rullelagerfett	83
7.2.2	Giroljer	84
7.3	Skruestrammemomenter	85
7.4	Driftsfeil	86
7.5	Lekkasje og tetthet	87
7.6	Samsvarserklæring	88
7.6.1	Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene 2G og 2D	88
7.6.2	Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene 3G og 3D	89
7.6.3	Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene UKCA 2G og 2D	90
7.6.4	Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene UKCA 3G og 3D	91
7.7	Reparasjonsanvisninger	92
7.7.1	Reparasjon	92
7.7.2	Internett-informasjon	92
7.8	Garanti	92
7.9	Forkortelser	92

Figurfortegnelse

Figur 1: Typeskilt	19
Figur2: Eksempel på en enkel oppotrekkingsenhet	25
Fig. 3: Tillatte kraftinnføringer på inngående og utgående aksler	26
Figur 4: Påfør smøremiddel på akselen og navet	27
Fig. 5: Demontering av det fabrikkmonterte lokket	28
Fig. 6: Gir festet på aksel med kontaktskulder med festeelement	28
Fig. 7: Gir festet på aksel uten kontaktskulder med festeelement	28
Fig. 8: Demontering med demonteringsenhet.....	28
Fig. 9: Montering av gummibufferen (alternativ G eller VG) ved tapp-/parallelleggir	29
Fig. 10: Feste av dreiemomentstøtte på vinkelgir og snekkegir.....	29
Fig. 11: Hulaksel med krympeskive	30
Fig. 12: GRIPMAXX™, eksplosjonsvisning	32
Fig. 13: Monteringseksempel på en SCX-flens.....	34
Fig. 14: Montering av deksler alternativ SH, alternativ H og alternativ H66	35
Fig. 15: Demontering og montering av dekselet	35
Fig. 16:Montering av koblingen på motorakselen ved forskjellige koblingskonstruksjoner	38
Fig. 17: Kjølelokk	40
Figur 18: Plassering av oljeekspansjonstanken	41
Figur 19: Plassering av oljeekspansjonstanken	42
Fig. 20: Plassering av temperaturklistremerket.....	43
Fig. 21: Aktiver trykklufteskruen.....	44
Fig. 22: Montering av fetttoppsamlingsbeholderen	44
Fig. 23: Aktivering av den automatiske smøremiddelgiveren ved standardmotorpåbygg.....	45
Fig. 24: Klebeskilt	45
Fig. 25: ATEX-merking	47
Figur 26: Temperaturklistremerker	47
Figur 27: Kontroller oljenivået med oljepeilestav	53
Figur 28: Kontroller koblingen gjennom inspeksjonsåpningen for alternativ AI, AN	54
Figur 29: Måling av tanntrykkelsen på klokoblingen ROTEX®	55
Figur 30: Måling av tannhylseslitasjen på den buede tannkoblingen BoWex®.....	55
Fig. 31: Ettersmøre IEC/NEMA-adapter AI og AN alternativ BRG1	56
Fig. 32: Utskifting av den automatiske smøremiddelgiveren ved standardmotorpåbygg.....	56
Fig. 33: Oljenivåmåling SK 072.1 - SK 172.1	62
Fig. 34: Mål oljenivå.....	63
Fig. 35: Oljenivåmåling SK 071.1 – SK 371.1	64
Fig. 36: Oljenivå SK 771.1 ... 1071.1	65
Fig. 37: Tapp-/parallelleggir med oljenivåbeholder.....	66
Fig. 38: Posisjon ved oljenivåkontrollen.....	66
Fig. 39: Samsvarserklæring kategori 2G/2D, merking iht. DIN EN ISO 80079-36	88
Fig. 40: Samsvarserklæring kategori 3G/3D, merking iht. DIN EN ISO 80079-36	89
Figur 41: Samsvarserklæring kategori 2G/2D, merking i henhold til UKCA.....	90
Figur 42: Samsvarserklæring kategori 3G/3D, merking i henhold til UKCA.....	91

Tabellfortegnelse

Tabell 1: Versjonsliste B 2000	4
Tabell 2: Girtyper og typebetegnelser.....	17
Tabell 3: Utførelser og tilleggsutstyr	18
Tabell 4: tillatt toleranse for maskinakselen.....	33
Tabell 5: Motorvekter IEC-motorer	36
Tabell 6: Motorvekter NEMA-motorer	37
Tabell 7: Motorpassfjærer.....	39
Tabell 8: Plassering av koblingshalvdelen på NEMA-motorakselen.....	39
Tabell 9: Sjekkliste for igangkjøring.....	49
Tabell 10: Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller.....	50
Tabell 11: Slitasjegrenseverdier for koblingstannkransene	55
Tabell 12: Oljemengder til standard tannhjulsgir for ATEX kategori 3G og 3D	58
Tabell 13: Materialer.....	61
Tabell 14: Rullelagerfett.....	83
Tabell 15: Giroljer	84
Tabell 16: Skruestrammemomenter	85
Tabell 17: Oversikt over driftsfeil	86
Tabell 18: Lekkasjedefinisjon i henhold til DIN 3761	87

1 Sikkerhetsinstruksjoner

1.1 Beregnet bruk

Disse girene brukes til å overføre en roterende bevegelse. Ved å gjøre det konverterer de turtall og dreiemoment. De er beregnet til å brukes som en del av et drivverksystem i kommersielt brukte maskiner og anlegg. Girene må ikke settes i drift før det er kontrollert at maskinen eller anlegget kan drives sikkert med giret. Hvis svikt i gir eller girmotor kan medføre fare for personer, må egnede beskyttelsestiltak iverksettes. Maskinene eller anlegget må overholde lokale lover og retningslinjer. Alle gjeldende helse- og sikkerhetskrav må oppfylles. Spesielt maskindirektivet 2006/42/EU og UKCA "Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008" må følges spesielt på det respektive gyldighetsområdet.

Girene er egnet til bruk i potensielt eksplosive atmosfærer i henhold til kategorien som er angitt på typeskiltet. De oppfyller eksplosjonsvernkravene i direktiv 2014/34/EU og direktiv "Utstyr og beskyttelsessystemer beregnet til bruk i potensielt eksplosive atmosfærer Forordning 2016: Storbritannia" for kategorien som er angitt på typeskiltet. Girene må kun brukes med komponenter som er beregnet til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Under drift må det ikke forekomme blanding av atmosfærer med gasser, damper og tåker (sone 1 eller 2, merking IIG) og støv (sone 21 eller 22, merking IID). Ved hybridblanding bortfaller godkjenningen av giret.

Konstruksjonsmessige forandringer på girkassen er ikke tillatt og ugyldiggjør godkjenningen av giret.

Girene må kun brukes i henhold til informasjonen i den tekniske dokumentasjonen fra Getriebbau NORD GmbH & Co. KG. Dersom girkassen ikke brukes i henhold til konstruksjonen og opplysningene i bruks- og monteringsanvisningen, kan dette føre til skader på giret. Dette kan også føre til personskader.

Fundamentet og girfestet må være tilstrekkelig dimensjonert i henhold til vekt og dreiemoment. Alle beregnede festemidler må brukes.

Noen gir er utstyrt med kjølekrets/kjølesystem. Disse girene kan først tas i bruk når kjølemiddelkretsløpet er tilkoblet og i drift.

1.2 Sikkerhetsanvisninger for eksplosjonsvern

Girene er egnet til bruk i eksplosjonsfarlige områder. For å sikre tilstrekkelig eksplosjonsbeskyttelse må også følgende instruksjoner følges.

Vær oppmerksom på og overhold alle tekniske data på typeskiltet. Vær også oppmerksom på den spesielle dokumentasjonen på typeskiltet i felt "S" samt instruksjoner for utstyr og tilbehør.

1.2.1 Bruksområde

- Gir må konstrueres fagmessig. Overbelastninger kan føre til brudd på komponenter. Dette kan forårsake gnister. Fyll ut forespørselskjemaet fullstendig. Getriebau NORD GmbH & Co KG konstruerer gir i henhold til informasjonen i forespørselskjemaet. Vær oppmerksom på informasjonen for valg av gir i forespørselskjemaet og i katalogen.
- Eksplosjonsvernet dekker bare områder som tilsvarer enhetskategorien og typen eksplosiv atmosfære som er angitt på typeskiltet. Girtypen og alle tekniske data må samsvare med spesifikasjonene for anlegget eller maskinenprosjekteringen. Hvis det er flere driftspunkter, må maksimal drivkraft, dreiemoment eller hastighet ikke overskrides på noe driftspunkt. Giret må kun brukes i en installasjonsposisjon som tilsvarer konstruksjonsformen. Kontroller alle data på typeskiltet før du installerer giret.
- For alle arbeider, f.eks. transport, lagring, installasjon, elektrisk tilkobling, igangkjøring og reparasjoner, må det ikke finnes en eksplosiv atmosfære.
- I henhold til DIN EN ISO 80079-36 må de atmosfæriske forholdene som frekvensomformeren kan brukes under, være i et omgivelsestrykkområde på 80–110 kPa og et oksygeninnhold på ca 21 %.

1.2.2 Påbygg og utstyr

- Gir med kjølesystem beregnet til oljekjøling må ikke settes i drift uten smøremiddelkjøling. Funksjonen til smøremiddelkjølingen må overvåkes. Hvis tillatt temperatur overskrides, må frekvensomformeren slås av. Sjekk regelmessig for lekkasjer.
- Utstyr som er montert på giret, f.eks. koblinger som kan monteres på inngående og utgående aksler, remskiver, kjølesystemer, pumper, sensorer etc., samt drivverksmotorer må også være egnet til bruk i en sone med potensielt eksplosiv atmosfære. Merking i henhold til ATEX må samsvare med informasjonen i system- eller maskinprosjekteringen.
- Koblinger til IEC- eller NEMA-adapttere beskrevet i denne håndboken, har ikke en separat ATEX--merking.
- Gir med massiv aksel er fra fabrikken utstyrt med en akseltapp og passfjær i henhold til DIN 6885. Disse overføringselementene er dimensjonert til dreiemomenter og krefter i henhold til typeskiltet og er derfor egnet til montering av et nav.

Massive aksler uten passfjær er konstruert i henhold til de spesielle spesifikasjonene til maskin- eller anleggsprodusenten. De kan inneholde andre elementer, f.eks. bolter, i tverrgående hull o.l. til å overføre dreiemomenter og krefter. Dimensjoneringen av akselen i området ved disse overføringselementene er maskin- eller anleggsprodusentens ansvar. Overhold maskin- eller anleggsprodusentens spesifikasjoner for montering av overføringselementet.

1.2.3 Smøremidler

- Uegnede oljer kan føre til antennelsesfare. Bruk derfor kun oljer som spesifisert på typeskiltet. Anbefalte smøremidler finnes i vedlegget til denne Drifts- og monteringsanvisningen.

1.2.4 Driftsbetingelser

- Hvis giret er utstyrt med tilbakeløpssperre, må du overholde minimumshastigheten for løfting av sperrenheten og maksimalhastigheten. Gir med tilbakeløpssperre på drivakselen må kun drives med et minimum turtall på 900 min.⁻¹. For lav hastighet fører til økt slitasje og temperaturøkning. For høye hastigheter skader tilbakeløpssperren.
- Når gir utsettes for direkte sollys eller lignende stråling, må omgivelsestemperaturen eller temperaturen på kjøleluften alltid ligge 10 K under den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen i det tillatte omgivelsestemperaturområdet "Tu" iht. typeskiltet.
- Selv små endringer i monteringsbetingelsene kan ha betydelig innvirkning på girtemperaturen. Girkasser med temperaturklasse T4 eller med en maksimal overflatetemperatur på 135 °C eller lavere skal være utstyrt med temperaturklistremerke. Punktet i midten av temperaturklistremerket blir svart når overflatetemperaturen er for høy. Ta umiddelbart giret ut av drift hvis punktet er blitt svart.

1.2.5 Radiale og aksiale krefter

- Inn- og utgående akselementer må kun overskride de maksimalt tillatte radielle tverrkreftene F_{R1} angitt på typeskiltet F_{R2} og aksiale krefter F_{A2} i giret (se avsnitt 2.2 "Typeskilt").
- Spesielt for remmer og kjeder må riktig stramming overholdes.
- Tilleggsbelastninger pga. ubalanse i nav er ikke tillatt.

1.2.6 Montering, oppstilling og igangkjøring

- Feil ved oppstillingen fører til spenninger og uakseptabelt høye belastninger. Dette fører til økte overflatetemperaturer. Følg instruksjonene for oppstilling og montering i denne Drifts- og monteringsanvisningen.
- Før igangkjøring utføres alle kontroller som er foreskrevet i denne Drifts- og vedlikeholdsanvisningen for å identifisere feil som kan øke eksplosjonsfare i god tid. Ikke bruk giret hvis du oppdager noe unormalt under kontrollene. Rådfør deg med Getriebbau NORD.
- For gir med temperaturklasse T4 eller med en maksimal overflatetemperatur på under 200 °C måles overflatetemperaturen på giret før igangkjøring. Ikke start giret hvis den målte overflatetemperaturen er for høy.
- Girhuset må jordes for å avlede elektrostatisk opplading.
- Utilstrekkelig smøring fører til temperaturøkninger og gnister. Kontroller oljenivået før oppstart.

1.2.7 Inspeksjon og vedlikehold

- Utfør alle inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid som er foreskrevet i denne Drifts- og monteringsanvisningen samvittighetsfullt for å unngå økt eksplosjonsfare på grunn av funksjonsfeil og skader. Hvis det oppdages noe unormalt under drift, må drivverket slås av. Rådfør deg med Getriebau NORD.
- Utilstrekkelig smøring fører til temperaturøkninger og gnister. Kontroller oljenivået regelmessig i henhold til informasjonen i denne Drifts- og monteringsanvisningen.
- Støv- og smussavleiringer fører til temperaturøkning. Støv kan også avsettes inne i ikke-støvtette deksler. Fjern avleiringer regelmessig i henhold til informasjonen i denne Drifts- og monteringsanvisningen.

1.2.8 Beskyttelse mot elektrostatisk opplading

- Ikke-ledende belegg eller lavtrykksslanger kan bli elektrostatisk ladet. Gnister kan oppstå under utlading. Slike komponenter må ikke brukes i områder hvor det kan forventes ladegenererende prosesser. Oljenivåtanker må kun være i områder med gassgruppen IIB.
- Girene er konstruert til kategori 2G gruppe IIC (sone 1 gruppe IIC) og 2D gruppe IIIC (sone 21 gruppe IIIC) med en egnet elektrostatisk testet lakk.
- Ved påfølgende lakking må det sikres at lakkingen ikke kan lades opp elektrostatisk.
- Rengjør overflater kun med en fuktig klut for å hindre elektrostatisk opplading.

1.3 Benyttede antennelsestyper iht. DIN EN ISO 80079-37

Følgende antennelsebeskyttelsestyper ble brukt:

- Tiltak for å sikre konstruktiv sikkerhet "c"
 - Fasthets- og varmeberegninger for hvert bruksområde.
 - Valg av egnede materialer, komponenter.
 - Beregning av anbefalt intervall for generell overhaling.
 - Kontrollintervall for smøremiddelnivå, og dermed sikring av smøring av lagre, tetninger og fortanninger.
 - Nødvendig termisk kontroll ved igangkjøring.
- Tiltak for å sikre væskeinnkapslingen "k"
 - Fortanningen smøres med et egnet smøremiddel.
 - Opplysninger om godkjente smøremidler på typeskiltet.
 - Opplysninger om smøremiddelnivåer.
- Tiltak for å sikre antennelseskildeovervåking "b"
 - Bruk av en temperaturowervåking ved oljekjoleanlegg som antennelsebeskyttelsessystem b1.

1.4 Ikke foreta forandringer.

Ikke foreta noen strukturelle endringer på giret. Ikke fjern noen beskyttelsesanordninger. Ikke endre det originale belegget/lakken eller påfør mer belegg/lakk.

1.5 Utfør inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider

Manglende vedlikehold og skader kan forårsake funksjonsfeil som kan føre til personskader.

- Utfør alle inspeksjoner og vedlikeholdsarbeider i de foreskrevne intervallene.
- Vær også oppmerksom på at etter en lang lagringsperiode før igangkjøring er det nødvendig med en inspeksjon.
- Bruk ikke et skadet gir. Giret må ikke ha noen lekkasjer.

1.6 Personellkvalifikasjoner

Alle arbeider i forbindelse med transport, installasjon, igangkjøring og vedlikehold må utføres av kvalifisert fagpersonell.

Kvalifisert fagpersonell er personer som har opplæring og erfaring til å gjenkjenne og unngå eventuelle farer.

Reparasjoner på giret må kun utføres av Getriebbau NORD GmbH & Co. KG eller av en person som er autorisert i henhold til lovbestemmelsene om eksplosjonsbeskyttelse.

1.7 Sikkerhet ved bestemte aktiviteter

1.7.1 Kontrollere for transportskader

Transportskader kan føre til funksjonsfeil på giret med påfølgende materielle skader og personskader. Personer kan skli på oljesøl på grunn av transportskader.

- Kontroller emballasjen og giret for transportskade.
- Bruk ikke gir med transportskader.

1.7.2 Sikkerhetsanvisninger for installasjon og vedlikehold

Før du utfører arbeider på giret, må du koble drivverket fra strømforsyningen og sikre den mot utilsiktet innkobling. La giret avkjøles. Gjør ledningene til kjølekreten trykkløse.

Defekte eller skadde deler, monteringsadapttere, flenser og deksler kan ha skarpe kanter. Bruk derfor vernehansker og verneklaer.

1.8 Farer

1.8.1 Farer ved løfting

Dersom giret faller eller kommer i pendelbevegelser, kan personer påføres alvorlige personskader. Derfor må følgende anvisninger følges.

- Sperr av fareområdet med god margin. Sørg for tilstrekkelig plass til å unngå pendlende laster.
- Gå ikke under svevende last.
- Bruk tilstrekkelig dimensjonert og egnet transportmiddel til bruken. Vekten på giret finner du på typeskiltet.
- Løft giret kun i øyeboltene som er montert på fabrikken til dette.

Hvis det ikke finnes ringbolter, må man skru en ringbolt i henhold til DIN 580 inn i de forliggende gjengede hullene. Ringboltene må skrus helt inn.

Trekk kun i ringboltene som beskrevet i kapittel 3.1 "Transport av giret". Bruk kun ringboltene til å løfte giret uten andre komponenter. Ringboltene er ikke konstruert til å bære vekten av giret med tilbehør. Ved løfting av et gir må et brukes ringboltene på giret og på motoren samtidig (følg produsentens anvisninger for motoren!).

1.8.2 Fare fra roterende deler

Det er fare for å bli trukket inn fra roterende deler. Dette kan medføre alvorlige personskader, f.eks. klemming eller kvelning.

- Sørg for berøringsbeskyttelse. I tillegg til akslene dreier dette seg om viften samt drivverks- og elementer på utgående aksler som remdrivverk, kjededrivverk, krympeskiver og koblinger. Ved utforming av separerende verneutstyr må man ta hensyn til eventuell maskinetterløp.
- Ikke bruk drivverket uten deksler eller heterter.
- Sikre drivverket mot å slås på før monterings- og vedlikeholdsarbeid.
- Slå ikke på drivverket i testmodus uten montert utgående akselement eller fest passfjæren.
- Følg også sikkerhetsanvisningene i bruks- og monteringsanvisningen fra produsenten av de medfølgende komponentene.

1.8.3 Farer på grunn av høye eller lave temperaturer

I drift kan giret overstige 90 °C. Det er fare for brannskader hvis du berører varme overflater eller kommer i kontakt med varm olje. Ved svært lave omgivelsestemperaturer kan det oppstå kontaktforfrysninger.

- Berør ikke giret etter bruk eller ved svært lave omgivelsestemperaturer uten vernehansker.
- La giret kjøle seg ned etter bruk eller ved svært lave omgivelsestemperaturer før det utføres vedlikeholdsarbeider.
- Monter et berøringsvern hvis det er fare for at personer berører giret under drift.
- Varm oljetåke kan lekke ut periodisk fra en trykklufteskrue under drift. Sørg for egnede vernetiltak slik at ingen kan utsettes for fare.
- Legg ikke fra deg lettantennelige gjenstander på giret.

1.8.4 Farer som følge av smøremidler og andre stoffer

Kjemikalier som brukes sammen med girkassen kan være giftige. Hvis materialet kommer i øynene, kan det forårsake øyeskader. Kontakt med rengjøringsmidler, smøremidler og lim kan forårsake hudirritasjon.

Når du åpner lufteskruer, kan det hende at oljetåke trenger ut.

Smøremidler og konserveringsmidler kan gjøre girkasser glatte slik at de glir ut av hendene. Det er fare for å skli på sølte smøremidler.

- Bruk kjemikalieresistente vernehansker og verneklær når du arbeider med kjemikalier. Vask hendene etter arbeidet.
- Bruk vernebriller hvis kjemikalier kan sprute, for eksempel ved fylling av olje eller ved rengjøring.
- Hvis kjemikalier kommer i øynene må du skylle straks med rikelig med kaldt vann. Hvis du har plager, må du kontakte lege.
- Følg sikkerhetsdatabladene til kjemikaliene. Oppbevar sikkerhetsdatabladene i nærheten av giret.
- Tørk opp sølte smøremidler umiddelbart med et bindemiddel.

1.8.5 Farer på grunn av støy

Enkelte gir eller påbygde komponenter, f.eks. vifter, forårsaker skadelig støy under drift. Hvis du trenger å arbeide i nærheten av slikt utstyr, må du bruke hørselvern.

1.8.6 Farer fra kjølemiddel under trykk.

Kjølesystemet står under høyt trykk. Skader på eller åpning av kjølemiddelledning under trykk kan forårsake personskader. Før du arbeider på giret, må du slippe ut trykket fra kjølemiddelkretsen.

2 Girbeskrivelse

2.1 Girtyper og typebetegnelser

Girtyper/typebetegnelser
BLOCK -tannhjulsgir 2-trinns: SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 3-trinns: SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103
NORDBLOC.1-tannhjulsgir 1-trinns: SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1 2-trinns: SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 3-trinns: SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1
STANDARD tannhjulsgir 2-trinns: SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 3-trinns: SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330
BLOCK-tapp-/parallellgir 2-trinns: SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 1282.1 GJL, SK 2282, SK 3282, SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 3-trinns: SK 1382.1, SK 1382.1 GJL, SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, SK 10382.1, SK 11382
BLOCK-vinkelgir 3-trinns: SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 4-trinns: SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1
NORDBLOC.1-vinkelgir 2-trinns: SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1
BLOCK-snekkegir 2-trinns: SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 3-trinns: SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125
UNIVERSAL SI snekkegir 1-trinns: SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, SK 1SI75 2-trinns (tannhjul-snekkegir): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63
UNIVERSAL SMI snekkegir 1-trinns: SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, SK 1SMID63, SK 1SMI75 2-trinns (tannhjul-snekkegir): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63

Tabell 2: Girtyper og typebetegnelser


Dobbeltgir som består av to enkeltgir. For eksempel betyr typebetegnelsen til dobbeltgiret SK 73/22 at dobbeltgiret består av enkeltgirene SK 73 og SK 22.

Forkortelse	Beskrivelse
(uten)	Fotfeste med hel aksel
/31	Snekkefortrinn
/40	Snekkefortrinn
5	Forsterket utgående aksel
A	Hulaksel
AI	IEC-standardmotorpåbygg
AI...BRG1	IEC standardmotorpåbygg med manuell ettersmøring
AI...RLS	IEC-standardmotorpåbygg med integrert retursperre
AL	Forsterket aksiallagring
AN	NEMA-standardmotorpåbygg
AN...BRG1	NEMA standardmotorpåbygg med manuell ettersmøring
AN...RLS	NEMA-standardmotorpåbygg med integrert retursperre
B	Festeelement
CC	Kjølespiral
D	Dreiemomentstøtte
EA	Hulaksel med spline
F	Flens B
G	Gummibuffer for dreiemomentstøtte
H	Deksel
/H10	Modulært tannhjul-fortrinn for universal-snekkegir
H66	Dekselhette IP66
IEC	IEC-standardmotorpåbygg
K	Dreiemomentkonsoll
L	Hel aksel, tosidet
NEMA	NEMA-standardmotorpåbygg
OA	Oljeekspansjonstank
OT	Oljestandsbeholder
R	Tilbakeløpssperre
S	Krympeskive
SCX	Skruetransportflens ATEX
SO1	Syntetisk olje ISO VG 220
V	Massiv aksel (med standard tannhjulsgir: forsterket drivverk)
VG	Forsterket gummibuffer
VI	Viton akseltetningsringer
VL	Forsterkede utgående aksellager
VL2	Røreverkutførelse - forsterket opplagring
VL3	Røreverkutførelse - forsterket opplagring - Drywell
VS	Forsterket krympeskive
W	Fri drivaksel
X	Hus-fotfeste
Z	Flens B14

Tabell 3: Utførelser og tilleggsutstyr

2.2 Typeskilt

Typeskiltet må være godt festet til giret og må ikke utsettes for permanent forurensning. Dersom typeskiltet er uleselig eller skadet, må du kontakte NORDs serviceavdeling.

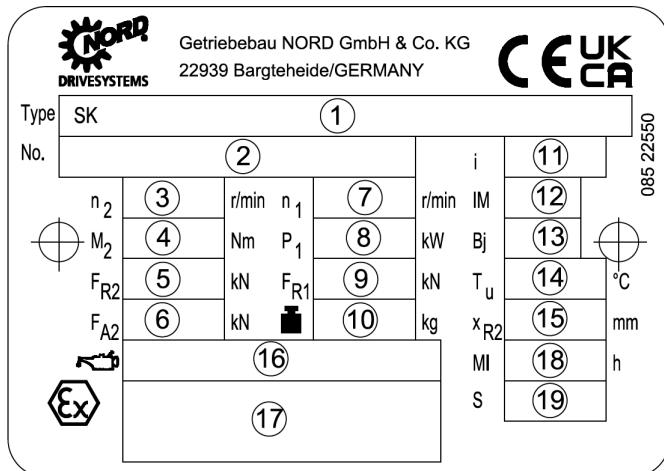

Figur 1: Typeskilt

Forklaring

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | NORD-girtype | 16 | Smøremiddeltype, -viskositet og -mengde |
| 2 | Fabrikasjonsnummer | 17 | Merking iht. DIN EN ISO 80079-36: |
| 3 | Nominelt turtall på utgående giraksel ¹⁾ | 1. | Gruppe (alltid II, ikke for bergverk) |
| 4 | Maks. tillatt dreiemoment på utgående | 2. | Kategori (2G, 3G for gass eller 2D, 3D for støv) |
| | girdrivaksel | 3. | Merking av ikke-elektriske enheter (Ex h) eller |
| 5 | Maks. tillatt skjærkraft på utgående girdrivaksel | 4. | evt. type antennelsesbeskyttelse (c) |
| 6 | Maks. tillatt aksialkraft på utgående girdrivaksel | 5. | Eksplosjonsgruppe hvis tilstede (gass: IIC, IIB; |
| 7 | Nominelt turtall på girets drivaksel eller | 6. | Støv: IIIC, IIIB) |
| | drivmotoren ¹⁾ | 7. | Temperaturklasse (T1-T3 eller T4 for gass) |
| 8 | Maks. tillatt drivverkseffekt | | eller maksimal overflatetemperatur (f.eks. 125 |
| 9 | Maks tillatt skjærkraft på utgående girdrivaksel | | °C for støv) eller spesiell maksimal |
| | ved alternativ W | | overflatetemperatur se spesialdokumentasjon |
| 10 | Vekt | 6. | 6. EPL (utstyrsbeskyttelsesnivå) Gb, Db, Gc, Dc |
| 11 | Total girutveksling | 7. | 7. "X" betyr: Overhold spesialdokumentasjon! |
| 12 | Innbyggingsposisjon | 18 | Intervall på generaloverhaling i driftstimer eller |
| 13 | Produksjonsår | | angivelse av ikke-dimensjonal vedlikeholds klasse |
| 14 | Tillatt omgivelsestemperaturområde | | CM |
| 15 | Maks. dimensjon på kraftpåføringspunktet til | 19 | Nummer på spesialdokumentasjonen |
| | skjærkraften F_{R2} | | |

1) De maksimalt tillatte turtallene ligger 10 % over nominelt turtall, når den maksimalt tillatte drivverkseffekten P1 ikke overskrides.

Dersom feltene FR1, FR2 og FA2 er tomme, er kretene lik null. Dersom feltet xR2 er tomt, er kraftpåføringen fra FR2 sentrert på utgående drivakseltapp.

For girmotorer (gir med påmontert elektromotor) har elektromotoren et eget typeskilt med separat merking iht. direktiv 2014/34/EU (ATEX). Motormerkingen må også samsvare med informasjonen i anleggs- og maskinprosjekteringen.

For girmotorenheten gjelder det aktuelt lavere eksplosjonsvernet for gir- og elektromotormerkingen.

- For drift på en frekvensomformer trenger motoren en godkjenning iht. direktiv 2014/34/EU.
- For drift i flere driftspunkter blir maksimalt tillatte verdier oppgitt på typeskillet. Driften av giret som er merket på denne måten, er tillatt under og opp til disse verdiene.
- Når motoren drives fra strømnettet, tillates forskjeller i nominelle turtall på typeskiltene på motoren og giret på inntil $\pm 60 \text{ min}^{-1}$.

2.3 Sertifisering UKCA

De eksplosjonssikre girene som er beregnet til bruk i Storbritannia eller Nord-Irland er i samsvar med følgende britiske direktiv:

„The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016“

Girene blir i tillegg merket med UKCA-merket på typeskillet.


3 Transport, lagring, montering

3.1 Transport av giret

ADVARSEL

Fare på grunn av fallende last

- Gjengene på øyeboltene må være skrudd helt inn.
- Trekk øyeboltene, som vist i figuren ved siden av, bare loddrett til innskruingsgjengene og ikke mer enn 45° i forhold til loddrett når du ser på øyet.
- Vær oppmerksom på tyngdepunktet på giret.

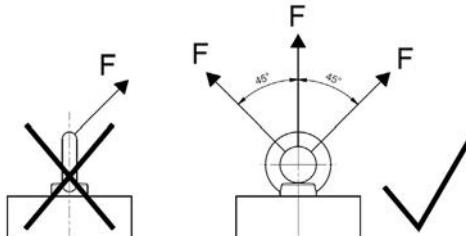

Bruk de innskrudde øyeboltene i girene for transport. Hvis en ekstra øyebolt er festet til motoren for girmotorer, bruk denne også.

Transporter giret forsiktig. Støt på frie akselender fører til skader inni giret.

Det er ikke tillatt å plassere tilleggslastar.

Bruk egnede hjelpeemidler, som traverskonstruksjoner eller lignende for å gjøre det enklere å feste eller transportere giret. Gir uten ringbolter må kun utstyres med sjakler og løftestropper eller -kjettinger og transporteres i en vinkel på 90° til 70° til vannrett.

3.2 Lagring og stillstandstider

3.2.1 Generelle tiltak

- Oppbevar giret i et tørt rom med en relativ luftfuktighet på under 60 %.
- Oppbevar giret ved en temperatur i området – 5 °C til 50 °C uten sterke temperatursvingninger.
- Ikke utsett giret for direkte sollys eller UV-lys.
- I omgivelsene må det ikke finnes aggressive eller etsende stoffer (forurenset luft, ozon, gasser, løsemidler, syrer, baser, salter, radioaktivitet etc.)
- Giret må ikke utsettes for rystelser eller vibrasjoner.
- Lagre giret i monteringsposisjon (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon"). Sikre det mot å velte.

3.2.2 Lagring og stillstandstider på mer enn 3 måneder

Overhold følgende tiltak i tillegg til avsnittet 3.2.1 "Generelle tiltak".

- Utbedre skader i lakken. Kontroller at det er påført et korrosjonsbeskyttelsesmiddel på flenskontaktflater, akselender og ulakkerte flater. Påfør eventuelt et egnet korrosjonsbeskyttelsesmiddel på overflatene.
- Lukk alle åpninger på giret.
- Den utgående akselen må roteres minst én omdreining hver 3. måned, slik at kontaktposisjonen på fortanningen og valseelementene i lagrene endres.

3.2.3 Lagring og stillstandstider på mer enn 9 måneder

Lagring i 2 til 3 år er mulig under visse forhold. Den angitte lagringstiden er kun veiledende. Den faktiske mulige lagringstiden avhenger av lokale forhold. Sørg for følgende tiltak i tillegg til avsnittene 3.2.1 "Generelle tiltak" og 3.2.2 "Lagring og stillstandstider på mer enn 3 måneder".

Gir kan leveres klargjort for langtidslagring. Disse girene er helt fylt med smøremiddel eller har VCI korrosjonsbeskyttelsesmiddel tilsatt giroljen. Du finner relevant informasjon på et klistremerke på huset.

Tilstand på gir og lagerrom for langsiktig lagring før idriftsettelse:

- Lagre giret ved en temperatur på mellom -5 °C og +40 °C uten betydelige temperatursvingninger.
- Kontroller om tetningssnoren er tilstede i lufteskruen. Den må ikke fjernes under lagring.
- Oppbevar giret i et tørt rom. Ved en relativ luftfuktighet på mindre enn 60%, giret kan lagres i inntil 2 år, og hvis det er mindre enn 50 % er det mulig "lagre inntil 3 år".
- Beskytt giret mot skader fra insekter i tropiske områder.
- Girets tilleggskomponenter som bremser, koblinger, remdrivverk, kjøleaggregater må beskyttes for langtidslagring i henhold til bruksanvisningene deres.

I tillegg til de oppførte forberedelsene i 4 "Idriftsetting", er følgende tiltak nødvendige før igangkjøring:

- Kontroller giret for utvendige skader.
- Etter en lagringstid på over 2 år eller ved lagringstemperaturer utenfor det tillatte området på -5 °C til +40 °C må du skifte smøremiddel og akseltetningsringer i giret før igangkjøring.
- Når giret er helt fylt, må oljenivået reduseres i samsvar med konstruksjonen. Du finner informasjonen på typeskiltet om mengde og type smøremiddel.
- Ved alternativet med manuell ettersmøring skiftes lagerfettet ut etter en lagringstid på over 2 år. Fettets levetid reduseres etter en lagringstid eller girstillstand på mer enn 9 måneder (se kapittel 5.2.11 "Ettersmør med fett (alternativ: VL2, VL , AI, AN)").

3.3 Kontroll av konstruksjonsformen

Giret må kun brukes i den angitte utførelsen. Den tillatte utførelsen finner du på typeskiltet i IM-feltet. Gir som har forkortelsen UN i IM-feltet på typeskiltet, er ikke avhengig av utførelsen. Kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon" viser utførelsen av de enkelte girtypene. Hvis det legges inn en X i IM-feltet, skal spesialdokumentasjonen, hvor nummeret står i S-feltet, følges.

Kontroller at utførelsen i henhold til typeskiltet samsvarer med den installerte installasjonsposisjonen og at installasjonsposisjonen ikke endres under drift.

Følg også brukerhåndboken til motoren for girmotorer.

3.4 Forberedelser til oppstilling

3.4.1 Kontrollere for skader

Kontroller leveransen for transport- og emballasjeskader umiddelbart etter mottak. Undersøk spesielt akseltetningsringer og tettningsskruer. Meld skadene til transportselskapet umiddelbart.

Ikke sett drivverket i drift hvis skader som f.eks. lekkasjer er synlige.

3.4.2 Fjern korrosjonsbeskyttelsesmiddel

Drivverket må beskyttes på alle blanke overflater og aksler før transport med korrosjonsbeskyttelsesmiddel.

Før montering fjernes korrosjonsbeskyttelsesmiddelet og eventuell forurensning (f.eks. malingrest) fra alle aksler, flenser og girmonteringsflater med skruer.

3.4.3 Kontrollere rotasjonsretning

Hvis feil rotasjonsretning kan føre til farer eller skader, må du kontrollere riktig rotasjonsretning på utgående aksel før påbygg til maskinen i en prøvekjøring. Sørg for riktig rotasjonsretning under drift.

På gir med integrert tilbakeløpssperre kan omkobling av drivverksmotoren i den sperrede retningen skade giret. I disse girene er det festet piler til giret på inngangs- og utgangssiden. Pilspissene peker i girets rotasjonsretning. Ved tilkobling av motor og styring av motor, for eksempel ved en rotasjonsfeltkontroll, må det sikres at giret kun kan kjøre i rotasjonsretningen.

3.4.4 Kontrollere miljøbetingelsene

Pass på at det ikke er aggressive, etsende stoffer på installasjonsstedet eller at de ikke forventes å angripe metaller, smøremidler eller elastomerer senere under drift. Dersom slike stoffer forventes, må du kontakte Getriebbau NORD.

Giret, spesielt akseltetningsringene, må beskyttes mot direkte sollys.

3.4.5 Montere oljeekspansjonstanken (ekstrautstyr: OA)

Monter oljeekspansjonstanken (alternativ OA) i henhold til kapittel 3.15 "Montering en oljeekspansjonstank (alternativ: OA)".

3.4.6 Montere oljenivåbeholder (ekstrautstyr: OT)

Monter oljenivåbeholderen (ekstrautstyrOT) ifølge dokument WN 0-521 30.

Trykkluftløfting er obligatorisk for eksplosjonssikre gir. Skru den medfølgende trykklufteskruen M12x1,5 inn i oljenivåbeholderen.

3.5 Oppstilling av giret

FARE

Eksplosjonsfare



- Ved oppstilling av giret må det ikke finnes noen eksplosiv atmosfære.
- For girmotorer må man sørge for at kjøleluften fra motorviften kan strømme fritt til giret.

OBS!

Skader på lager og fortanningsdel

- Utfør ikke sveisearbeider på giret.
- Ikke bruk giret som jordingspunkt ved sveisearbeider.

Følgende betingelser må oppfylles på installasjonsstedet slik at det ikke oppstår overoppheating under drift:

- Det må være tilstrekkelig ledig plass rundt giret.
- Luft må kunne strømme fritt på alle sider av giret.
- For girmotorer må man sørge for at kjøleluften fra motorviften kan strømme fritt til giret.
- Giret må ikke være bygget inn eller tildekket.
- Giret må ikke utsettes for energirik bestråling.
- Varm avtrekksluft fra andre aggregater må ikke føres mot giret.
- Fundamentet eller flensen som giret er festet på, må ikke lede varme til giret under drift.
- Tillat ikke støvutslipp i området rundt giret.

Installer giret i riktig form (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon"). **Oljekontroll- og oljetappeskruene må være tilgjengelige.**

Fundamentet eller flensen som giret festes til, må være vibrasjonssvakt, vridningsbestandig og jevnt. Jevnheten til skrueflaten på fundamentet eller flensen må utføres i henhold til DIN ISO 2768-2 toleranseklasse K.

Girene må være innrettet nøyaktig etter maskinakselen som skal drives for ikke å føre inn ekstra krefter til giret gjennom spenninger.

Fest giret til alle girføttene på den ene siden eller til alle flenshullene. Bruk skruer av minst kvalitet 8.8. Stram skruene med riktig strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

Ved gir med fot og flens (alternativ XZ eller XF) må du sørge for at fastskruingen er spenningsfri. Fotfestet brukes til å feste giret. Dette er ment å utlede reaksjonskretene fra dreiemoment, radielle og aksiale krefter samt vektkraften. B5- eller B14-flensen er i utgangspunktet ikke konstruert for å kunne avlede reaksjonskretene. Er du i tvil, spør Getriebbau NORD om en kontroll fra sak til sak.

Jord girhuset. For girmotorer sørger du for jording gjennom motortilkoblingen.

3.6 Montering av et nav på massiv aksel (tilleggsutstyr: V, L)

FARE

Fare for eksplosjon på grunn av temperaturøkning eller gnistdannelse



Hvis tverrkreftene innføres ugunstig, kan giret varmes opp i en utilatelig grad. Lagre, tanning og hus kan bli skadet og forårsake gnister.


- Tverrkraften skal innledes så tett som mulig på giret.

OBS!

Girskader på grunn av aksialkrefter

Ved ikke-formålsmessig montering kan lagre, tannhjul, aksler og hus skades.

- Bruk egnet løfteutstyr.
- Slå ikke på navet med en hammer.

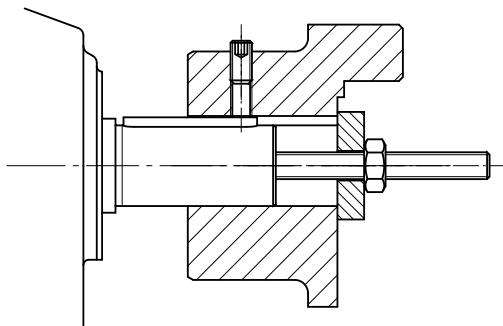

Figur2: Eksempel på en enkel opptrekkingsenhet

Ved montering må du sørge for at akselaksene er nøyaktig på linje med hverandre, og overhold de tillatte toleransene til produsenten.




Informasjon

Bruk gjengene på forsiden av akselen for å trekke den opp. Monteringen blir lettere hvis du påfører smøremiddel på navet eller varmer det opp til ca. 100 °C i kort tid.

Inngående og utgående drivelementer må kun påføre de maksimalt tillatte radiale tverrkreftene FR1 og FR2 og aksialkreftene FA2 i giret (se typeskilt). Overhold spesielt riktig stramming, av remmer og kjeder.

Tilleggsbelastninger gjennom ubalanserte nav er ikke tillatt.

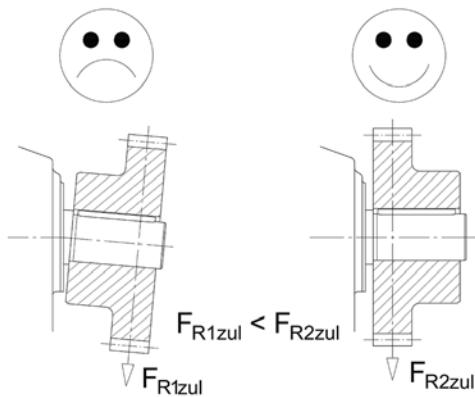

Tverrkraften skal innføres så nær giret som mulig. For drivaksler med fri akselende (alternativ W) gjelder maksimalt tillatt tverrkraft F_{R1} når tverrkraft påføres midten av den frie akseltappen. Ved utgående aksler må innføringen av tverrkraften F_{R2} ikke overstige dimensjon x_{R2} . Dersom tverrkraften F_{R2} men ingen dimensjon x_{R2} er angitt på typeskiltet, antas kraften å være sentrert på akseltappen.

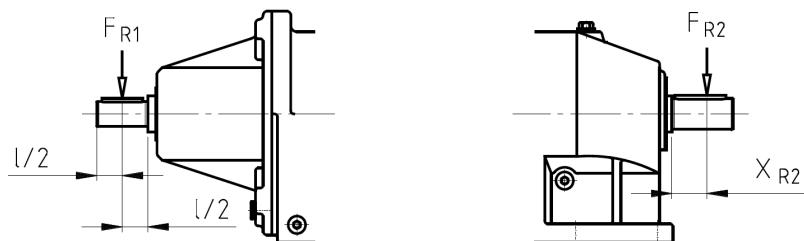


Fig. 3: Tillatte kraftinnføringer på inngående og utgående aksler

3.7 Montering av påsettingsgir med festeelement (alternativ: B)

ADVARSEL

Fare for alvorlige personskader

Ved løsning av skruene på dreiemomentstøtten under drift slår giret rundt den utgående akselen.

- Sikre skruene mot å løsne, f.eks. med Loctite 242 eller en ekstra låsemutter.


OBS!

Girkader på grunn av aksialkrefter

Ved ikke-formålsmessig montering kan lagre, tannhjul, aksler og hus skades.

- Bruk egnet løfteutstyr.
- Ikke slå på giret med en hammer.

Du letter montering og påfølgende demontering hvis du smører akselen og navet med et smøremiddel med korrosjonsbeskyttende effekt (f.eks. NORD Anti-Corrosion art.nr. 089 00099). Overflødig smøremiddel kan slippe ut etter montering og til slutt drypp ut. Denne fettlekkasjen representerer ikke en lekkasje i giret Rengjør etter en innkjøringstid på ca. 24 t punktene på utgående aksel grundig.

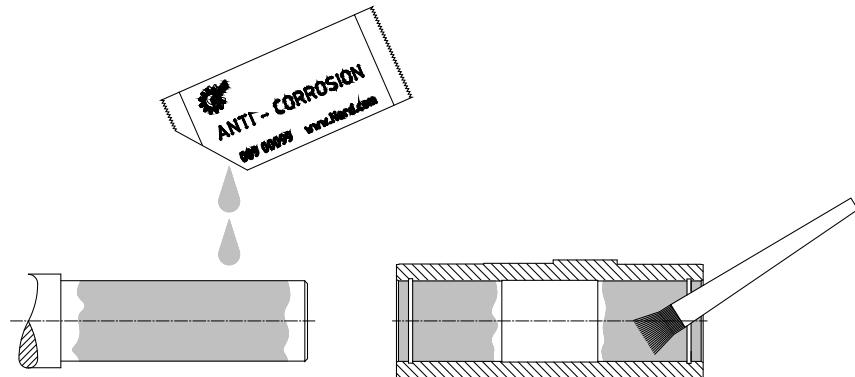

Figur 4: Påfør smøremiddel på akselen og navet

For påsettingsgir med IP66-deksel (alternativ H66) og festeelement (alternativ B) må du skyve ut det innpressede tetningslokket før du monterer giret. Det innpressede tetningslokket kan bli ødelagt under demontering. Et reservelokk følges med som reservedel. Monter denne etter montering av giret som beskrevet i kapittel 3.11 "Montering av dekselet (alternativ: H, H66)".



Fig. 5: Demontering av det fabrikkmonterte lokket

Med festeelementet (alternativ B) kan giret festes til massive aksler med og uten kontaktskulder. Stram skruen til festeelementet med riktig strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

Ved festing uten kontaktskulder brukes en låsering i hulakselen for aksial fiksering.

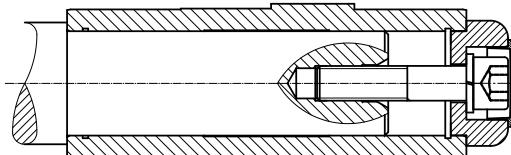


Fig. 6: Gir festet på aksel med kontaktskulder med festeelement

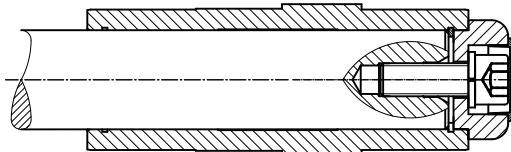


Fig. 7: Gir festet på aksel uten kontaktskulder med festeelement

Demontering av et gir på en aksel med anleggsskulder kan utføres f.eks. med følgende demonteringsenhet.

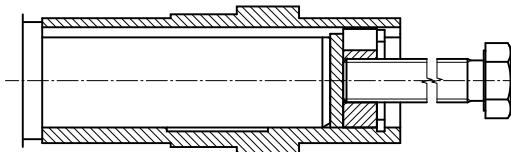


Fig. 8: Demontering med demonteringsenhet

Ved montering av påsettingsgirgir med dreiemomentstøtte, ikke dreiemomentstøtten. Den spenningsfrie monteringen lettes av gummibufrene (alternativ G eller VG).


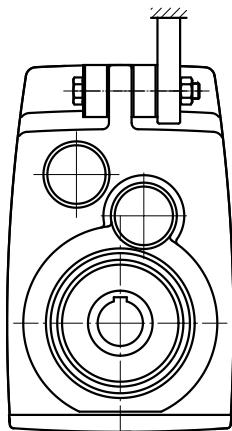


Fig. 9: Montering av gummibufferen (alternativ G eller VG) ved tapp-/parallelleggir

For å montere gummibufrene strammer du skrueforbindelsen til klaringen mellom kontaktfatene er eliminert i belastningsfri tilstand. Ved skruforbindelser med standardgjenger dreier du deretter festemutteren en halv omdreining for å forhåndsstramme gummibufrene. Større forstramminger tillates ikke.

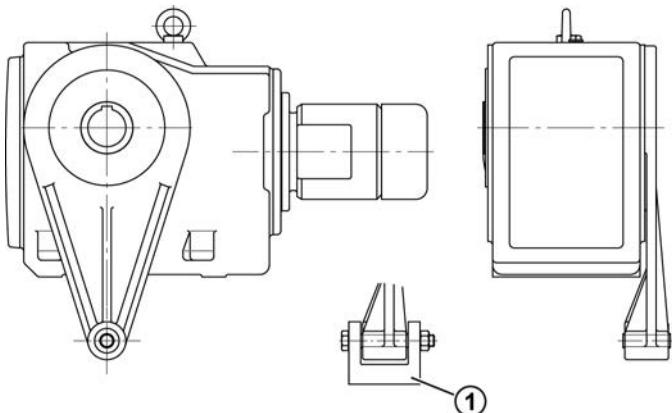

Forklaring

- 1 Dreiemomentstøtten må alltid opplates på begge sider

Fig. 10: Feste av dreiemomentstøtte på vinkelgir og snekkegir

Stram skruforbindelsen til dreiemomentstøtten med riktig strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter") og sikre mot å løsne, f.eks. med Loctite 242 eller Loxéal 54-03.

3.8 Montering av en hulaksel med krympeskive (Alternativ: S)

OBS!

Girskader på grunn av feil montering av krympeskiven

- Ikke stram strammeskruene uten innebygd massiv aksel, dette kan deformere hulakselen permanent.

Hulaksler med krympeskiver skal beskyttes mot støv, smuss og fuktighet. NORD anbefaler H/H66-alternativet (se kapittel 3.11 "Montering av dekselet (alternativ: H, H66)").

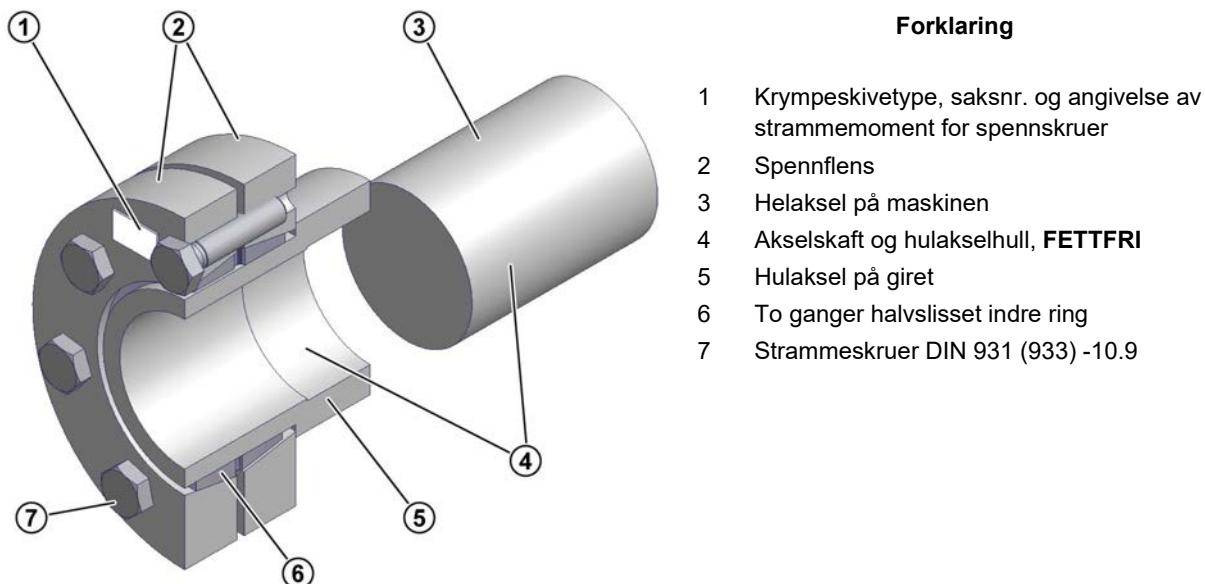


Fig. 11: Hulaksel med krympeskive

Krympeskiven leveres klar til montering. Den skal ikke tas fra hverandre før montering.

Materialet i hulakselen må ha en minimum strekkfasthet på 360 N/mm². Dette sikrer at det ikke oppstår permanent deformasjon på grunn av klemkraften.

Følg eventuelt også dokumentasjonen fra produsenten av krympeskiven.

Forutsetninger

- Hulakselen må være helt fri for fett.
- Maskinens massive aksel må være helt fri for fett.
- Med mindre annet er angitt i det ordrerelaterte målearket, skal den utvendige diameteren på den massive akselen være innenfor toleransen h6 eller k6 ved svært ujevn drift. Tilpasningen skal utføres i henhold til DIN EN ISO 286-2.

Monteringsprosedyre

1. Fjern evt. deksel.
2. Løsne strammeskuene på krympeskiven, men ikke skru dem ut. Stram strammeskuene igjen litt for hånd til mellrommet mellom flensene og den innvendige ringen er eliminert.
3. Smør hullene i den innvendige ringen lett. Skiv krympeskiven inn på hulakselen til den utvendige strammeflensen er i flukt med enden på hulakselen.
4. Smør maskinens massive aksel i området som senere vil komme i kontakt med bøssingen i hulakselen. Ikke smør bronsebøssingen. Den stramme tilpasningen til krympeskiven må være fri for fett.
5. Før maskinens massive massive aksel inn i hulakselen slik at området ved krympeforbindelsen utnyttes fullstendig.
6. Stram strammeskuene **sekvensielt** med ca. $\frac{1}{4}$ omgang per omdreining med urviseren over flere omdreininger.
Bruk en momentnøkkel for å oppnå strammemomentet på strammeskuen som er angitt på krympeskiven.
7. Kontroller at det er jevnt mellomrom mellom strammeflensene. Hvis ikke må krympeskiveforbindelsen demonteres og kontrolleres for passnøyaktighet.
8. Hulakselen på giret og den massive akselen på maskinen merkes med et merke (tusj), for senere å kunne oppdage en gjennomglidning under belastning.

Standard demonteringsprosedyre:

ADVARSEL

Fare for personskader på grunn av plutselig mekanisk slakking

Elementene på krympeskiven er under høy mekanisk spenning. En plutselig slakking av de utvendige ringene gir høye delekrefter og kan føre til ukontrollert sprengning av enkeltdeler av krympeskiven.

- Fjern ikke strammeskuen før du har sørget for at de utvendige klemeskivene på krympeskiven har løsnet fra den innvendige ringen.

1. Løsne strammeskuene til krympeskiven **sekvensielt** med urviseren ca. $\frac{1}{4}$ skrueomdreining over flere omdreininger. Ikke fjern strammeskuene fra gjengene.
2. Løsne strammeflensene fra konusen på innerringen.
3. Fjern giret fra maskinens massive aksel.

Hvis en krympeskive har vært i bruk lenge eller er skitten, må du demontere og rengjøre den før du installerer den igjen. Sjekk krympeskiven for skader eller korrosjon. Skift ut skadde elementer hvis de ikke er i perfekt stand.

Smør de koniske overflatene (konusen) med MOLYKOTE® G-Rapid Plus eller et tilsvarende smøremiddel. Påfør litt universalfett på skruegjengene og kontaktflatene til skruehodene.

3.9 Montering av en hulaksel med GRIPMAXX™ (Alternativ: M)

! FARE

Ekspløsjonsfare



Bruk av alternativ M (GRIPMAXX™) under ikke-godkjente omgivelsesbetingelser kan føre til antennelse av ekspløsjonsomgivelser.

- Bruk kun alternativ M (GRIPMAXX™) i kategori II3D og II3G (EPL Gc og Dc).

Skruen til klemringen må strammes med tilsvarende moment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

OBS!

Girskader på grunn av feil montering

- Stram strammeskruene til krympeskiven først når den massive akselen og strammemomentbøssingen er i riktig posisjon.

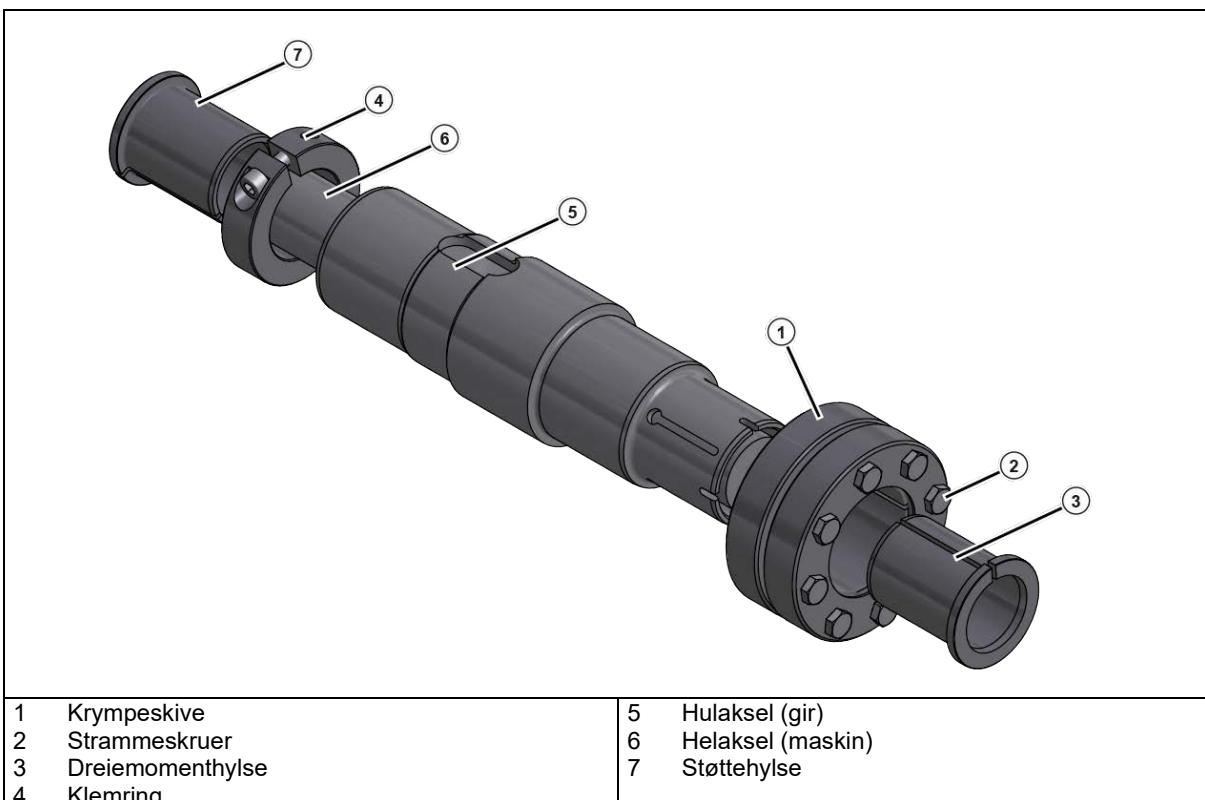


Fig. 12: GRIPMAXX™, ekspløsjonsvisning

Ta hensyn til alle forventede topplaster ved dimensjonering av den massive akselen eller maskinakselen.

Materialet i den massive akselen må ha en minimum strekkfasthet på 360 N/mm². Dette sikrer at det ikke oppstår permanent deformasjon på grunn av klemkraften.

Ikke bruk smøremidler, korrosjonsbeskyttelse, monteringspasta eller andre belegg på kontaktflatene på akselen, hylsene, strammeringene eller krympeskiven.

Forutsetninger

- Den massive akselen[6] må være fri for grader, korrosjon, smøremidler eller andre fremmedlegemer.
- Hulakselen [5], bøssingene [3], [7], klemringen [4] og krympeskiven [1] må være frie for forurensninger, fett eller oljer.
- Diameteren på den massive akselen må være innenfor følgende toleranser:

Metrisk maskinaksel		
fra	til	ISO 286-2 Toleranse h11(-)
Ø [mm]	Ø [mm]	[mm]
10	18	-0,11
18	30	-0,13
30	50	-0,16
50	80	-0,19
80	120	-0,22
120	180	-0,25

Maskinaksel engelsk målesystem		
fra	til	ISO 286-2 Toleranse h11(-)
Ø [in]	Ø [in]	[in]
0,4375	0,6875	-0,004
0,7500	1,0625	-0,005
1,1250	1,9375	-0,006
2,0000	3,1250	-0,007
3,1875	4,6875	-0,008
4,7500	7,0625	-0,009

Tabell 4: tillatt toleranse for maskinakselen

Monteringsprosedyre

- Bestem riktig monteringsposisjon for krympeskiven [1] på giret. Kontroller at posisjonen på hulakselen [5] er i samsvar med opplysningene fra ordren.
- Skyv støttehylsen [7] og klemringen [4] på den massive akselen [6]. Kontroller at støttehylsen er i riktig posisjon. Fest støttehylsen [7] til klemringen [4] ved å stramme klemringsskruen med riktig stammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
- Skyv giret til anslaget mot klemringen på den festede støttehylsen [7].
- Løsne strammeskuene noe [2] og skyv krympeskiven[1] på hulakselen.
- Skyv dreiemomentbøssingen [3] på den massive akselen.
- Stram 3 eller 4 strammeskuer [2], og kontroller at de utvendige ringene på krympeskiven trekkes parallelt sammen. Stram til slutt resten av skruene.
- Stram strammeskuene etter hverandre med urviseren over flere omdreininger, og **ikke krysstram** med ca 1/4 omdreining av skruen per omdreining. Bruk en momentnøkkel for å oppnå stammemomentet angitt på krympeskiven.

Etter stramming av strammeskuene skal det være et jevnt mellomrom mellom strammeflensene. Hvis dette ikke er tilfelle, demonteres krympeskiveforbindelsen og kontrolleres nøyaktigheten av passformen.

Demontering

ADVARSEL

Fare for personskader på grunn av plutselig mekanisk slakking

Elementene på krympeskiven er under høy mekanisk spenning. En plutselig slakking av de utvendige ringene gir høye delekrefter og kan føre til ukontrollert sprengning av enkeltdeler av krympeskiven.

- Fjern ikke strammeskruen før du har sørget for at de utvendige ringene på krympeskiven har løsnet fra den innvendige ringen.

1. Løsne strammeskruene [2] på krympeskiven etter hverandre med ca en halv omdreining (180°) til den innvendige ringen på krympeskiven kan beveges.
2. Trekk ut krympeskiven [1] med dreiemomentbøssingen [3] fra akselen.
3. Løsne de utvendige ringene på krympeskiven fra den koniske innvendige ringen. Det kan være nødvendig å banke lett på skruene med en myk hammer eller å lirke de utvendige ringene litt fra hverandre.
4. Trekk giret av maskinakselen.

Rengjør alle enkeltdeler før du installerer på nytt. Kontroller fôringene og krympeskiven for skader eller korrosjon. Skift ut bøssingene og krympeskiven hvis tilstanden ikke er perfekt. Smør det skrå setet til de ytre ringene og utsiden av klemringen med MOLYKOTE® G-Rapid Plus eller et tilsvarende smøremiddel. Påfør litt universalfett på skruegjengene og kontaktflatene til skruehodene.

3.10 Montering av en SCX-flens (alternativ: SCX)

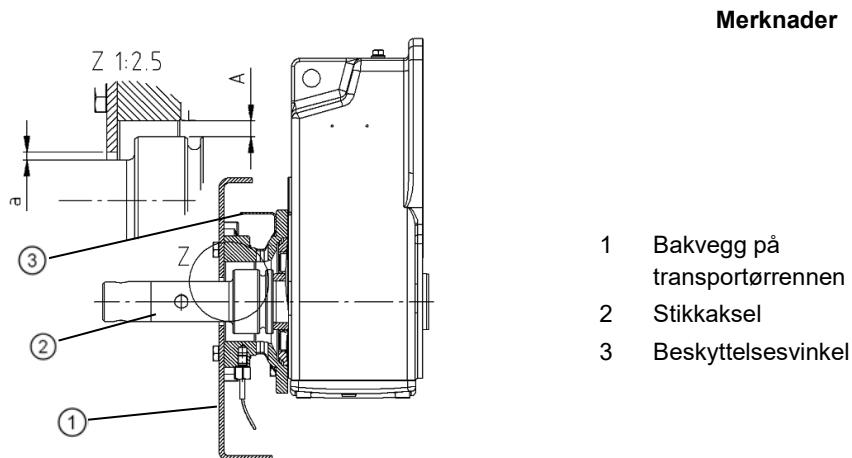


Fig. 13: Monteringseksempel på en SCX-flens

SCX-flensen kan bare drives i monteringsposisjon M1, M2, M3 og M4.

En temperaturføler kan monteres som ekstrautstyr. Føleren må utløses ved en temperatur på $120\text{ }^\circ\text{C}$ og stoppe drivverket. Hvis en temperaturføler brukes, kan den visuelle kontrollen utelates (se kapittel 5.1 "Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller").

Avstanden (mål a) mellom innstikkakselen (2) og bakveggen på transportrennen (1) eller monteringsplaten må ikke overstige 8 mm.

Beskyttelsesvinkel (3) må alltid dekke det vertikale hullet i flensen som er åpent oppover.

3.11 Montering av dekselet (alternativ: H, H66)

! FARE

Eksplosjonsfare på grunn av skadde, slipende deksler.



- Dekser må kontrolleres for transportskader før montering, f.eks. bukler og strekk.
- Ikke bruk skadde deksler.

Bruk alle festeskruene. Fest festeskruene ved å fukte dem med gjengelim, f.eks. Loctite 242, Loxéal 54-03. Stram festeskruene med riktig strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

For deksler i alternativ H66 må nye lukkehetter presses på med lette hammerslag.



Fig. 14: Montering av deksler alternativ SH, alternativ H og alternativ H66

3.12 Montering av deksler

Noen versjoner av universalsnekkegir leveres med plastdekSEL som standard. Dekselet beskytter akseltetningen mot innltrengning av støv og andre forurensninger. Dekselet kan festes på A-siden eller på B-siden. Det kan fjernes for hånd uten verktøy.

OBS!

Skade på ekspansjonselementene til dekselet

- Ikke vipp dekselet når du trekker det av og på.

Før du monterer universalsnekkegiret, trekker du av dekselet vertikalt. Etter å ha fullført monteringen, setter du på dekselet på riktig side ved å sette ekspansjonselementene inn i de gjengede hullene på utgangsflensen.



Fig. 15: Demontering og montering av dekselet

3.13 Montering av en standardmotor (alternativ: IEC, NEMA, AI, AN)

Avhengig av girtypen er unntak fra maksimale motorvekter tillatt. Disse er angitt i følgende tabeller og må ikke overskrides.

FARE

Eksplosjonsfare



- Det skal kun monteres standardmotorer som har en tilstrekkelig kategori for ATEX-sone ifølge motortypeskiltet.
- Dessuten må gir i ATEX-kategorien 2D (se ATEX-merking, siste linje på girtypeskiltet) på motoren ha minst vernetype IP6x.

Maksimalt tillatte motorvekter														
Motorstørrelse	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
Maks. motorvekt [kg]	25	30	50	50	80	80	100	250	250	350	500	1000	1000	1500
SK 32, SK 3282, SK 9032.1, SK 32100, SK 772.1, SK 773.1					100	100								
SK 42, SK 4282, SK 9042.1, SK 42125					100	100	130	200						
SK 52, SK 63, SK 5282, SK 6382, SK 9052.1, SK 872.1, SK 873.1, SK 972.1, SK 973.1					100	100	130							
SK 62, SK 73, SK 83, SK 6282, SK 7382, SK 8382, SK 9072.1					100	100	130							
SK 72, SK 82, SK 93, SK 103, SK 7282, SK 8282, SK 9382, SK 10382.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1							130							
SK 920072.1, SK 92072.1, SK 0, SK 071.1, SK 0182.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93372.1			40											
SK 1382NB, SK 1382.1, SK 92372, SK 92372.1, SK 12063, SK 372.1, SK 371.1, SK 1382.1 GJL					60									
SK 971.1										250 ¹				
SK 1091.1										350 ²				

1 I installasjonsposisjonene M1, M2, M4, M6: 350 kg, ellers som angitt.

2 I installasjonsposisjonene M1, M2, M4, M5, M6: 500 kg, ellers som angitt.

Tabell 5: Motorvekter IEC-motorer

Maksimalt tillatte motorvekter														
Motorstørrelse		56C		140TC		180TC	210TC	250TC	280TC	320TC	360TC	400TC		
Maks. motorvekt [kg]		30		50		80	100	200	250	350	700	700		
SK 62, SK 72, SK 73, SK 83, SK 93, SK 9072.1, SK 6282, SK 7282, SK 7382, SK 8382, SK 9382											500	500		

Tabell 6: Motorvekter NEMA-motorer

Gir med IEC- eller NEMA-adapttere skal brukes med selvventilerte motorer (IC411, TEFC) eller eksternt ventilerte motorer (IC416, TEBC) i henhold til EN 60034-6. Giret må være i en kontinuerlig luftstrøm. Ved bruk av motorer uten vifte (IC410, TENV), må du kontakte Getriebbau NORD.

Fremgangsmåte ved montering av en standardmotor på IEC-adapteren (alternativ IEC) eller NEMA-adapteren (alternativ NEMA)

1. engjør motorakselen og flensflatene på motoren og motoradapteren, og kontroller dem for skader. Kontroller dimensjonene på motoren. Dimensjonene må ligge innenfor toleransene i henhold til DIN EN 50347 eller NEMA MG1 Del 4.
2. For motorstørrelser 90, 160, 180 og 225, plasser medfølgende avstandshylser på motorakselen.
3. Plasser koblingshalvdelen på motorakselen slik at motorpassfjæren griper inn i sporet på koblingshalvdelen. Trekk i koblingshalvdelen i henhold til instruksjonene fra motorprodusenten. For standard tannhjulsgir må du være oppmerksom på målet B mellom koblingshalvdelen og kragen (se "Fig. 16"). Med enkelte**NEMA adapttere** stiller du inn posisjonen til koblingen i henhold til informasjonen på det vedlagte klistermerket.
4. Hvis koblingshalvdelen inneholder en settskrue, fester du koblingen aksialt på akselen. Fukt gjengestiften med gjengelim før du skrur den inn, f.eks. Loctite 242 eller Loxeal 54-03, og stram den med passende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
5. Til gir i kategori 2D (se ATEX-merking i siste linje på girets typeskilt), må flensflatene på motoren og motoradapteren tettes. Når det gjelder andre gir, anbefales det at flensoverflatene tettes hvis de installeres utendørs og i fuktige omgivelser. For å gjøre dette fuktes flensflatene helt med flatetetningsmasse, f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14.
6. Monter motoren på adapteren. Monter samtidig den vedlagte tannkransen eller den vedlagte tannhylsen (se Fig.nedan).
7. Stram skruene på adapteren med tilsvarende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

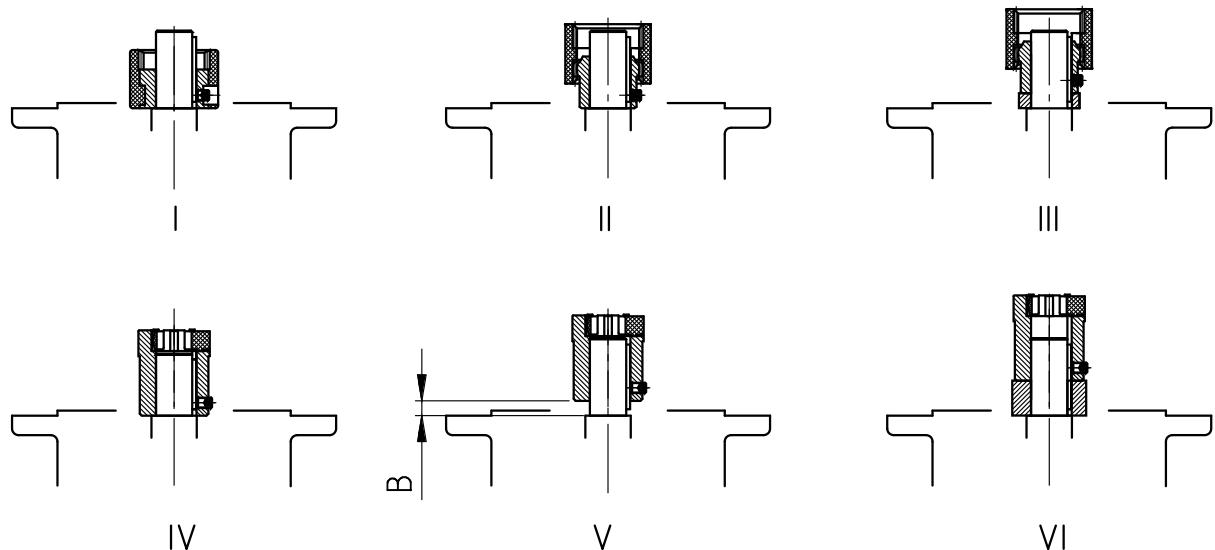


Fig. 16:Montering av koblingen på motorakselen ved forskjellige koblingskonstruksjoner

- I Buetannkobling (BoWex®) en del
- II Buetannkobling (BoWex®) to deler
- III Buetannkobling (BoWex®) to deler med avstandsstykke
- IV Klokkobling (ROTEX®) to deler
- V Klokkobling (ROTEX®) to deler, overhold mål B:

Standard tannhjulsgir:		
SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-trinn) SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-trinn)		
	IEC byggstørrelse 63	IEC byggstørrelse 71
Mål B (Fig. V)	B = 4,5 mm	B = 11,5 mm

- VI Klokkobling (ROTEX®) to deler med avstandsstykke


Fremgangsmåte ved montering av en standardmotor på IEC-adapteren AI160 – AI315 (alternativ AI) eller NEMA-adapter AN250TC – AN400TC (alternativ AN)

1. Rengjør motorakselen og flensoverflatene på motoren og motoradapteren, og kontroller dem for skader. Kontroller dimensjonene på motoren. Dimensjonene må ligge innenfor toleransene i henhold til DIN EN 50347 eller NEMA MG1 Del 4.
2. Fjern passfjæren fra motorakselen.
Merknad: Med AI315-adapteren trenger ikke passfjæren fjernes. Fortsett med trinn 5. i denne beskrivelsen.
3. For adapterne AI160, AI180 og AI225 må avstandsstykket som følger med monteres.
4. Monter den medfølgende passfjæren (se "Fig. 16:Montering av koblingen på motorakselen ved forskjellige koblingskonstruksjoner").
5. For å montere koblingshalvdelen varmes du opp koblingshalvdelen til ca. 100 °C. Posisjoner koblingshalvdelen slik:
 - Skyv AI160, AI180 og AI225 opp til avstandshylsen
 - Skyv AI200, AI250, AI280, AI315 opp til motorakselkragen
 - AN250TC – AN400TC til målet A er nådd

6. Hvis koblingshalvdelen inneholder en settskrue, fester du koblingen aksialt på akselen. Fukt gjengestiften med gjengelik før du skrur den inn, f.eks. Loctite 242 eller Loxeal 54-03, og stram den med passende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
7. Til gir i kategori 2D (se ATEX-merking i siste linje på girets typeskilt), må flensflatene på motoren og motoradapteren tettes. Når det gjelder andre gir, anbefales det at flensoverflatene tettes hvis de installeres utendørs og i fuktige omgivelser. For å gjøre dette fuktes flensflatene helt med flatetetningsmasse, f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14.
8. Monter motoren på adapteren. Monter samtidig den medfølgende tannkransen eller tannhylsen (se N360TC Fig. 16:Montering av koblingen på motorakselen ved forskjellige koblingskonstruksjoner). For adapteren AN360TC og AN400TC festes først adapterflensen til motoren og deretter skrus motoren på adapteren.
9. Stram skruene på adapteren med tilsvarende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").

IEC/NEMA type	Kobling	Aksel Ø	Passfjær motoraksel
AI 160	R42	42	AB12x8x45
AI 180	R48	48	AB14x9x45
AN 250	R42	41,275	B3/8x3/8x1 1/2
AN 280	R48	47,625	B1/2x1/2x1 1/2
AI 200	R55	55	B16x10x50x
AN 320	R55	53,976	B1/2x1/2x1 1/2
AI 225	R65	60	B18x11x70
AN 360 R350	R65	60,325	B5/8x5/8x2 1/4
AI 250	R75	65	B18x11x70
AI 280	R75	75	B20x12x70
AN 360 R450	R75	60,325	B5/8x5/8x3 1/8
AN 400	R75	73,025	B3/4x3/4x3 1/4

Tabell 7: Motorpassfjærer

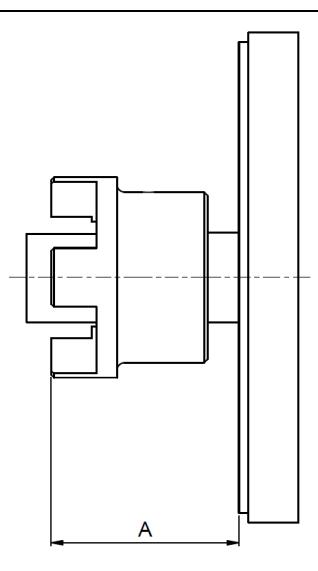

NEMA-type	Koblingsstørrelse	A [mm]
N250TC R350	R42	83
N250TC 300S	R42	86
N280TC R350	R48	87,5
N280TC 300S	R48	102,5
N320TC	R55	91
N360TC/350	R65	126,5
N360TC/450	R75	150,5
N400TC	R75	164,5

Tabell 8: Plassering av koblingshalvdelen på NEMA-motorakselen

3.14 Montering av kjøleslangen på kjølesystemet

ADVARSEL


Personskader fra trykkutlading.

- Alt arbeid på girene skal kun utføres ved trykkløst kjølekretsløp.

OBS!

Skade på kjølespiralen

- Ikke vri koblingsstussene ut av posisjon under montering.
- Monter tilkoblingsrør eller -slanger uten belastning.
- Selv etter montering må ingen ytre krefter kunne virke på kjølespiralen via koblingsstykkeiene.
- Unngå at vibrasjoner overføres til kjølespiralen under drift.

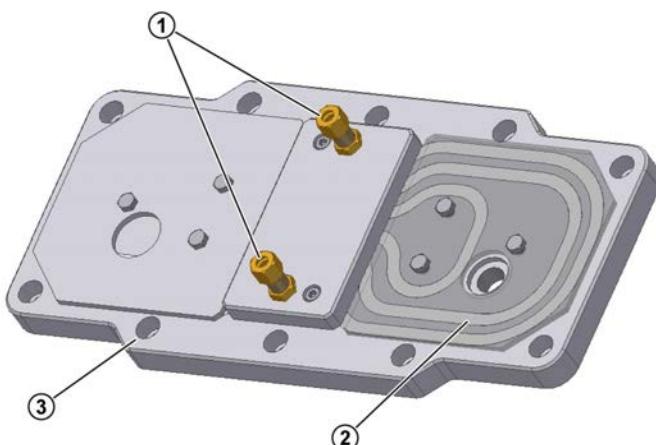

Forklaring

- 1 Koblingsstykke med skjæreringsskrueforbindelser
- 2 Kjølespiral
- 3 Huslokk

Fig. 17: Kjølelokk

Kjølespiralen er innfelt i huslokket. For innløp og utløp av kjølevæske er det på huslokket skjæreringkoblinger iht. DIN 2353 for tilkobling av et rør med 10 mm utvendig diameter.

Fjern tetningspluggene fra koblingsstykkeiene før installasjon og skyll kjølespiralen slik at ingen foreurensninger kan komme inn i kjølesystemet. Koble deretter koblingsstykkeiene til kjølevæskekretsen. Kjølevæsken kan strømme i alle retninger.


3.15 Montering en oljeekspansjonstank (alternativ: OA)

3.15.1 Montering av størrelsene I, II og III.

Oljeekspansjonstanken er tilgjengelig i 3 størrelser med forskjellige kapasiteter:

- 0,7 l (størrelse I)
- 2,7 l (størrelse II)
- 5,4 l (størrelse III)

Oljeekspansjonstanken skal monteres vertikalt med slangekoblingen nedover og lufteskruen oppover. Beholderen skal monteres så høyt som mulig, under hensyntagen til lengden på slangen. Forslag til plasseringen av oljeekspansjonstanken finner du i følgende figur.

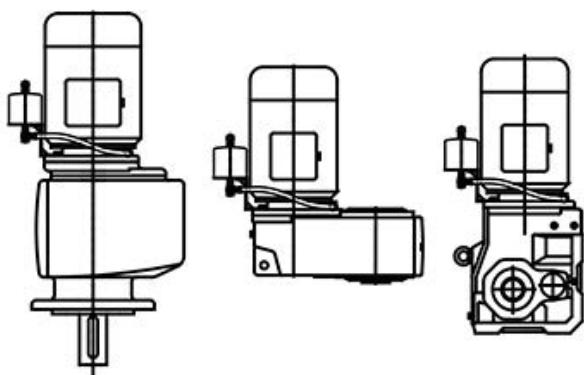


Figur 18: Plassering av oljeekspansjonstanken

1. Etter oppstilling av giret fjerner du øverste låseskru.
2. Skru inn reduksjonen eller forlengeren med den eksisterende tetningsringen.
For gir med oljevedlikeholdshull med M10x1 gjenger følg også dokumentet WN 0-521 35.
3. Hvis monteringsskruen blir skrudd inn i et gjennomgående gjenget hull, påfører du på gjengene et middels sterkt skruelim, f.eks. LOXEAL 54-03 eller Loctite 242.
4. Skru på ekspansjonstanken. Dersom den nødvendige innskruiingsdybden på $1,5 \times d$ ikke kan overholdes, bruker du en 5 mm lengre skrue. Dersom en lengre skrue ikke kan monteres, bruker du en stiftskrue og en mutter med tilsvarende dimensjoner.
5. Monter ventilasjonsslangen med de medfølgende hulskruene og tetningene.
6. Skru den vedlagte trykkluftingen M12 × 1,5 inn i oljeekspansjonstanken.

3.15.2 Montering av størrelsene 0A og 0B

Oljeekspansjonstanken må monteres vertikalt med tilkoblingsledningen nedover og lufteskruen oppover. Tanken skal monteres så høyt som mulig. Se forslag til plassering av oljeekspansjonstanken her Figur 18. Vær oppmerksom på at med M4-konstruksjonen med koblingsboksen i posisjon 2 er det ikke mulig å montere oljeekspansjonstanken.

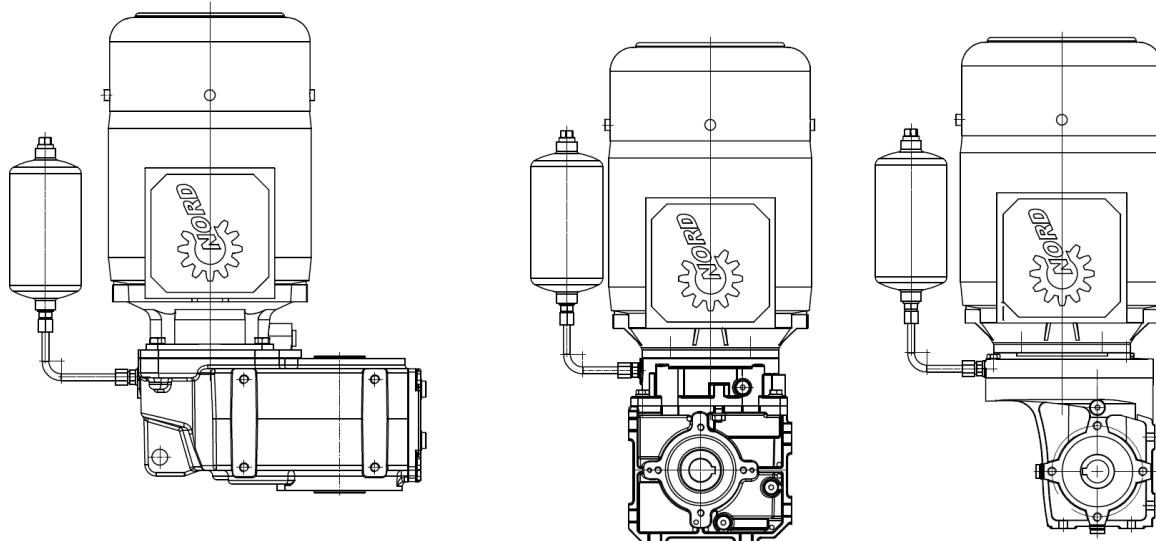

Figur 19: Plassering av oljeekspansjonstanken

1. Etter å ha stilt opp giret, fjerner du oljenivåskruen eller den øverste låseskruen.
2. Installer oljeekspansjonstanken i samsvar med Figur 18. Juster den parallelt med motorakselen.
3. Oppretthold maksimalt strammemoment på 12 Nm når du skrur oljeekspansjonstanken fast til girhuset.
4. Skru den vedlagte trykkluftingen M10 × 1,0 inn i oljeekspansjonstanken.

3.16 Påføring av temperaturetiketten

Ved gir i temperaturklasse T4 hhv. ved gir med en maksimal overflatetemperatur under 135 °C, skal det medfølgende, selvklebende temperaturklistremerket (påtrykt verdi 121 °C) klebes på girhuset.

Delenr.: 2839050.

Temperaturklassen hhv. den maksimale overflatetemperaturen fremgår av merkingen etter ATEX i den siste linjen til girtypeskiltet.

Eksempler:

II 2G Ex h IIC **T4** Gb hhv. II 3D Ex h IIIC **T125°C** Dc

Plasser temperaturklistremerket ved siden av oljenivåskruen (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon") i retning mot motoren. For gir med oljenivåbeholder, klebes temperaturklistremerket i samme posisjon som for gir uten oljenivåbeholder. For gir som har blitt levetidssmurt, klebes temperaturklistremerket opp ved siden av typeskiltet.

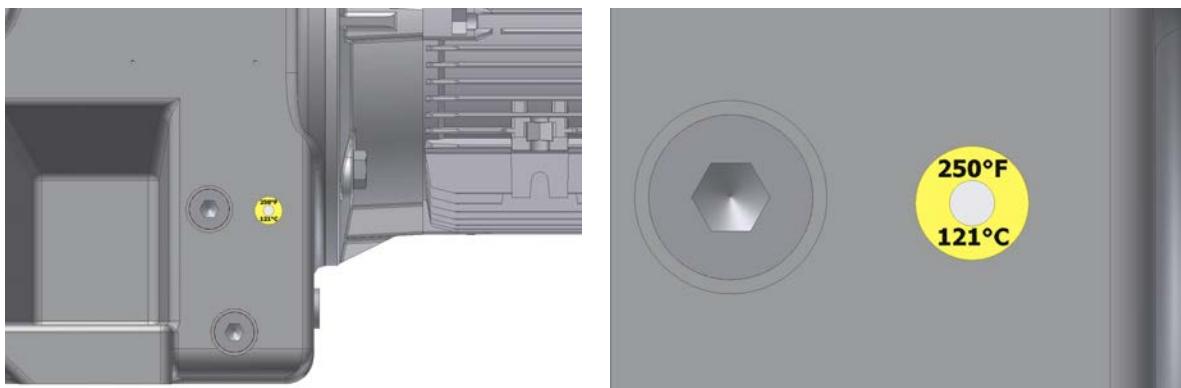


Fig. 20: Plassering av temperaturklistremerket

3.17 Etterlakkering

FARE



Eksposjonsfare på grunn av elektrostatisk opplading

- Påfølgende lakkering må ha de samme egenskapene som originallakken.

Ved en senere lakkering av giret skal akseltetningsringer, gummielementer, lufteskruer, slanger, typeskilt, klistremerker og motorkoblingsdeler ikke komme i kontakt med farger, lakk og løsemidler, da delene kan skades eller bli uleselige.

4 Idriftsetting

4.1 Kontrollere oljenivå

! FARE



Eksplosjonsfare ved utilstrekkelig smøring

- Kontroller oljenivået før igangkjøring (se kapittel 5.2.3 "Kontrollere oljenivået")

4.2 Aktivere lufting

Hvis giret skal luftes, må luftingen eller trykkluftingen aktivertes før igangkjøring. Doble gir er sammensatt av to individuelle gir, har 2 oljekamre og eventuelt 2 lufteventiler.

For å aktivere fjernes tetningssnoren i trykkventilasjonsskruen. For plasseringen av trykkventilasjonsskruen, se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon".

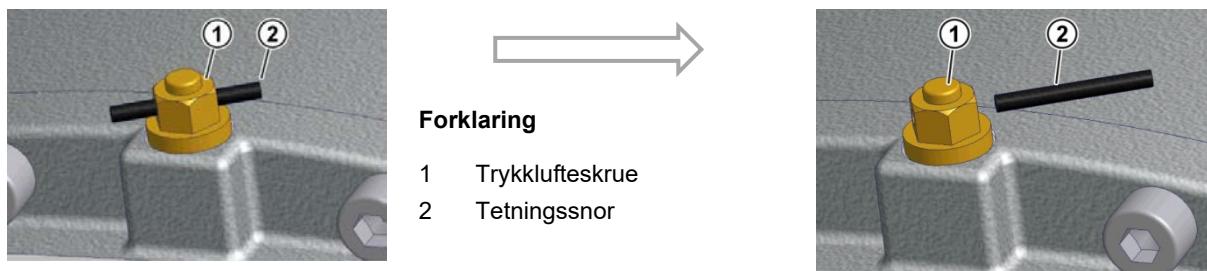


Fig. 21: Aktiver trykklufteskruen

4.3 Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren

Noen typer gir for montering av en standardmotor (ekstrautstyr IEC/NEMA, ikke AI/AN) har automatisk smøreapparat for rullelagersmøring. Smøreapparatet må være aktivert før giret startes opp. På patrondekselet til adapteren for å feste en IEC/NEMA standardmotor er det en rød etikett for aktivering av smøreapparatet. Det er et fettutløpshull på motsatt side av smøreapparatet, som lukkes med en G1/4 skrueplugg. Etter aktivering av smøreapparatet kan skruepluggen skrus ut og erstattes med den løst medfølgende fettbeholderen (delenr. 28301210).


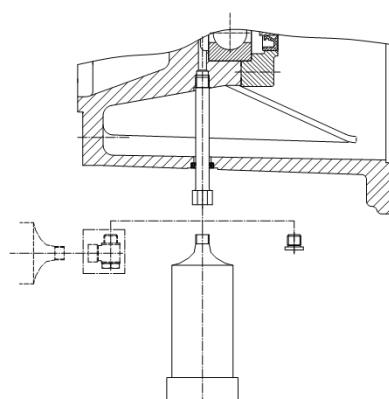


Fig. 22: Montering av fettoppsamlingsbeholderen

Fremgangsmåte:

1. Løsne og fjern sylinderkruene.
2. Ta av patrondekset.
3. Skru inn aktiveringsskruen i smøremiddelgiveren, til ringøyet brekkes på det nominelle bruddpunktet.
4. For gir i kategori 2D (se ATEX-merking, siste linje på girets typeskilt): Fukt **fleksoverflatene** til patronhetten helt med **overflatedekningsmiddel**, f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14.
5. Sett på kassettdekselet igjen. Fest kassettdekselet med sylinderkruene (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
6. Merk aktiveringsmåned og -år på klistermerket.

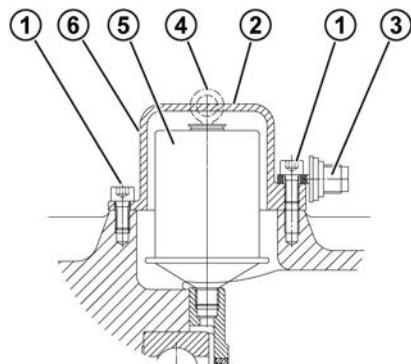

Forklaring

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Sylinderkruer M8 x 16 |
| 2 | Patronhette |
| 3 | Aktiveringsskrue |
| 4 | Ringmalje |
| 5 | Smøremiddelgiver |
| 6 | Posisjon klebeskilt |

Fig. 23: Aktivering av den automatiske smøremiddelgiveren ved standardmotorpåbygg.

Klebeskilt



Fig. 24: Klebeskilt

4.4 Kjølespiral (ekstrautstyr: CC)



FARE

Fare for eksplosjon på grunn av utilstrekkelig kjøling



- Start først drivverket etter at kjølekretsen er tilkoblet og kjølekretsen er satt i drift.
- Kontroller temperaturen og gjennomstrømningshastigheten til kjølevannet og sørge for at de tillatte grenseverdiene overholdes.
- Hvis det er fare for frost, må det tilsettes egnet frostvæske i kjølevannet.
- Overhold ATEX spesialdokumentasjon levert av NORD.

Kjølevæsken må ha en termisk kapasitet som ligner på vann.

- Spesifikk varmekapasitet for vann ved 20 °C: $c = 4,18 \text{ kJ/kgK}$

Den anbefalte kjølevæsken er rent, luftbølefritt prosessvann uten bunnfellende stoffer. Vannhardheten må være mellom 1 ° dH og 15 ° dH, pH-verdien mellom pH 7,4 og pH 9,5 løgn. Ingen aggressive væsker må tilsettes kjølevannet.

Kjølemiddeltrykket må utgjøre **maks.. 8 bar**. Det anbefales å montere en trykkreduksjonsventil på kjølemiddelinntaket for å unngå skader forårsaket av for høyt trykk.

Kjølemiddelinnløpstrykket må ikke overskride 40 °C. Det anbefales **10 °C**.

Den nødvendige **kjølevæskemengden** beløper seg til **10 l/min**.

4.5 Temperaturmåling

Opplysningene om ATEX-temperaturklasse eller maks. overflatetemperatur forutsetter normale oppstillings- og installasjonsforhold. Selv små endringer av innbyggingsforholdene kan påvirke girtemperaturen betydelig.

Ved idriftssetting må det gjennomføres en overflatetemperaturmåling på giret ved maksimal belastning. (Gir som er merket med temperaturklasse T1 - T3 hhv. en maksimal overflatetemperatur på 200 °C på typeskiltet i den siste linjen, er unntatt fra dette.)

For temperaturmålingen brukes en vanlig temperaturmåler som dekker måleområdet 0 °C til 130 °C og har minst ± 4 °C nøyaktighet og tillater måling av overflatetemperatur og lufttemperatur.

Forløpet for temperaturmålingen:


1. La giret kjøre under maksimal belastning og med maksimalt turtall i 4 timer.
2. Etter oppvarmingen må temperaturen på overflaten på girhuset T_{gm} måles nær temperaturetiketten (se kapittel 3.16 "Påføring av temperaturetiketten").
3. Lufttemperatur T_{um} må måles i umiddelbar nærhet av giret.

Hvis et av følgende kriterier ikke er oppfylt, må du stoppe drivverket. Rådfør deg med Getriebebau NORD.


- Den målte lufttemperaturen T_{um} er innenfor det tillatte området angitt på typeskiltet.
- Den målte temperaturen på girhusoverflaten T_{gm} ligger under 121 °C.
- Temperatorklistremerket ble ikke farget svart (se Figur 26).
- Den målte girhusoverflatetemperaturen pluss differansen mellom høyeste tillatte lufttemperatur iht. typeskiltet T_u og målt lufttemperatur er minst 15 °C lavere enn den maksimalt tillatte overflatetemperaturen, dvs.:

ATEX-merking.	II 2G Ex h IIC T4 Gb/ II 3G Ex h IICT4 Gc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < 135^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$
ATEX-merking.	II 2D Ex h IIIC T _{max} Db / II 3D Ex h IIIC T _{max} :Dc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < T_{max} - 15^{\circ}\text{C}$
T_{gm} :	Målt temperatur på giroverflaten i °C
T_{um} :	Målt lufttemperatur i °C Målt lufttemperatur i °C
T_{max} :	maksimal overflatetemperatur iht girypeskiltet (ATEX-merking) i °C
T_u :	øvre verdi av tillatt omgivelsestemperaturområde etter girypeskilt i °C

Fig. 25: ATEX-merking

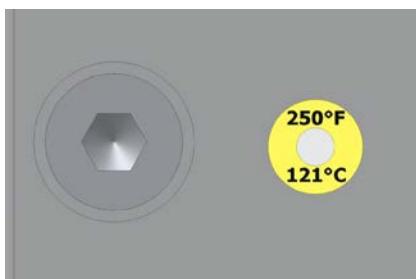

Midpunkt er **hvitt**: I orden

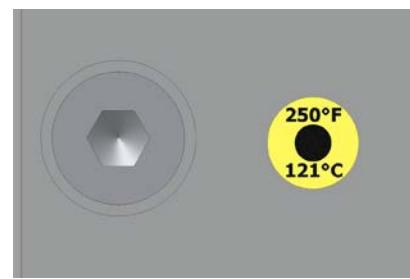

Midpunkt er **svart**: Temperaturen var for høy.

Figur 26: Temperaturklistremerker

4.6 Prøvekjøring

FARE

Eksplosjonsfare ved drift av et defekt gir

Eventuelle uregelmessigheter i driften av giret kan føre direkte eller indirekte til antennelse av eksplasive omgivelser.



- Utfør en prøvekjøring, som beskrevet nedenfor, og vær oppmerksom på de nevnte uregelmessighetene.
- Slå av drivverket umiddelbart hvis det oppstår uregelmessigheter.
- Kontakt NORD Service.

Utfør en prøvekjøring under igangkjøring av giret for å oppdage problemer før kontinuerlig drift.

Ved testløp under maksimal belastning skal giret kontrolleres for:

- uvanlig støy som malende, bankende eller slipende støy,
- uvanlige vibrasjoner, svingninger og bevegelser.
- damp- eller røykdannelse.

Etter testkjøringen skal giret kontrolleres for:

- Lekkasjer
- Gjennomglidning ved krympeskiver. For å gjøre dette, fjerner du dekselet og sjekker om den foreskrevne merkingen i kapittel 3.8 "Montering av en hulaksel med krympeskive (Alternativ: S)" indikerer en relativ bevegelse av girhulakselen og maskinakselen. Deretter må dekselet monteres som beskrevet i kapittel 3.11 "Montering av dekselet (alternativ: H, H66)".

Informasjon

Akseltetningsringer er slipetetninger og har tetningslepper av et elastomer materiale. Disse tetningsleppene er forsynt med et spesialfett fra fabrikken til smøring. Dette minimerer funksjonell slitasje og gir lang levetid. En oljefilm i området rundt tetningsleppen er derfor normalt og representerer ikke en lekkasje.

4.7 Innkjøringstid for snekkegiret

For å oppnå maksimal virkningsgrad for snekkedrevet må giret gjennomgå en innkjøringsprosedyre på 25–48 t med maksimal belastning.

Før innkjøringstiden må det regnes med redusert virkningsgrad.

4.8 Drift AI/AN-adapter med alternativ BRG1

IEC-adapteren (alternativ: AI) eller NEMA-adapteren (alternativ: AN) kan brukes i forbindelse med BRG1-alternativet (manuell ettersmøring) med drivverksturtall på maksimalt 1800 o/min¹. Høyere turtall fører til for tidlig svikt i tetninger og koblingsstjernen.

4.9 Sjekkliste

Sjekkliste		
Testgjenstand	Dato kontrollert den:	Informasjon se kapittel
Er det ingen tegn på transportskader eller andre skader?		3.4.1
Tilsvarer merkingen på typeskiltet standarden?		2.2
Tilsvarer modellen på typeskiltet den faktiske innbyggingsplasseringen?		3.3
Er trykkluftingen aktivert?		4.2
Har alle driv- og effektelementer en ATEX-godkjenning?		1.2.2
Er de ytre girakselkretene tillatt (kjedespenning)?		3.6
Er det montert et berøringsvern ved dreieende deler?		3.11
Har motoren også en aktuell ATEX-godkjenning?		3.13
Er temperaturklistremerket klistret på?		3.16
Er oljenivået som er riktig for modellen kontrollert?		5.2.3
Er den automatiske smørestoffgiveren aktivert?		4.3
Er temperaturmålingen blitt gjennomført?		4.5
Er midten av temperaturklistremerket hvitt?		4.5
Er kjølesystemet tilkoblet?		3.14 4.4
Er giret blitt kontrollert gjennom en testkjøring?		4.6
Er krympeskiveforbindelsen testet mot slark?		4.6

Tabell 9: Sjekkliste for igangkjøring

5 Inspeksjon og vedlikehold

5.1 Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller

Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller	Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider	Informasjon se kapittel
Ukentlig eller hver 100. driftstime	<ul style="list-style-type: none"> Visuell kontroll for lekkasjer Kontroller giret for uvanlig driftsstøy og/eller vibrasjoner Kun gir med kjøledeksel: Visuell kontroll av temperaturklistremerket 	5.2.1 5.2.2 5.2.8
Hver 2500. driftstime, minst hvert halvår	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollere oljenivået Visuell kontroll gummibuffer Visuell kontroll slange Visuell kontroll akseltetningsring Visuell kontroll tilleggsutstyr SCX Visuell kontroll temperaturklistremerke Fjern støv (kun for kategori 2D) Kontroller koblingen (kun for kategori 2G og IEC / NEMA-standardmotorpåbygg) Ettersør fett / fjern overflødig fett (kun med fri drivaksel / alternativ W, med røreverklager/tilleggsutstyr VL2/VL3 og med AI... / AN... adapter med tilleggsutstyr BRG1) Rengjør eller skift evt. ut trykklufteskrue 	5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.15
Hver 5000. driftstimer, minst hvert år (kun for IEC/NEMA-standardmotorpåbygg)	Skift ut automatisk smøremiddelgiver, fjern overflødig fett, tøm eller skift ut smøremiddelbeholderen ved hver annen utskifting av smøremiddel	5.2.12
Ved driftstemperaturer inntil 80 °C hver 10 000. driftstime, minst annethvert år	<ul style="list-style-type: none"> Skift olje (ved bruk av syntetiske produkter blir fristen fordoblet. Ved bruk av SmartOilChange blir fristen bestemt av SmartOilChange) Kontroller kjøleslange for avleiringer (begroing) Skifte ut akseltetningsringer, se mer informasjon i kapittel 5.2.1 Rengjør eller skift ut utluftingsskrue 	5.2.3 5.2.14 5.2.16 5.2.15
Hver 20 000. driftstime, senest hvert 4. år	<ul style="list-style-type: none"> Ettersørming med fett i lager i giret Skifte ut slangeledninger Funksjonskontroll motstandtermometer (bare II2GD) 	5.2.17
Intervall iht opplysninger på typeskilt i typeskiltfeltet MI (kun for kategori 2G og 2D) eller minst hvert 10. år	Generell overhaling	5.2.18

Tabell 10: Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller

 **Informasjon**

Oljeskiftintervallene gjelder for normale driftsforhold og -temperaturer inntil 80 °C. Oljeskiftintervallene forkortes ved ekstreme driftsforhold (driftstemperaturer over 80 °C, høy luftfuktighet, aggressivt miljø og hyppige endringer i driftstemperaturen).

Informasjon

SmartOilChange bestemmer det optimale tidspunktet for et oljeskift basert på den permanente bestemmelsen av oljetemperaturen. Dette skjer ved **SmartOilChange** fra Getriebbau NORD bare på grunnlag av produktspesifikke egenskaper, den faste omgivelsestemperaturen og interne måle verdier til kraftelektronikken, som f.eks. strømforbruket. Ekstra maskinvare er derfor ikke nødvendig for løsningen fra Getriebbau NORD.

Måleresultatene behandles og tolkes av integrert programvare og fører til slutt til utdata av den beregnede gjenværende tiden frem til neste oljeskift.

5.2 Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider

FARE

Eksplosjonsfare



- Det må ikke finnes noen eksplosiv atmosfære ved utførelse av vedlikeholdsbeider.
- Ved rengjøring av giret skal det ikke brukes noen prosess eller materialer som forårsaker en elektrostatisk opplading av giroverflaten eller tilgrensende ikke-ledende deler.

5.2.1 Visuell kontroll for lekkasjer

Sjekk giret for lekkasjer. Sjekk for giroljelekkasje og spor av olje på utsiden av giret eller under giret. Spesielt må akseltetningsringer, tetningshetter, skrukoblinger, slangeledningene og husfuger kontrolleres.

Informasjon

Akseltetningsringer er komponenter med en begrenset levetid og er utsatt for slitasje og aldring. Levetiden til akseltetninger avhenger av mange forskjellige miljøforhold. Temperatur, lys (spesielt UV-lys), ozon og andre gasser og væsker påvirker aldringsprosessen til akseltetninger. Noen av disse påvirkningene kan endre de fysisk-kjemiske egenskapene til akseltetningsringene og, avhengig av intensiteten, føre til en betydelig reduksjon i levetiden. Utenlandske medier (for eksempel støv, gjørme, sand, metalliske partikler) og overdreven temperatur (for høy hastighet eller eksternt tilført varme) akselererer slitasje på tetningsleppen. Disse tetningsleppene laget av elastomermaterialer er utstyrte med et spesialfett på fabrikken til smøring. Dette minimerer funksjonell slitasje og sikrer lang levetid. En oljefilm i området for den slipende tetningsleppen er derfor normal og representerer ikke en lekkasje (se kapittel 7.5 "Lekkasje og tetthet").

Følgende gjelder for akseltetningsringer på utgående giraksler: "Under moderate driftsforhold (opptil 80 °C oljetemperatur) oppgir produsentene av akseltetningsringer uforpliktende en normal levetid på opptil 10 000 driftstimer."

OBS!

Skader på radialakseltetninger på grunn av uegnede rengjøringsmidler!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade radialakseltetningsringene og deretter føre til økt risiko for lekkasjer.

- Ikke rengjør giret med rengjøringsmidler som inneholder aceton eller benzen.
- Unngå kontakt med hydraulikkoljer.

Hvis det er mistanke, må giret rengjøres, en oljenivåkontroll utføres og kontrolleres igjen for lekkasjer etter ca. 24 timer. Hvis lekkasjen er bekreftet (oljedrypp), må giret repareres umiddelbart. Kontakt NORDs serviceavdeling.

Hvis giret er utstyrt med en kjøleslange i husdekselet, må tilkoblingen og kjøleslangen kontrolleres for utettheter. Hvis det forekommer utettheter, må lekkasjen repareres umiddelbart. Vennligst ta kontakt med NORDs serviceavdeling.

5.2.2 Kontroller driftslyder

Hvis det oppstår uvanlige kjørelryder eller vibrasjoner på girkassen, kan dette tyde på skade på girkassen. I dette tilfellet må girkassen repareres umiddelbart. Ta kontakt med NORD Service.

5.2.3 Kontrollere oljenivået

I kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon" vises byggeformene og oljenivåskruene som tilsvarer byggeformen er vist. Ved dobbeltgir skal oljenivået kontrolleres på begge gir. Trykkluftingen skal være på det merkede punktet i kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon".

For gir uten oljenivåskrue (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon") bortfaller kontroll av oljenivå.

Oljenivået må kun kontrolleres når giret står stille og er avkjølt. Gir beskyttelse mot utilsiktet innkobling. Kontroller oljenivået ved en oljetemperatur på 10–40 °C.

Gir med oljenivåskrue

1. Standard tannhjulsgir med konstruksjonsform M4 (V1 og V5) må for kontroll av oljenivået ha vinkelrøret vist i Figur 27 (høyre bilde) som må peke vertikalt oppover. Skru av trykkventilen før du sjekker oljenivået.
2. Skru ut oljenivåskruen som tilsvarer byggeformen (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon").
3. Kontroller oljenivået i giret med den medfølgende peilepinnen (delenr.: 283 0050) som i Figur 27 (venstre og høyre bilde). Hold delen av peilepinnen som er nedsenket i oljen i vertikal stilling.
4. Det maksimale oljenivået er underkant av oljehullet.
5. Minimum oljenivå er ca 4 mm under nedre kant av oljenivåhullet. Oljepeilepinnen dypper da bare så vidt ned i oljen.
6. Hvis oljenivået ikke stemmer, korrigerer du oljenivået ved å tappe eller fylle på olje av typen som er angitt på typeskiltet.
7. Hvis den integrerte tetningen til oljenivåskruen er skadet, bruker du en ny oljenivåskrue eller rengjør gjengene og fukter dem med gjengelim, f.eks. Loctite 242 eller Loxeal 54-03.
8. Skru oljenivåskruen med tetringsring inn i hullet og stram den med passende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
9. Skru den eventuelt fjernede trykkluftingen med tetringsring inn i hullet igjen og stram den med tilsvarende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
10. Monter alle demonterte påbyggssdeler.

Gir med oljenivåbeholder


Oljenivået må kontrolleres med skruepluggen med peilepinnen (gjenge G $1\frac{1}{4}$) i oljenivåbeholderen. Oljenivået skal være mellom nedre og øvre merke når peilepinnen er skrudd helt inn, se Figur 27 (midterste bilde). Disse girene skal kun brukes i utførelsen vist i kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon".

Gir med oljeseglass

1. Oljenivået i giret kan avleses direkte i seglasset.
2. Riktig oljenivå er:
 - Maksimum: midten av oljeseglasset,
 - Minimum: underkant oljeseglasset.
3. Hvis oljenivået ikke stemmer, korrigerer du oljenivået ved å tappe eller fylle på olje av typen som er angitt på typeskiltet.

Sluttkontroll

Alle tidligere løsnehede skrukoblinger må skrus inn på nytt på riktig måte.

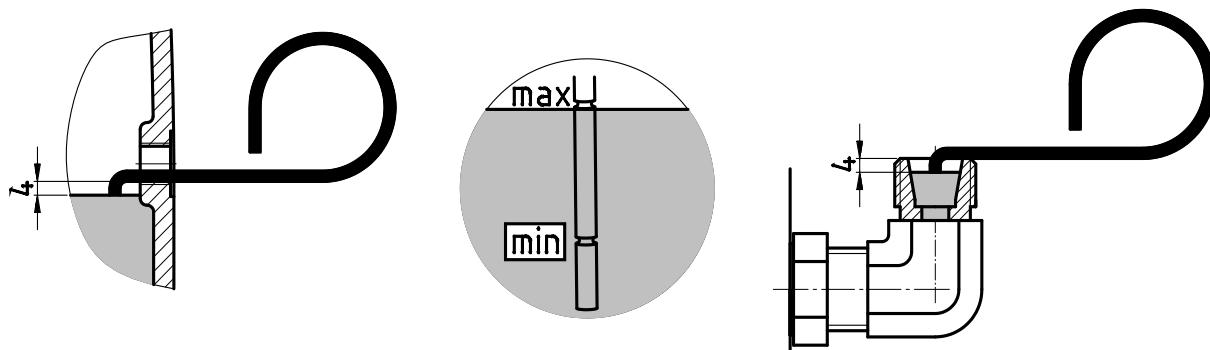

Figur 27: Kontroller oljenivået med oljepeilestav

5.2.4 Visuell inspeksjon av gummibufrene (alternativ: G, VG)

Hvis det er synlige skader som sprekker på gummioverflaten, må gummielementer byttes ut. I dette tilfellet må du kontakte NORD Service.

5.2.5 Visuell kontroll av slangeledninger (alternativ: OT)

Gir med oljenivåbeholder har gummislanger.

Kontroller slangeledninger og skrueforbindelser for lekkasjer, kutt, sprekker, porøse områder og gnagsår. Hvis slangene er skadet, må de skiftes. For å gjøre dette, kontakt NORD serviceavdeling.

5.2.6 Visuell kontroll av akseltetningsringene



Informasjon

Akseltetningsringer er slipetetninger og har tetningslepper av et elastomer materiale. Disse tetningsleppene er forsynt med et spesialfett fra fabrikken til smøring. Dette minimerer funksjonell slitasje og gir lang levetid. En oljefilm i området rundt tetningsleppen er derfor normalt og representerer ikke en lekkasje.

5.2.7 Visuell kontroll av SCX-flensen (alternativ: SCX)

Kontroller smussutgangshullene på SCX-flensen for forurensning.

Spalten mellom akselen og monteringsplaten må være fri for smuss. Hvis det kan sees grov forurensning, trekker du giret av innstikkakselen og rengjør innstikkakselen og innsiden av flensen.

Kontroller akseltetningsringene på giret for skader. Skadde akseltetninger må skiftes ut med nye akseltetningsringer.

Monter giret på den rengjorte SCX-flensen.

5.2.8 Visuell kontroll av temperaturklistremerket

(kreves kun for temperaturklasse T4 eller maks. overflatetemperatur <135 °C).

Sjekk temperaturklistremerket for sverting. Hvis temperaturklistremerket har blitt svart, er giret blitt for varm. Årsaken til overoppheatingen må bestemmes. Ta kontakt med NORDs serviceavdeling. Ikke start omformeren på nytt før årsaken til overoppheatingen er eliminert og fornyet overoppheeting kan utelukkes.

Fest et nytt temperaturklistremerke på giret før det tas i bruk igjen.

5.2.9 Fjerne støv

(bare nødvendig for kategori 2D)

Fjern støvlaget på girhuset hvis det er tykkere enn 5 mm.

Fjern dekselet fra gir med deksel (alternativ H). Fjern støvavleiringer i dekselet, på utgående aksel og på krympeskiven. Monter deretter dekselet igjen.



Informasjon


Dersom dekselet er fullstendig forseglet med flytende fugemasse, f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14, er det ikke nødvendig å rengjøre dekselet regelmessig.

5.2.10 Kontroller koblingen (alternativ: IEC, NEMA, AI, AN)

(bare nødvendig for kategori 2G)

Ved alternativet AN eller AI er det mulig å kontrollere koblingen gjennom inspeksjonsåpningen. For å gjøre dette fjerner du inspeksjonslokket og kontroller klaringen på klokoblingen. Ved overskridelse av slitasjegrensen X_{max} , må tannkransen skiftes ut.

Med tilleggsutstyret IEC eller NEMA fjerner du motoren.

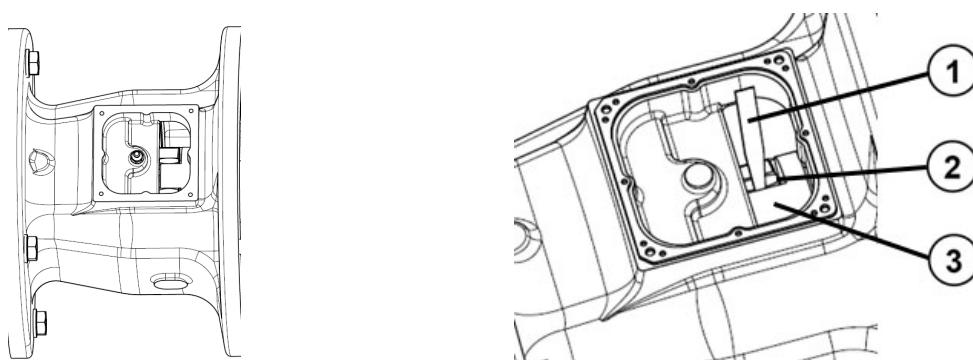

- 1) Følerlære
- 2) Tannkrans
- 3) Nav

Figur 28: Kontroller koblingen gjennom inspeksjonsåpningen for alternativ AI, AN

Undersøk koblingsdeler av plast og elastomer for slitasjetegn. Tillatte slitasjegrenser finner du i Tabell 11. Ved underskridelse av grenseverdiene må koblingsdelene skiftes ut. Bruk kun reservedeler som har samme farge som originaldelene. Fargen tilsvarer et tillatt temperaturområde og det overførbare dreiemomentet. Ellers øker risikoen for tidlig materialtretthet.




Informasjon

Reservedeler til koblingen

Originale reservedeler til koblingen er også godkjent til bruk uten individuell ATEX-merking. Godkjenningen for bruk av disse reservedelene dekkes av samsvarserklæringen fra Getriebbau NORD.

På en klokobling (ROTEX®) måler du tanntykkelsen på elastomer-tannkransen i henhold til Figur 29. B_{min} er den minste tillatte tanntykkelsen.

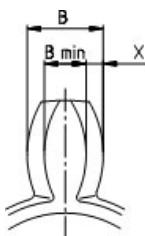


Figur 29: Måling av tanntykkelsen på klokoblingen ROTEX®

Slitasjegrenseverdier for koblingstannkranser							
Type	R14	R24	R38	R42	R48	R55	R65
B [mm]	9,7	8,6	13,3	15,7	17,7	19,6	22,2
B_{min} [mm]	7,7	5,6	10,3	11,7	13,7	14,6	17,2
X _{max} [mm]	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	8,0

Tabell 11: Slitasjegrenseverdier for koblingstannkransene

For buetannkoblinger er slitasjegrensen $X = 0,8$ mm i henhold til følgende figur.

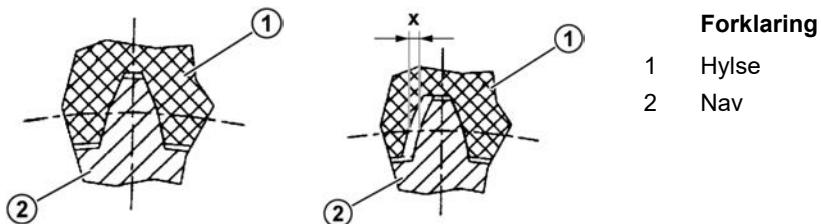

Figur 30: Måling av tannhylseslitasjen på den buede tannkoblingen BoWex®



Informasjon

Økt slitasje

Oppdages det f.eks. økt slitasje under den første inspeksjonen, noe som fører til tidlig utskifting av tannkransen, må serviceintervallet til koblingen forkortes tilsvarende driftsparametrene.



Informasjon

Liten slitasje

Dersom en inspeksjon avdekker en liten slitasje (< 25 % av grenseverdien), er det tillatt å doble serviceintervallet for koblingen.

5.2.11 Ettersmør med fett (alternativ: VL2, VL , AI, AN)

En ettersmøringsenhet er tilgjengelig på enkelte girversjoner.

Med røreverkutførelsene VL2 og VL3 skrur du ut lufteskruen på motsatt side av smørenipplen før ettersmøring. Smør fett til det er en mengde lekket ut på lufteskruen på 20–25 g. Skru deretter inn lufteskruen igjen.

For alternativet W og IEC/NEMA-adaptrene AI og AN alternativ BRG1, smører du det utvendige valselageret med ca 20–25 g fett på smørenippelen. På AI og AN IEC/NEMA-adaptrene er smørenippelen plassert under et påskrudd inspeksjonslokk. Før ettersmøring må du skru ut fettappeskruen slik at overflødig fett kan renne ut. Fjern overflødig fett fra motoradapteren.

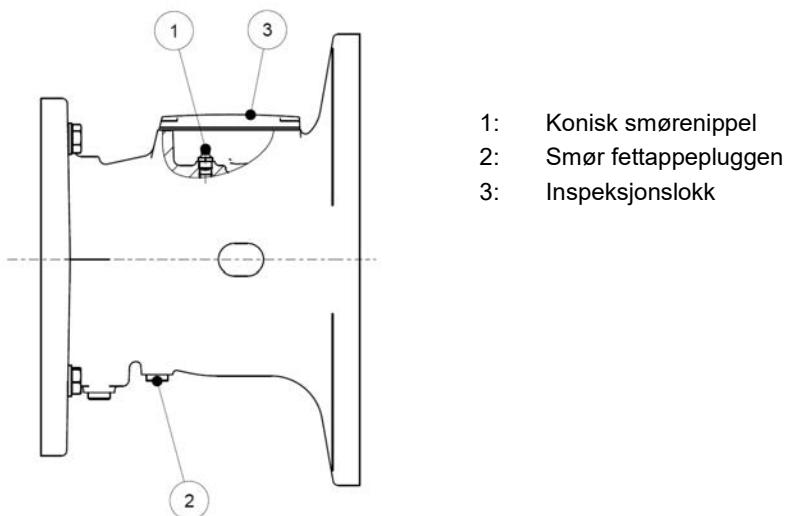


Fig. 31: Ettersmøre IEC/NEMA-adapter AI og AN alternativ BRG1

Anbefalte fettyper:

- GHY 133N (Klüber Lubrication)

5.2.12 Skifte ut automatisk smøremiddelgiver

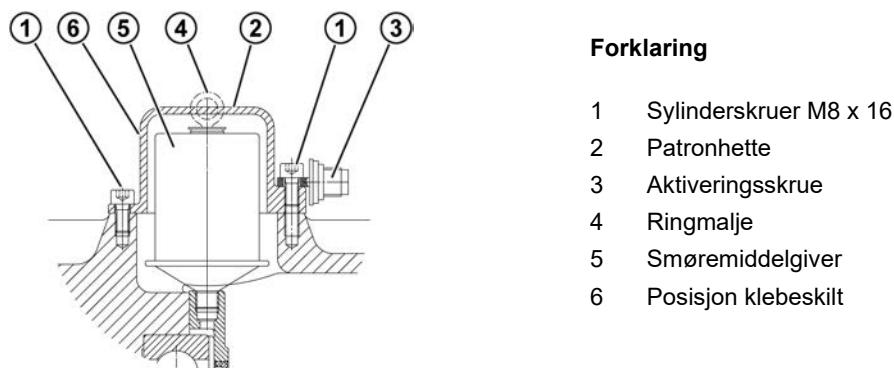


Fig. 32: Utskifting av den automatiske smøremiddelgiveren ved standardmotorpåbygg.

(Smøregiver: delenr.: 28301000 eller for fett med næringsmiddelkvalitet delenr.: 28301010)

1. Skru av kassettdekselet.
2. Skru av smøregiveren.
3. Skru inn den nye Smøregiveren.
4. Fjern overflødig fett fra adapteren.
5. Aktiver smøregiveren (se kapittel 4.3 "Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren").

Fettbeholderen (delenr. 28301210) må skiftes eller tømmes annenhver gang smøregiveren skiftes. På grunn av formen på beholderen vil en restmengde fett forblie i beholderen.

1. Skru fettoppssamlingsbeholder ut av skrukoblingen.
2. Press fettet ut av fettoppssamlingsbeholderen. For å gjøre dette skyver du det indre stempelet tilbake med en stav. Staven kan ha en maksimal diameter på 10 mm. Samle opp det utpressede fettet og kast det på riktig måte.
Hvis oppsamlingsbeholder er skadet, må du skifte den ut med en ny.
3. Skru oppsamlingsbeholderen tilbake i tappehullet på motoradapteren.

5.2.13 Skifte olje

På figurene i kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon" er posisjonene på oljetappeskruen, oljenivåskruen og lufteskruen, hvis montert, vist avhengig av konstruksjon.

ADVARSEL

Forbrenningsfare

Oljen kan være veldig varm. Bruk verneutstyr.

Arbeidsforløp:

1. Plasser en beholder under oljetappeskruen eller oljetappekranen.
2. Skru ut oljenivåskruen (hvis den finnes) og oljetappeskruen helt. Når du bruker en oljenivåbeholder, skrur du ut skrueskruen med peilepinne.
3. Tøm oljen helt ut fra giret.
4. Kontroller tetningsringene til oljetappeskruen og oljenivåskruen. Hvis en tetningsring er skadet, skifter du ut den tilsvarende skruen. Du kan også rense gjengene og påføre gjengelim f.eks. Loctite 242, Loxal 54-03.
5. Skru oljetappeskruen inn i hullet og stram den med passende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
6. Fyll på ny olje av samme type gjennom oljenivåhullet med passende påfyllingsutstyr til oljen kommer ut av oljenivåhullet. Oljen kan også fylles på gjennom hullet i lufteventilen eller en festeskrue som er over oljenivået. Når du bruker en oljenivåbeholder, fyller du på oljen gjennom den øvre åpningen (gjenge G1½) til oljenivået, som beskrevet i kapittel 5.2.3 "Kontrollere oljenivået" er riktig.
7. Kontroller oljenivået etter minst 15 min., ved bruk av oljenivåbeholderen etter minst 30 min.

Informasjon

For gir uten oljetappeskruer (se kapittel 7.1 "Konstruksjoner og innbyggingsposisjon") bortfaller oljeskift. Slike gir er levetidssmurt.

Standard spiralgir har i ATEX kategori 3G og 3D (se kapittel 2.2 "Typeskilt") ingen oljenivåplugg. Her fylles den nye oljen på gjennom det gjengede hullet på trykkluftingen med oljepåfyllingsmengden i henhold til følgende tabell.

Informasjonen på typeskiltet gjelder for alle andre girtyper.

	Oljemengder							Oljemengder					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6		M1	M2	M3	M4	M5	M6
Girtype	mengde [l]						Girtype	mengde [l]					
SK 0	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13	SK 0 F	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13
SK 01	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22	SK 01 F	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22
SK 20	0,55	1,00	0,55	1,00	0,55	0,55	SK 20 F	0,35	0,60	0,35	0,60	0,35	0,35
SK 25	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	SK 25 F	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50
SK 30	0,90	1,30	0,90	1,30	0,90	0,90	SK 30 F	0,70	1,10	0,70	1,10	0,70	0,70
SK 33	1,00	1,60	1,00	1,60	1,00	1,00	SK 33 F	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,00
SK 000	0,24	0,40	0,24	0,41	0,24	0,24	SK 000 F	0,24	0,41	0,24	0,41	0,24	0,24
SK 010	0,38	0,60	0,38	0,60	0,38	0,38	SK 010 F	0,35	0,65	0,40	0,74	0,50	0,30
SK 200	0,80	1,30	0,80	1,30	0,80	0,80	SK 200 F	0,65	0,95	0,70	1,10	0,80	0,50
SK 250	1,20	1,50	1,20	1,50	1,20	1,20	SK 250 F	0,90	1,40	1,00	1,60	1,30	0,80
SK 300	1,20	2,00	1,20	2,00	1,20	1,20	SK 300 F	1,25	1,50	1,20	1,80	1,30	0,95
SK 330	1,80	2,80	1,80	2,80	1,80	1,80	SK 330 F	1,60	2,50	1,60	2,90	1,90	1,40

Tabell 12: Oljemengder til standard tannhjulsgir for ATEX kategori 3G og 3D

5.2.14 Kontroller kjølespiral for avleiringer (tilleggsutstyr: CC)

Kjølevannets strømningshastighet må kontrolleres. Vær oppmerksom på informasjonen i kapittelet 4.4 "Kjølespiral (ekstrautstyr: CC)".

I så fall må kjølespolen rengjøres, ved kjemisk rengjøring må det sørget for at rengjøringsmiddelet ikke angriper materialene i kjølespolen (kobberrør og rørdeler av messing).

Ved sterk korrosjon på tilkoblingspunktene må kjølespolen og lokket kontrolleres for lekkasjer.

Kontakt NORD Service.

5.2.15 Rengjøre og kontrollere lufteskruer

- Skru ut lufteskruen.
- Rengjør lufteskruen grundig, f.eks. med trykkluft.
- Kontroller lufteskruen og tetningsringen. Hvis tetningsringen er skadet, bruker du en ny lufteskru.
- Skru inn lufteskruen igjen.

5.2.16 Skifte akseltetningsring

Når slitelevetiden er nådd, øker oljefilmen i området ved tetningsleppen og det dannes sakte en målbar lekkasje med dryppende olje. **Akseltetningsringen må da skiftes**. Avstanden mellom tetnings- og beskyttelsesleppen skal være ca. 50 % fylt med fett (anbefalt type fett: PETAMO GHY 133N). Merk at den nye akseltetningsringen ikke må gå i det gamle sporet igjen etter montering.

5.2.17 Ettersmøre lagrene i giret

OBS!

Girskader pga. utilstrekkelig smøring

Hvis smøringen er utilstrekkelig, er det risiko for lagersvikt.

- Det er viktig å følge de anbefalte intervallene.
- Bruk bare fett godkjent av Getriebebau NORD.
- Bland aldri forskjellige smøremidler. Blanding av forskjellige fettyper kan skade giret på grunn av utilstrekkelig smøring fordi fettypene er uforenlig.
- Unngå forurensning av smørefettet med fremmedlegemer og utvasking av fettet med smørealje.

Kontakt NORD Service for å skifte rullelagerfett.

Anbefalt fettype: Petamo GHY 133N – Klüber Lubrication (se kapittel 7.2.1 "Rullelagerfett").

5.2.18 Generaloverhaling

⚠ FARE

Eksplosjonsfare



- Den generell overhalingen skal gjennomføres ved et fagverksted med egnet utstyr og av spesialkvalifisert personell.
- Vi anbefaler på det sterkeste å la den generelle overhalingen utføres av NORD-Service.

For gir i kategori 2G og 2D kreves det en generaloverhaling etter angitt driftstid.

Den tillatte driftstiden er vanligvis oppgitt på typeskiltet i felt MI i driftstimer.

Som et alternativ til dette kan vedlikeholdsklassen CM også angis i MI-feltet (f.eks.: MI CM = 5.).

I dette tilfellet beregnes tidspunktet for den generelle overhalingen i år etter igangkjøring (N_A) i henhold til følgende formel. Maksimal tillatt driftstid etter idriftsettelse er 10 år. Dette gjelder også aritmetisk høyere verdier.

$$N_A = CM \cdot f_L \cdot k_A$$

CM: Vedlikeholdsklasse ifølge typeskilt i feltet MI

f_L: Driftstidfaktor

f_L = 10 Driftstid maks. 2 timer per dag

f_L = 6 Driftstid 2–4 timer per dag

f_L = 3 Driftstid 4–8 timer per dag

f_L = 1,5 Driftstid 8–16 timer per dag

f_L = 1 Driftstid 16–24 timer per dag

k_A: Utnyttelsesfaktor (vanligvis gjelder k_A = 1)

Hvis ytelsen som faktisk kreves av applikasjonen er kjent, er vedlikeholdsintervallene ofte lengre. Utnyttelsesfaktoren kan da beregnes som følger.

$$k_A = \left(\frac{P_1}{P_{tat}} \right)^3$$

P_1 : Maks. tillatt drivytelse hhv. motorytelse ifølge girtypeskiltet i kW

P_{tat} : Faktisk drivverkseffekt hhv. motoreffekt i kW, som kreves ved nominelt turtall, fastsatt f.eks. Ved målinger.

Ved varierende belastning med ulike faktiske drivverkseffekter ved nominelt turtall $P_{tat1}, P_{tat2}, P_{tat3}, \dots$ med kjente prosentuelle tidsandeler q_1, q_2, q_3, \dots gjelder for den tilsvarende gjennomsnittlige drivverkseffekt:

$$P_{tat} = \sqrt[3]{P_{tat1}^3 \cdot \frac{q_1}{100} + P_{tat2}^3 \cdot \frac{q_2}{100} + P_{tat3}^3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}$$

Under den generelle overhalingen er girkassen fullstendig demontert. Følgende arbeid utføres:

- Alle girdeler blir rengjort.
- Alle girdeler sjekkes for skader.
- Skadde deler skiftes ut.
- Alle rullelagre blir fornyet.
- Alle tetninger, akseltetningsringer og nilosringer blir fornyet.
- Valgfritt: Tilbakeløpssperren fornyes.
- Valgfritt: elastomerer i koblingen fornyes.

6 Avfallsbehandling

Følg gjeldende lokale forskrifter. Spesielt må smøremidler samles opp og avfallsbehandles.

Girdeler	Materiale
Tannhjul, aksler, lagre, passfjærer, låseringer etc.	Stål
Girkasse, girkomponenter etc.	Grått støpejern
Lettmetallgirkasser, lettmetallhusdeler etc.	Aluminium
Snekkegir, fôringer etc.	Bronse
Akseltetninger, tetningshetter, gummikomponenter etc.	Elastomer med stål
Koblingsdeler	Plast med stål
Flate tetninger	Asbestfritt tetningsmateriale
Girolje	Mineralolje med additiver
Girolje, syntetisk (klistremerke: CLP PG)	Smørestoff på polyglykolbase
Girolje, syntetisk (klistremerke: CLP HC)	Smøremiddel basert på poly-alfa-olefin
Kjøleslange, innstøpningsmasse på kjøleslangen, forskruning	Kobber, epoksid, messing

Tabell 13: Materialer

7 Vedlegg

7.1 Konstruksjoner og innbyggingsposisjon

For modellene som ikke er oppført se spesialdokumentasjonstegningen (se kapittel 2.2 "Typeskilt").

7.1.1 Symbolforklaring



7.1.2 Standard tannhjulsgir

Oljenivåskruene faller bort ved standard tannhjulsgir i ATEX-kategoriene 3G og 3D (se kapittel 2.2 "Typeskilt").

7.1.3 NORDBLOC tannhjulsgir SK 072.1 og SK 172.1

1. Bring giret fra monteringsposisjon M4 til monteringsposisjon M2, skru ut oljenivåskruen i monteringsposisjon M2.

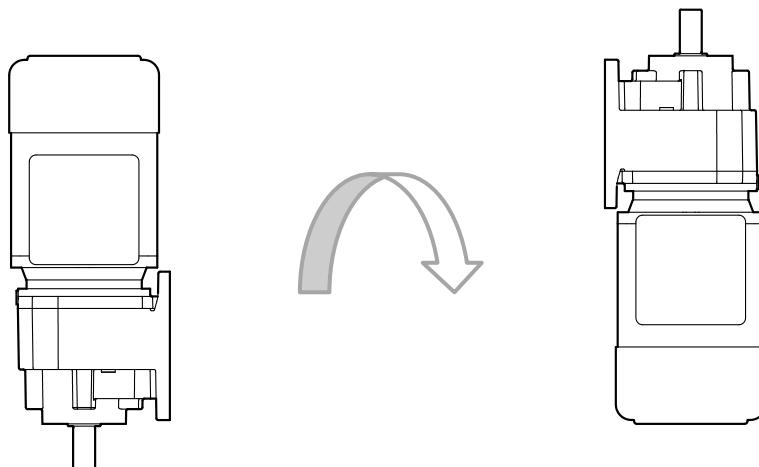


Fig. 33: Oljenivåmåling SK 072.1 - SK 172.1

2. Mål dimensjonen X mellom overkanten av girkassehuset og oljenivået. Juster om nødvendig oljepeilepinnen (se Fig. 34).

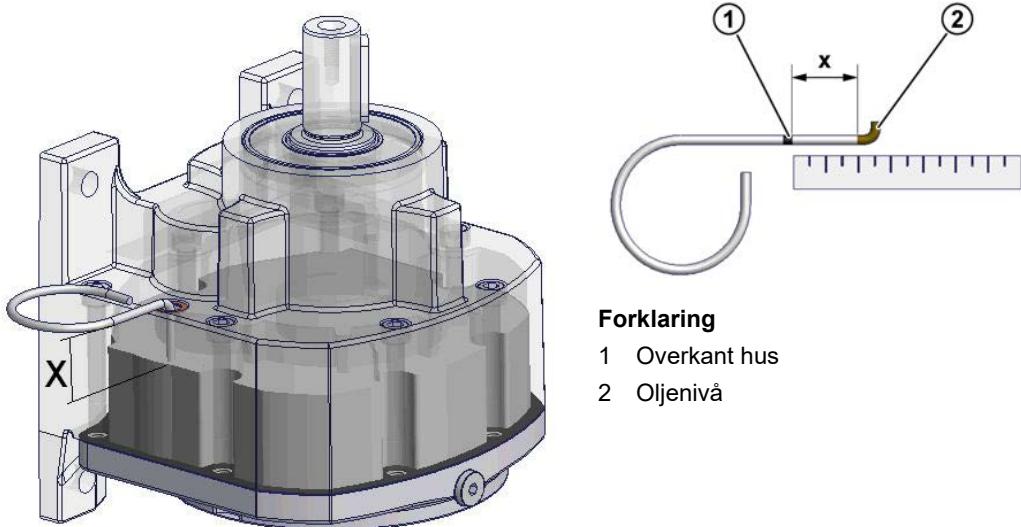


Fig. 34: Mål oljenivå

- Sammenlign det fastsatte målet X med det tilsvarende målet fra følgende tabell. Korriger eventuelt oljenivået med oljetypen som er angitt på typeskiltet.

Girtype	Gjengestørrelse	Mål X [mm]
SK 072.1	M8 x 1	22 ± 1
SK 172.1	M8 x 1	20 ± 1

- Skru inn oljenivåskruen i monteringsposisjon M2 igjen og stram den.
- Bring giret tilbake til M4-monteringsposisjon.

7.1.4 NORDBLOC tannhjulsgir SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 ... SK 1071.1

I installasjonsposisjon M2 har ikke giret noen oljenivåskruer. Oljenivået skal måles i monteringsposisjon M4. Gjør som følger.

SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1

1. Sett giret i monteringsposisjon M4.

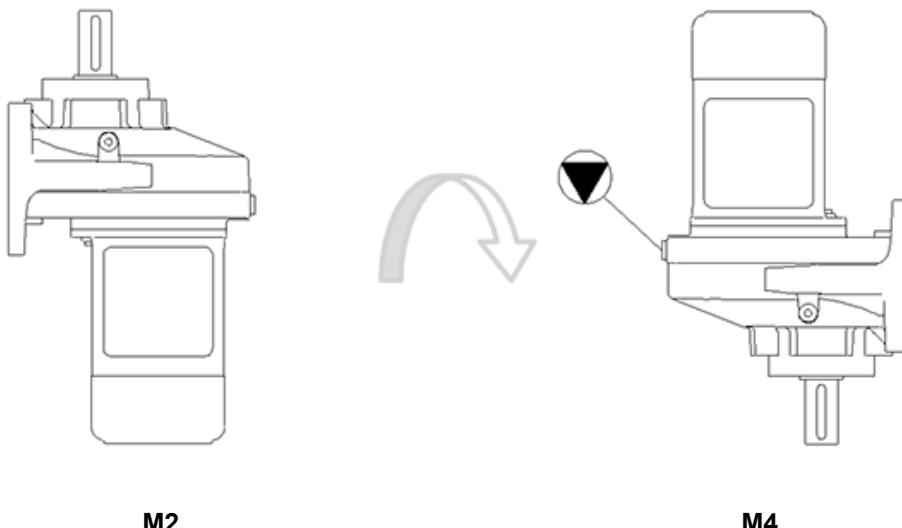
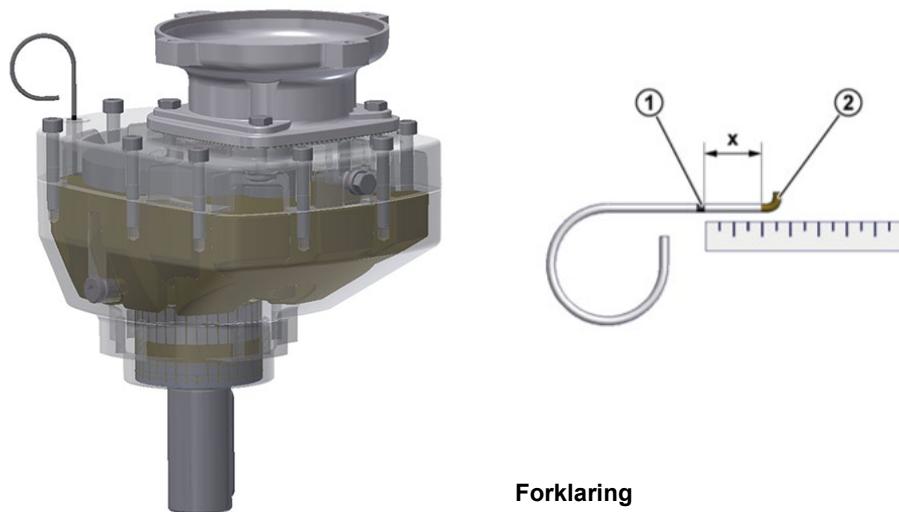


Fig. 35: Oljenivåmåling SK 071.1 – SK 371.1

2. Skru ut oljenivåskruen i monteringsposisjon M4. Kontroller oljenivået i henhold til kapittel 5.2.3 "Kontrollere oljenivået". Korrigér eventuelt oljenivået med oljetypen som er angitt på typeskiltet.
3. Skru inn oljenivåskruen i monteringsposisjon M4 og stram den med tilsvarende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
4. Bring giret tilbake til monteringsposisjon M2 og monter det igjen.

SK 771.1 ... 1071.1

1. Bring giret i monteringsposisjon M4 (se Fig. 35)
2. Mål målet X mellom girdekselets overkant og oljenivået.


Forklaring

- 1 Overkant hus
2 Oljenivå

Fig. 36: Oljenivå SK 771.1 ... 1071.1

- Sammenlign den fastsatte målet X med målet fra følgende tabell. Korriger eventuelt oljenivået med oljetypen som er angitt på typeskiltet.

Girtype	Gjengestørrelse	Mål X [mm]
SK 771.1	M12 x 1,5	28 ± 1
SK 871.1	M12 x 1,5	14 ± 1
SK 971.1	M12 x 1,5	26 ± 1
SK 1071.1	M12 x 1,5	10 ± 1

- Skru oljenivåskruen inn i hullet og stram den med tilsvarende strammemoment (se kapittel 7.3 "Skruestrammemomenter").
- Bring giret tilbake til monteringsposisjon M2 og monter det igjen.

7.1.5 NORDBLOC.1-tannhjulsgir

Girtypene SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 samt SK 273 og SK 373 har kun én oljenivåskru i kategori 2G og 2D. Disse girene har en kontrollerbar levetidssmøring. Oljenivåskruene er ikke nødvendige for disse girtypene i ATEX-kategoriene 3G og 3D (se kapittel 2.2 "Typeskilt").

7.1.6 Tapp-/parallelloggir

Følgende figur gjelder for utførelsen M4/H5 på girtypene SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 11282, SK 11382, SK 12382.1 med oljenivåbeholder.

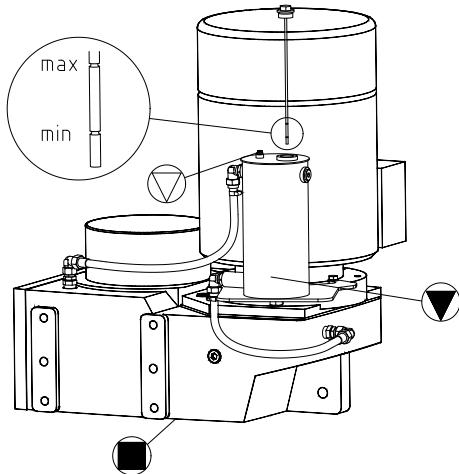


Fig. 37: Tapp-/parallellegir med oljenivåbeholder

Typene SK 0182 NB, SK 0282 NB og SK 1382 NB har kontrollerbar levetidssmøring i kategori 2G og 2D. I denne kategorien har disse girkassettypene kun én oljenivåskru. Oljenivåskruene er ikke nødvendige for disse girtypene i ATEX-kategoriene 3G og 3D (se kapittel 2.2 "Typeskilt").

7.1.7 UNIVERSAL-snekkegir

SK 1SI 31 – SK 1SI 75

SK 1SIS 31 – SK 1SIS 75

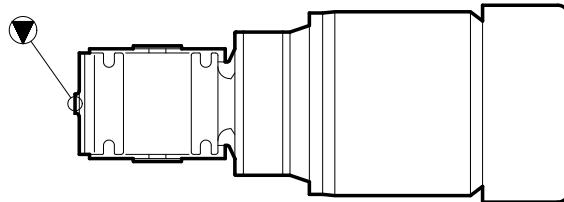


Fig. 38: Posisjon ved oljenivåkontrollen

For **oljenivåkontroll** bringes giret i posisjonen vist over. For å gjøre dette kan det være nødvendig å fjerne giret eller girmotoren.



Informasjon

Giret, som fortsatt har driftstemperatur, må være i posisjonen vist i Fig. 38 lenge nok til at oljen setter seg jevnt.


Kontroller deretter oljenivået som beskrevet i kapittel (se kapittel 5.2.3 "Kontrollere oljenivået" på side 52)beskrevet.

Girene har bare én oljenivåskru i kategoriene 2G og 2D. Disse girene har en kontrollerbar levetidssmøring.


Oljenivåskruene bortfaller i ATEX-kategoriene 3G og 3D. Disse girene har en levetidssmøring.



Girtypene **SK 1S xx, SK 2S xx, SK 1SU xx, SK 2SU xx, SK 1SM xx, SK 2SM xx, SK 1SMI xx, SK 2SMI xx** må kun brukes i kategoriene 3G og 3D. Disse girene har en kontrollerbar levetidssmøring.


Typene SI og SMI kan valgfritt utstyres med en trykkluftteskru.


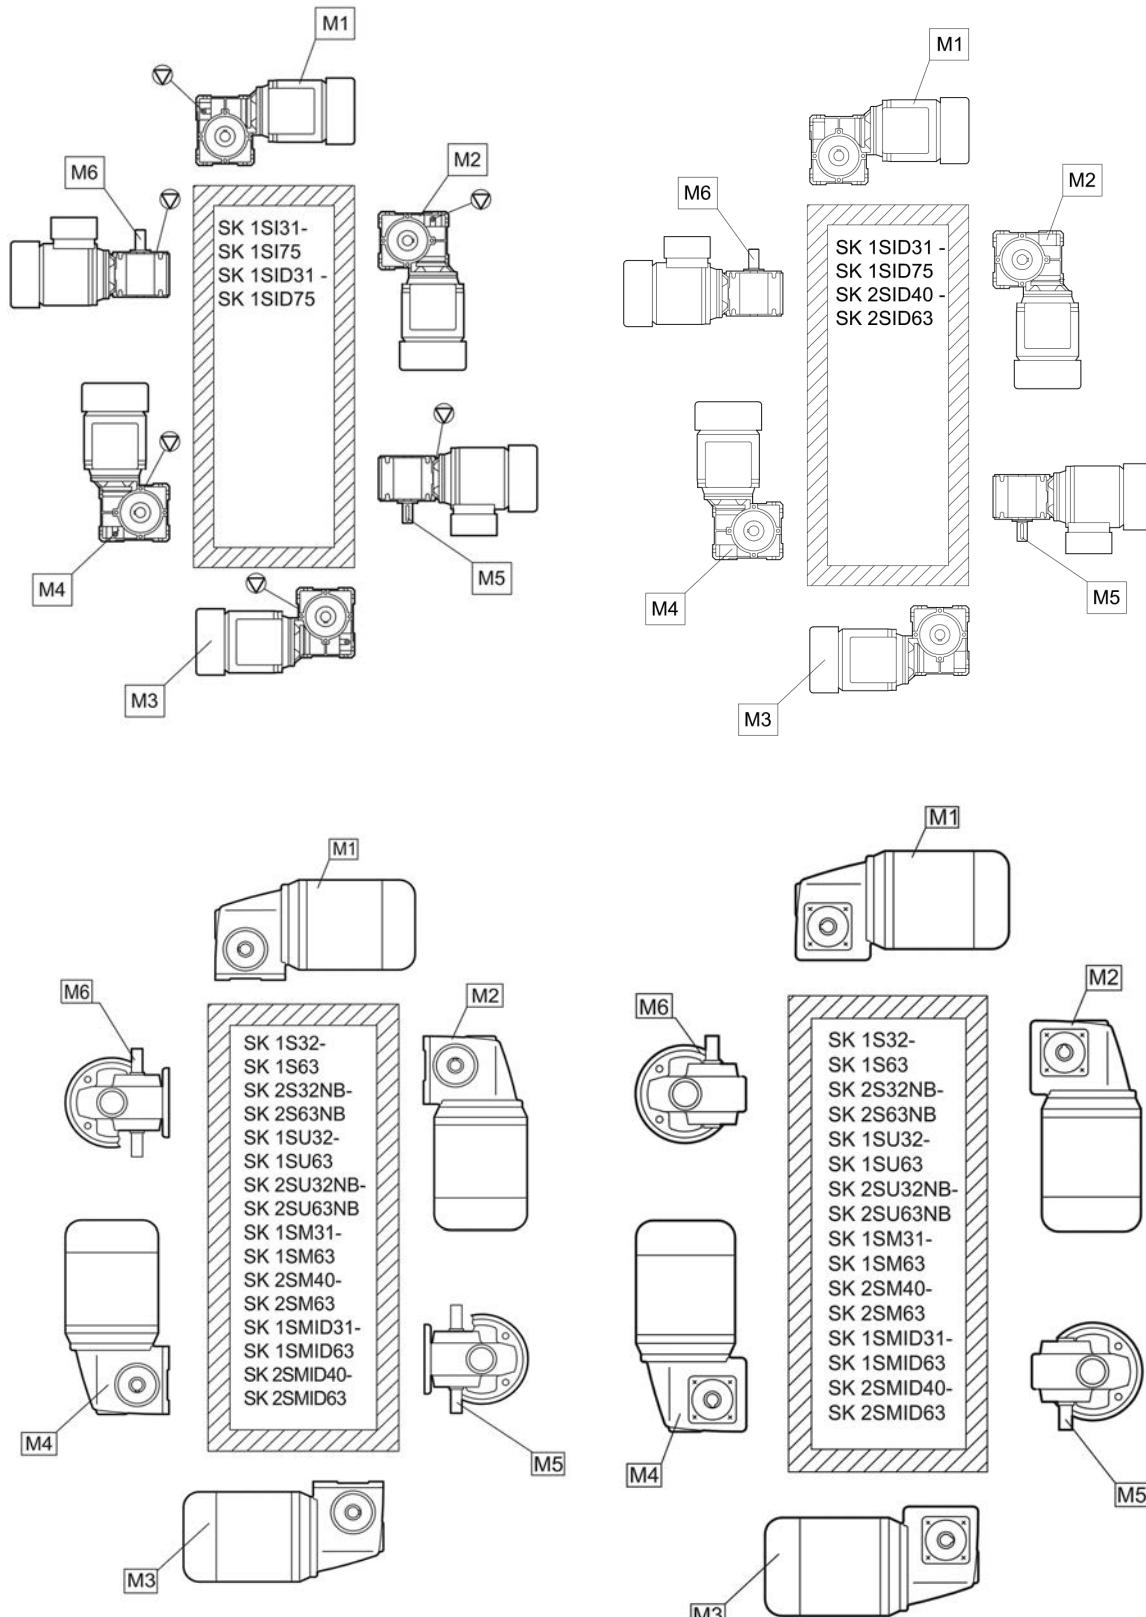



7.1.8 Oversikt over innbyggingsposisjonene


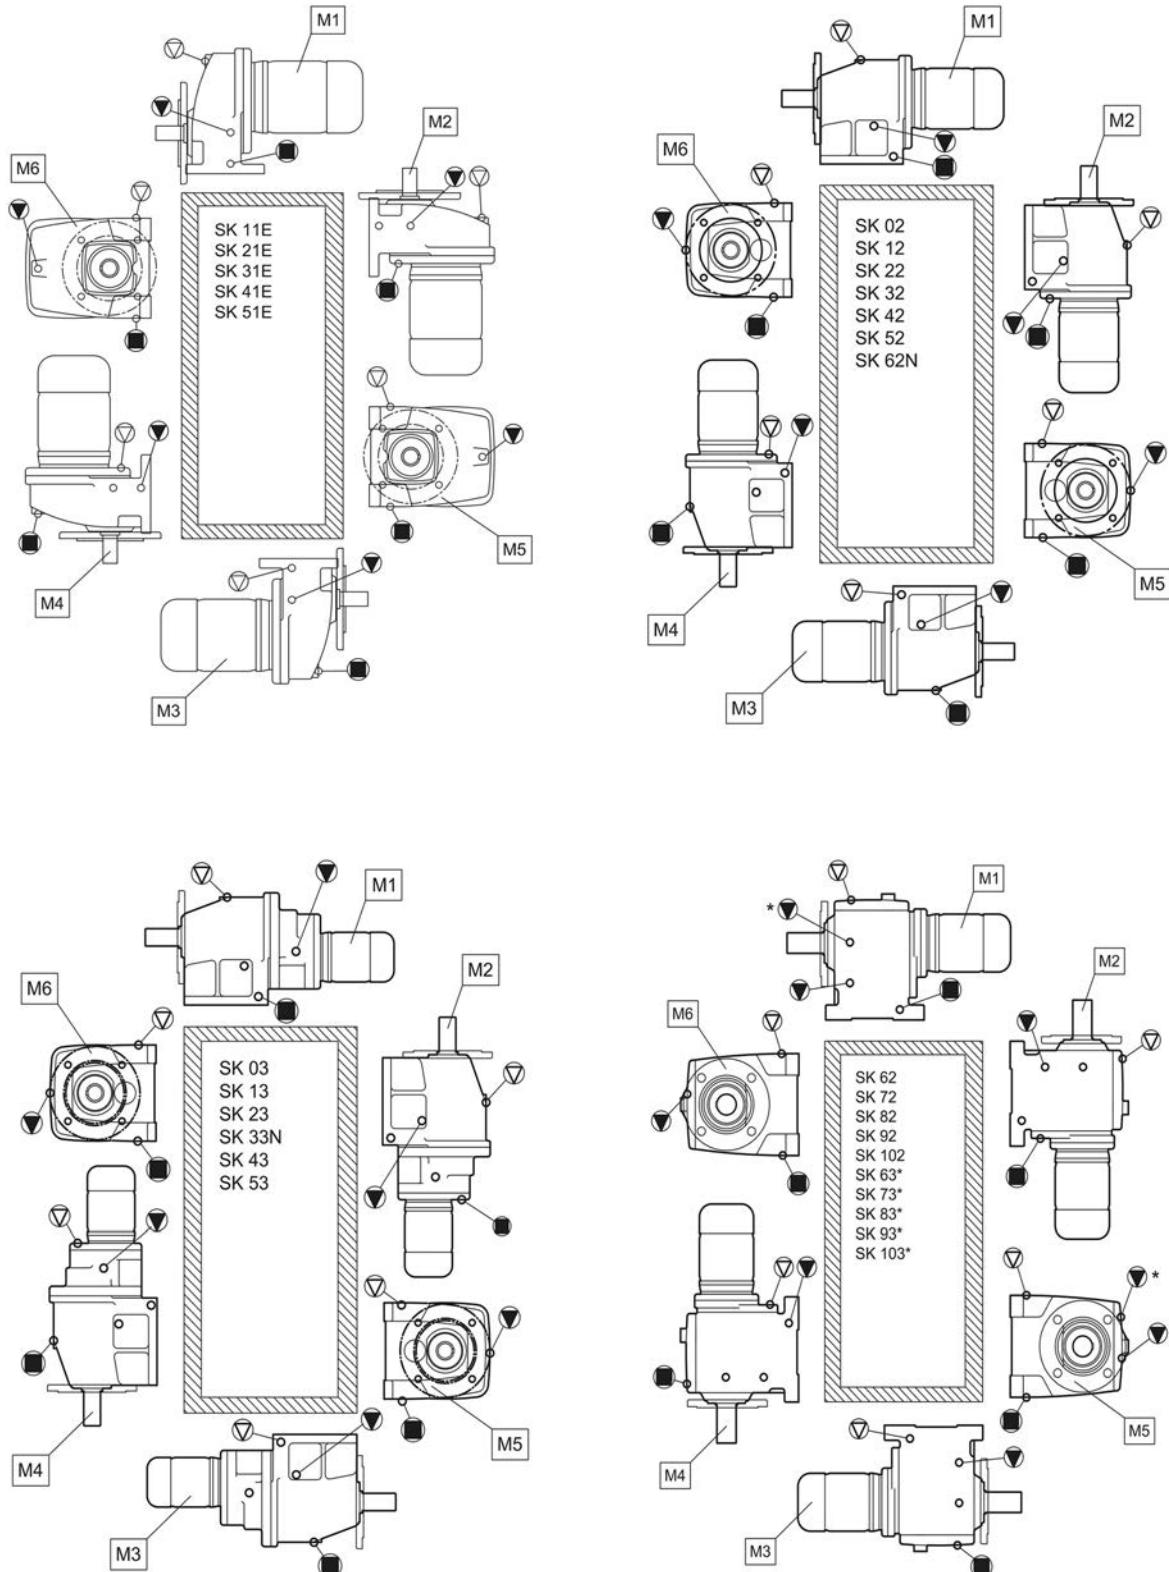


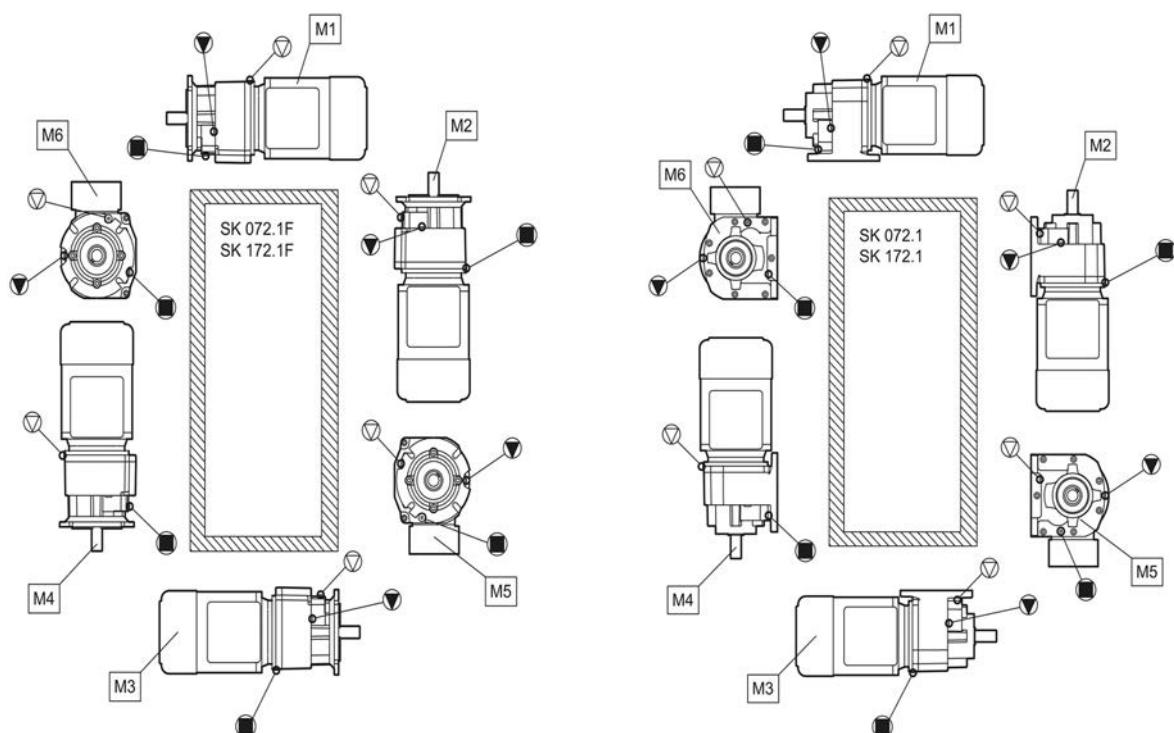
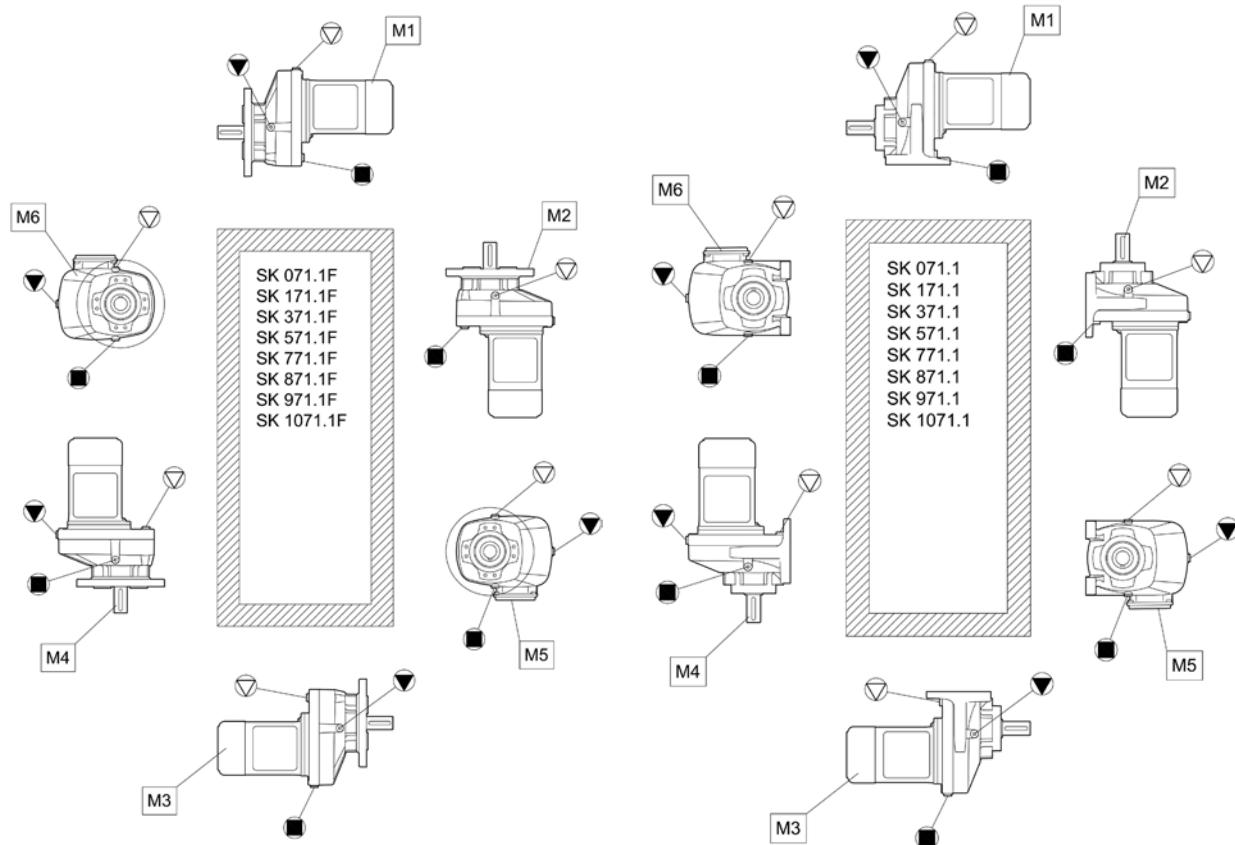


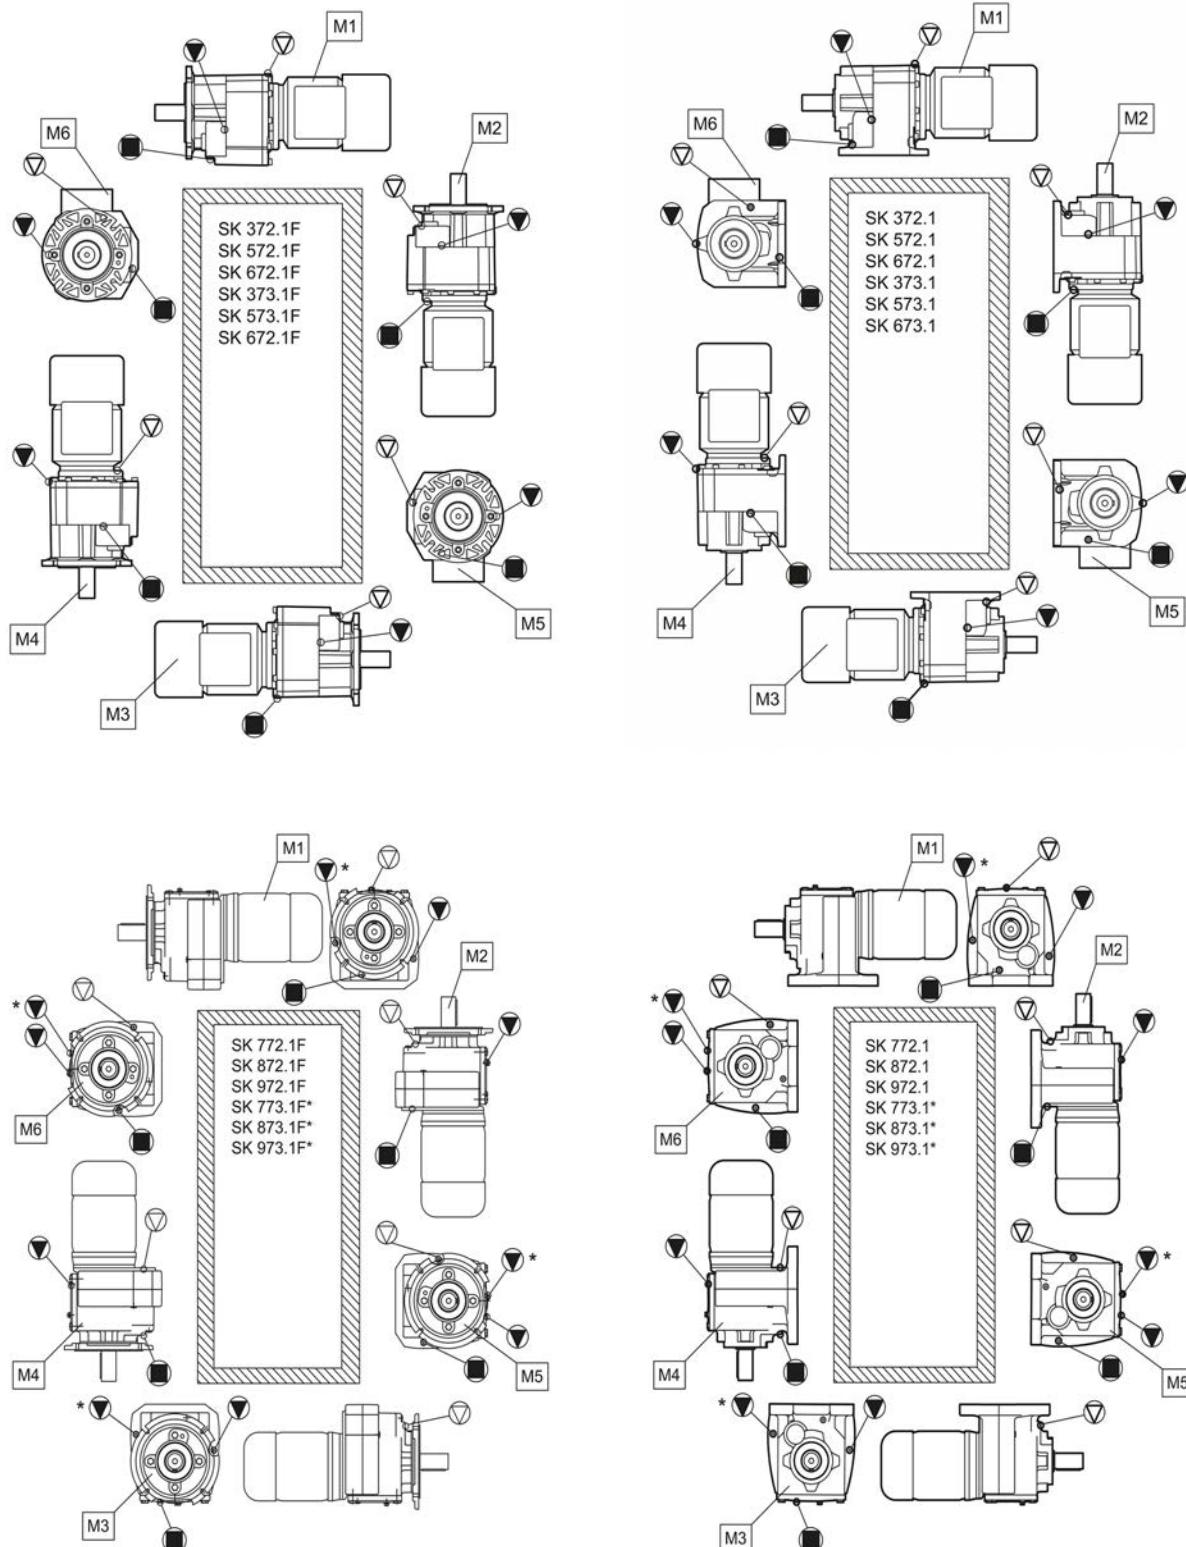


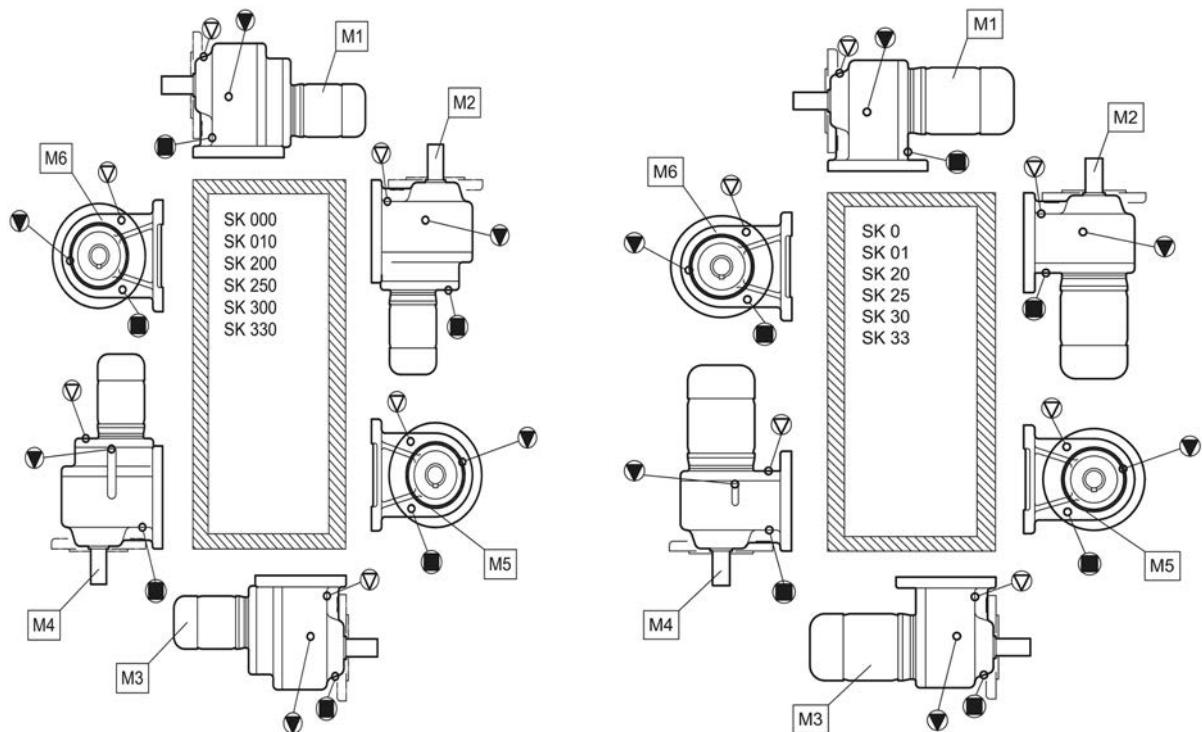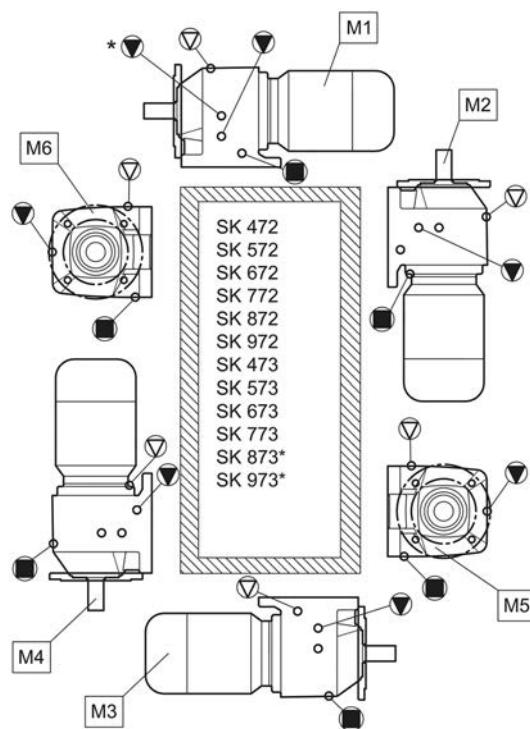



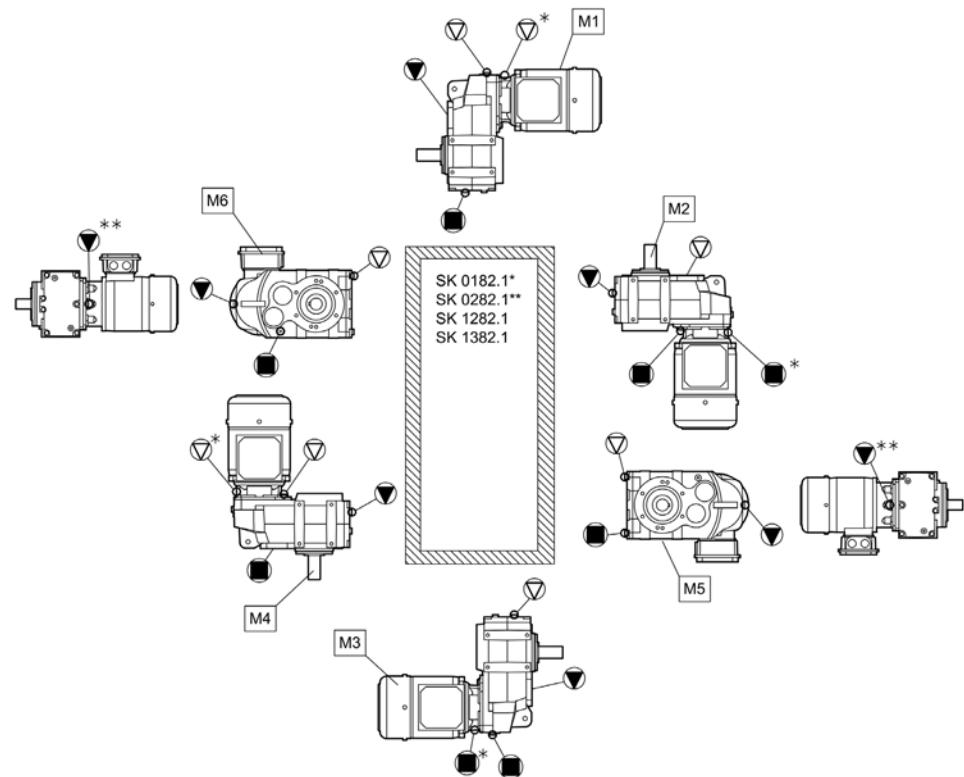


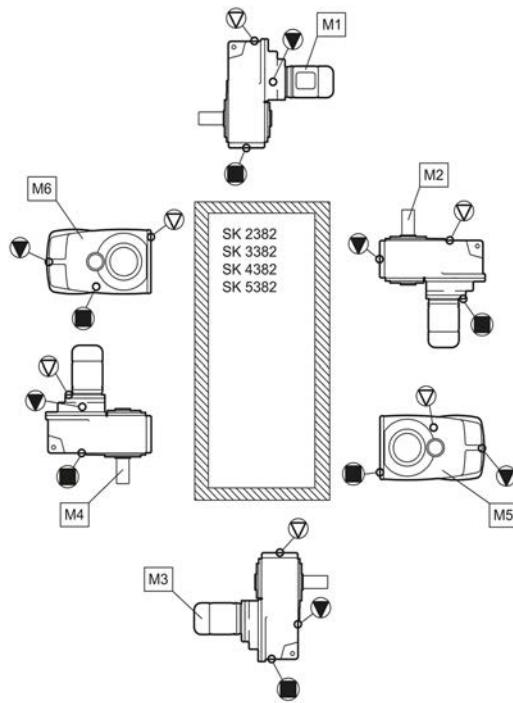
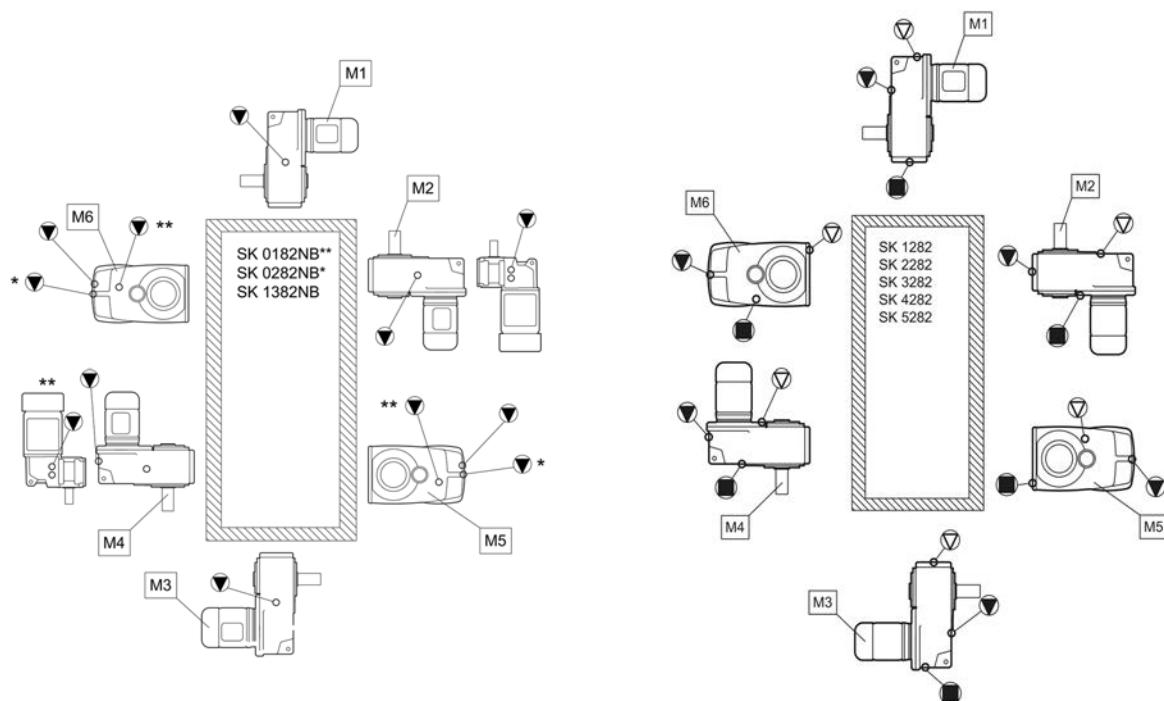


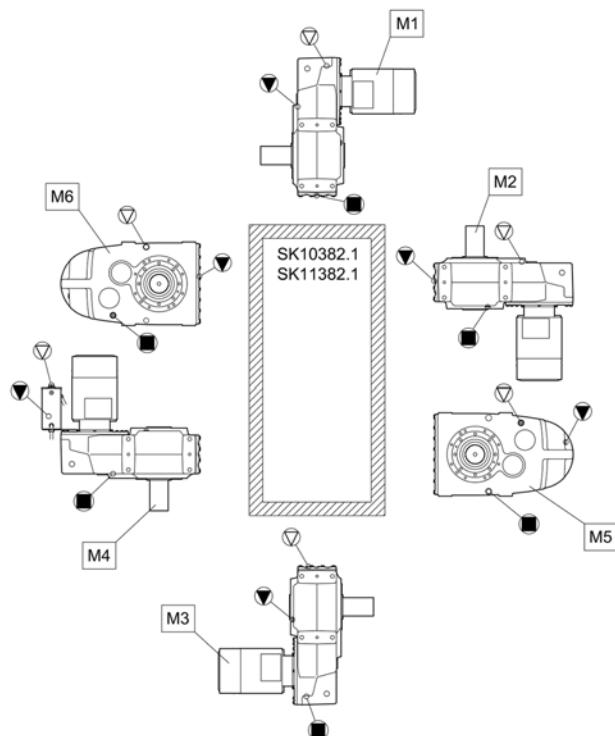
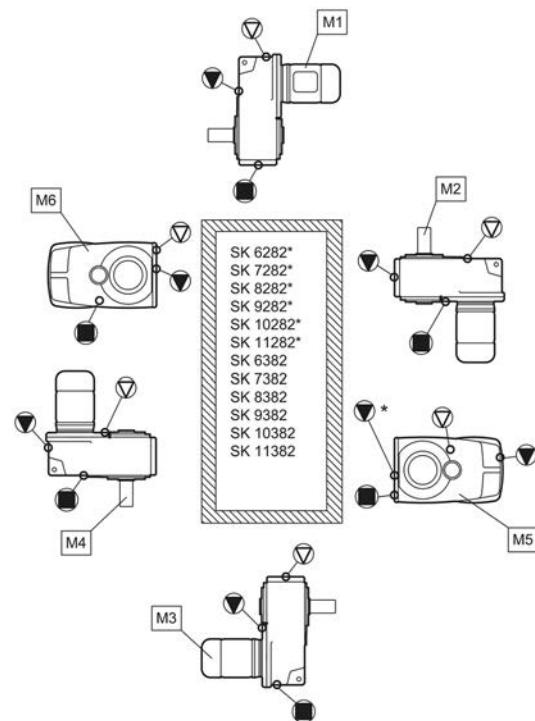


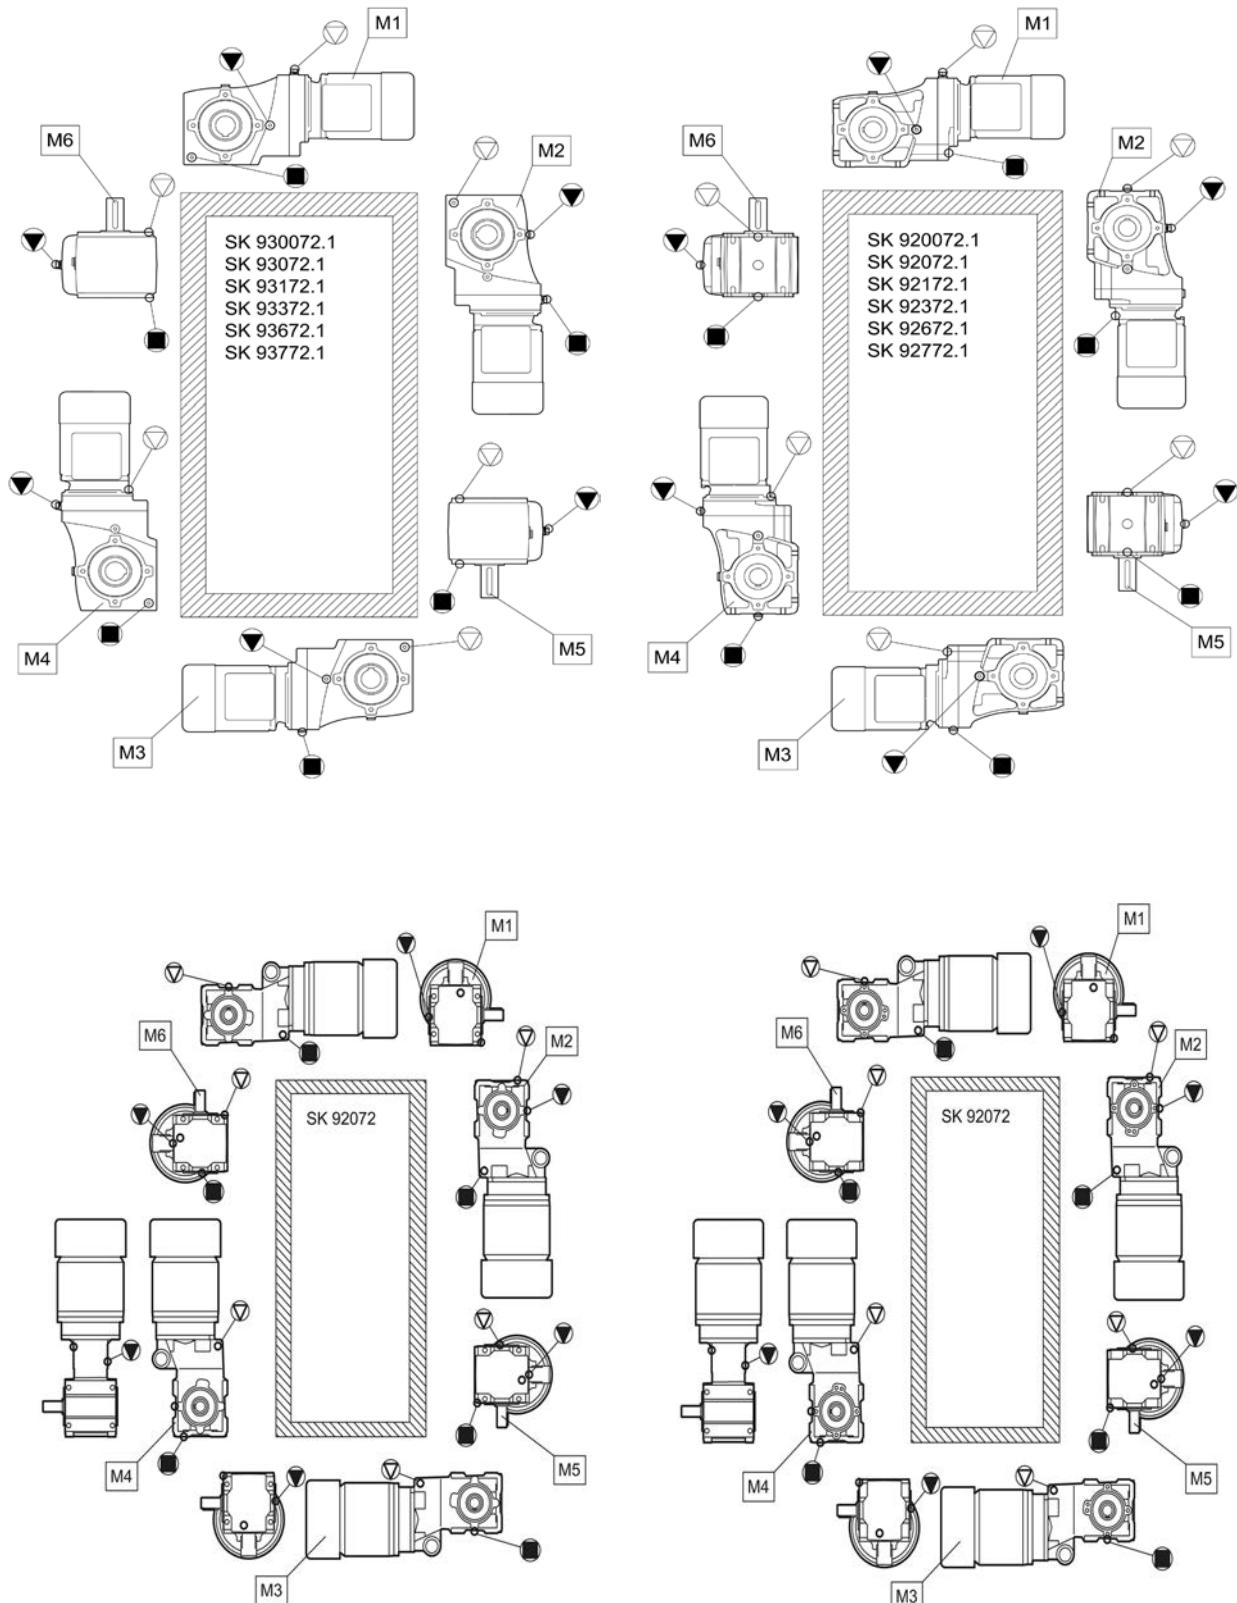



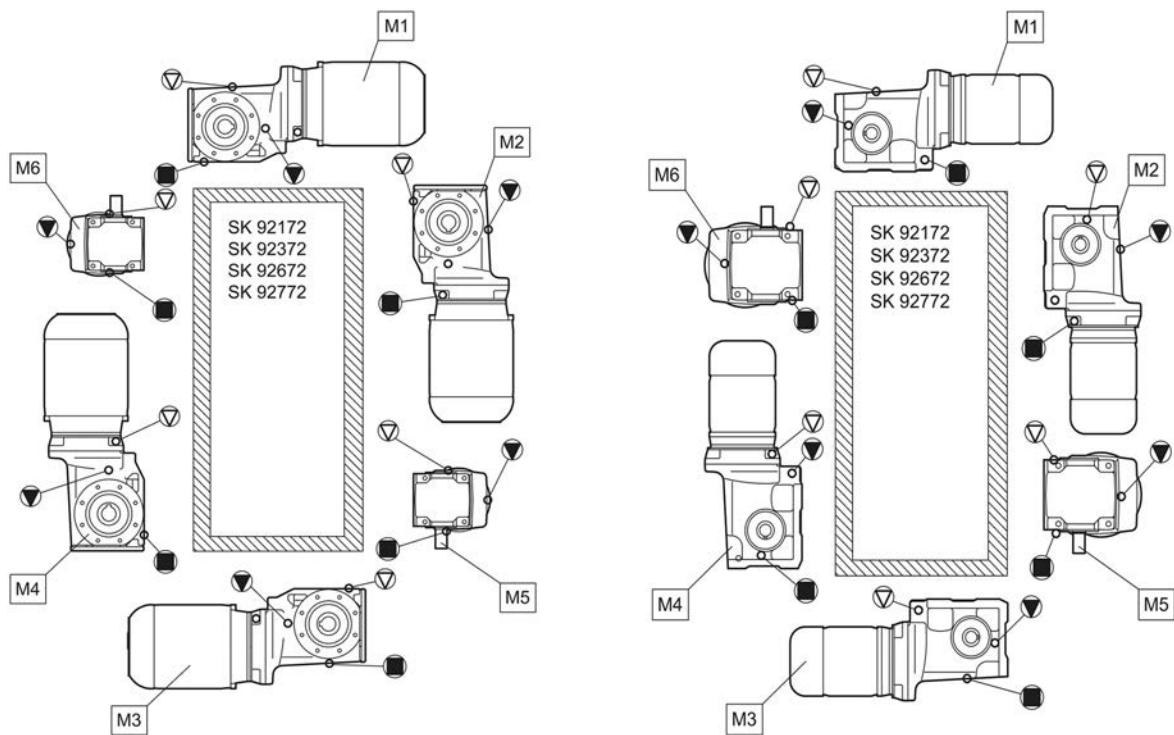


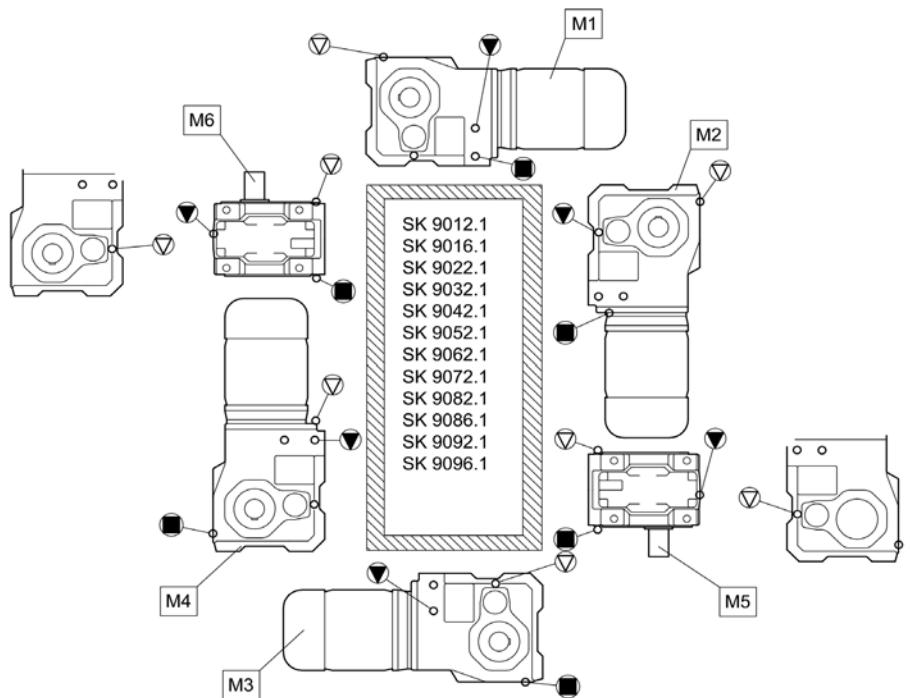
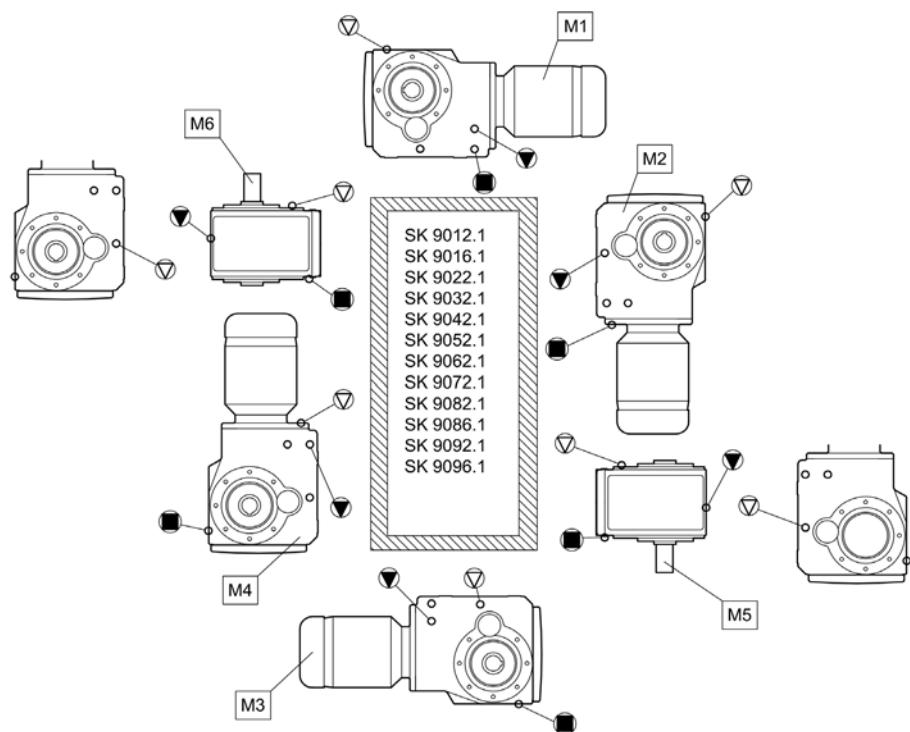


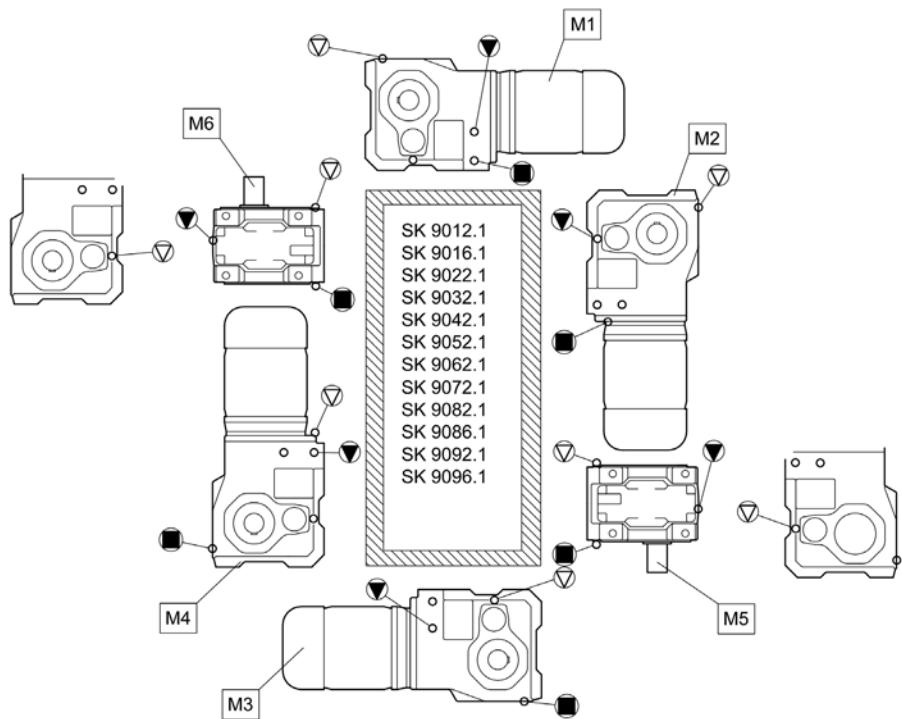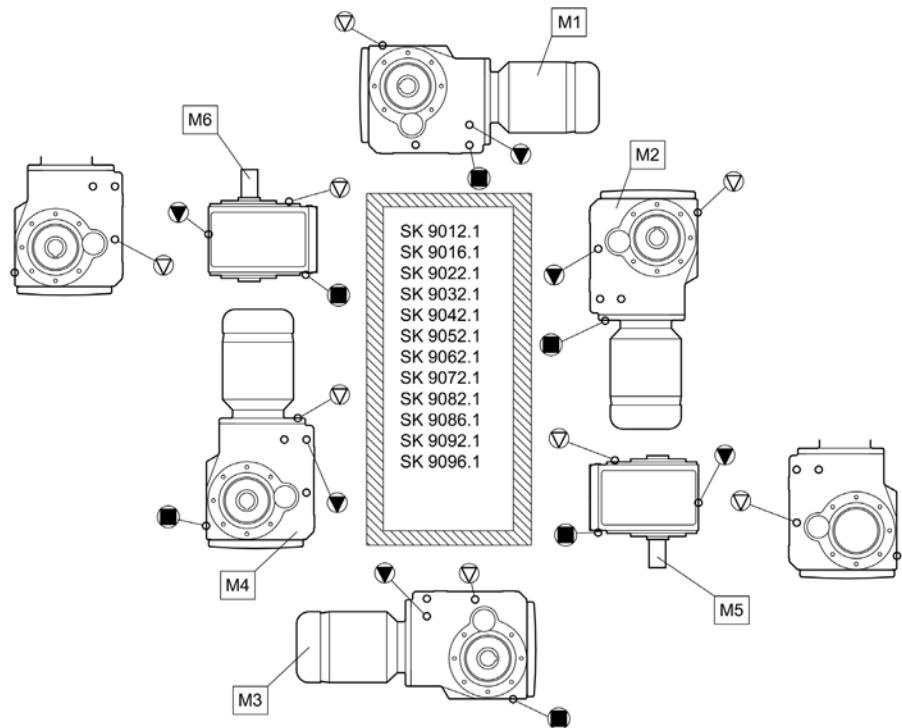

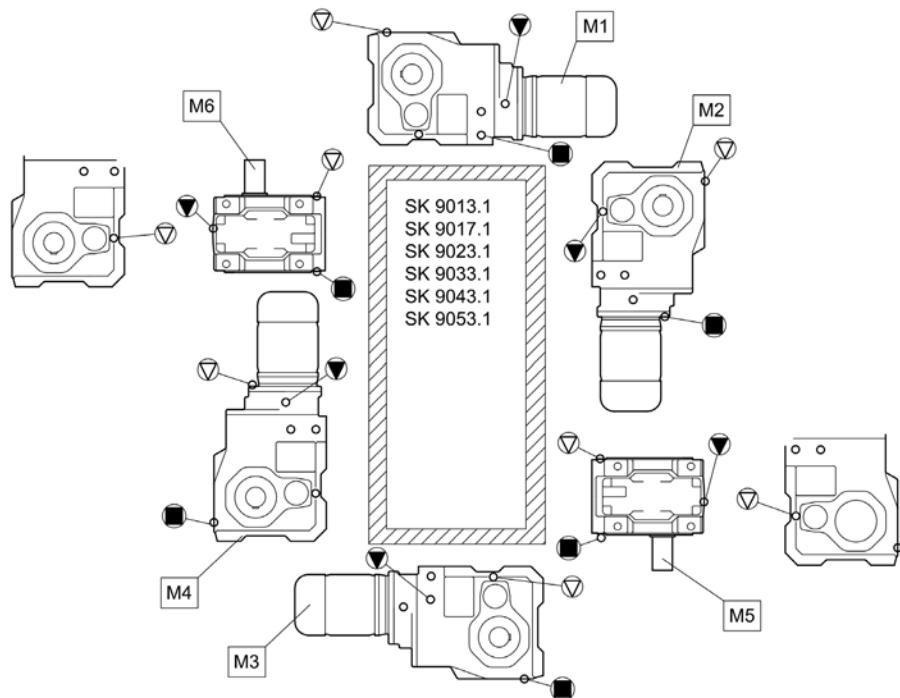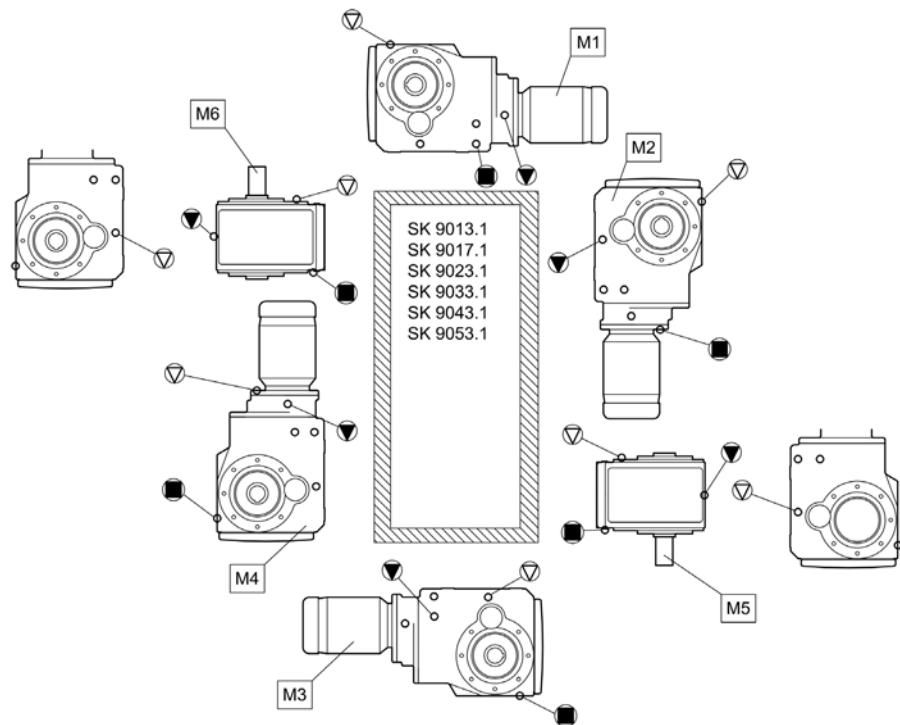

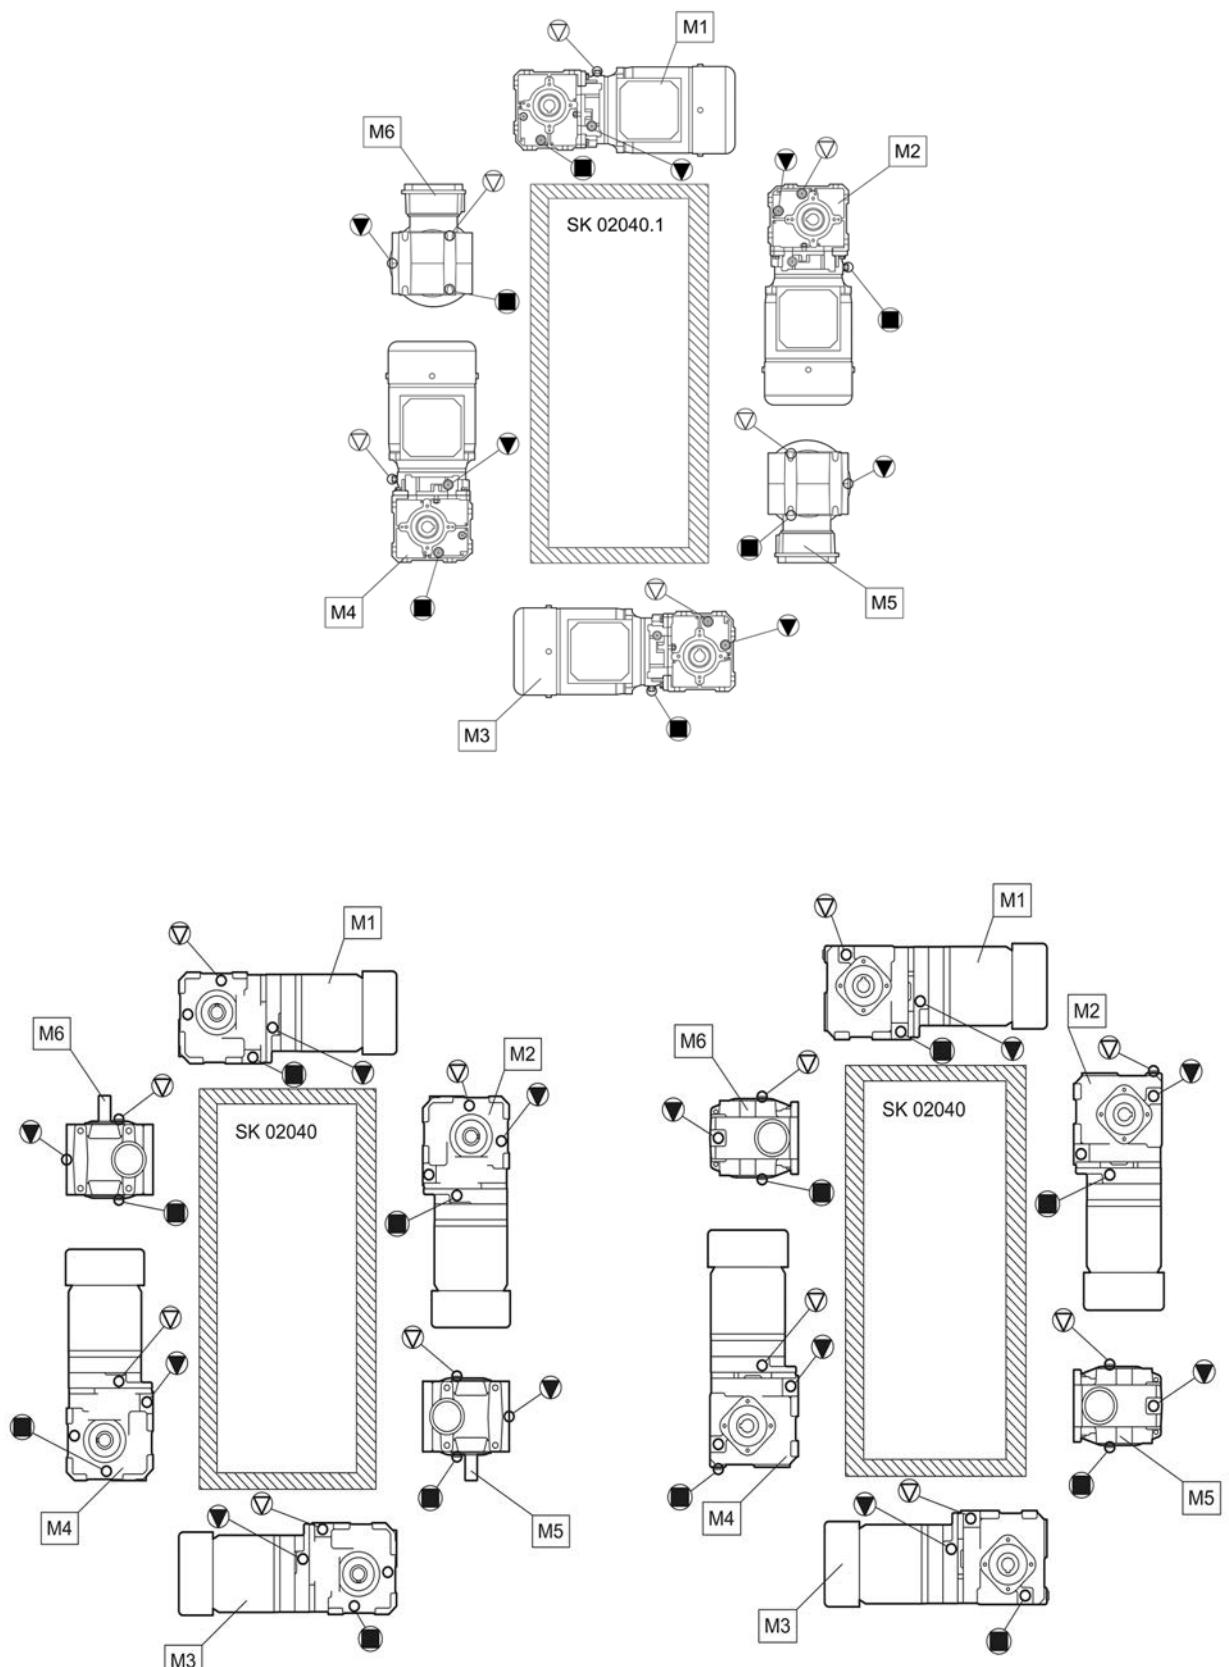

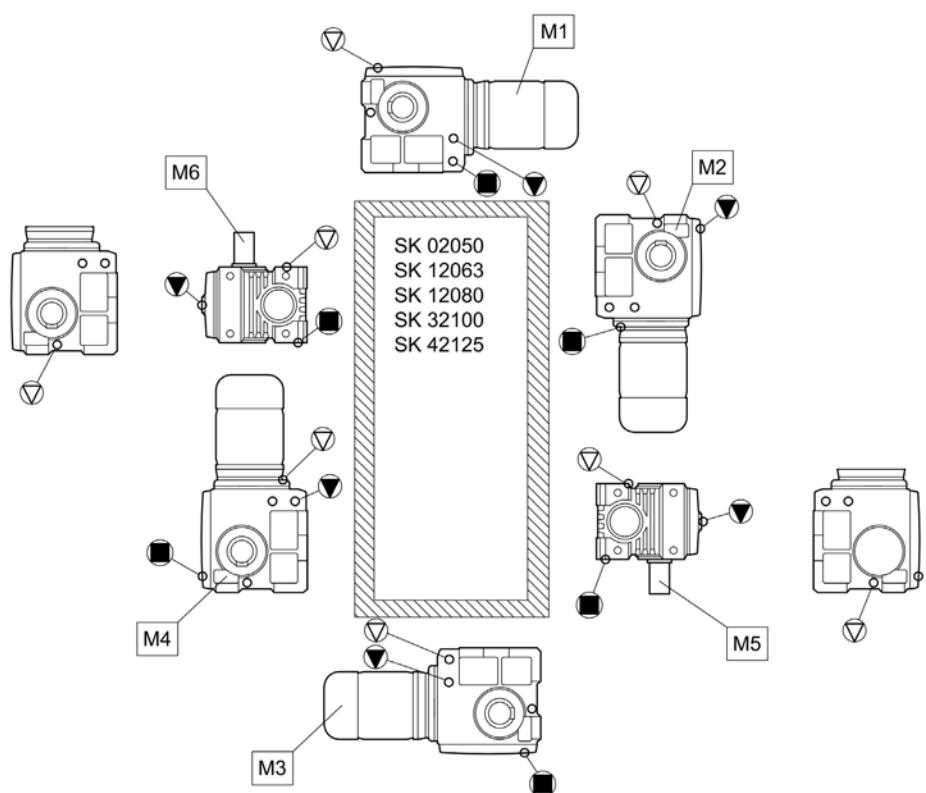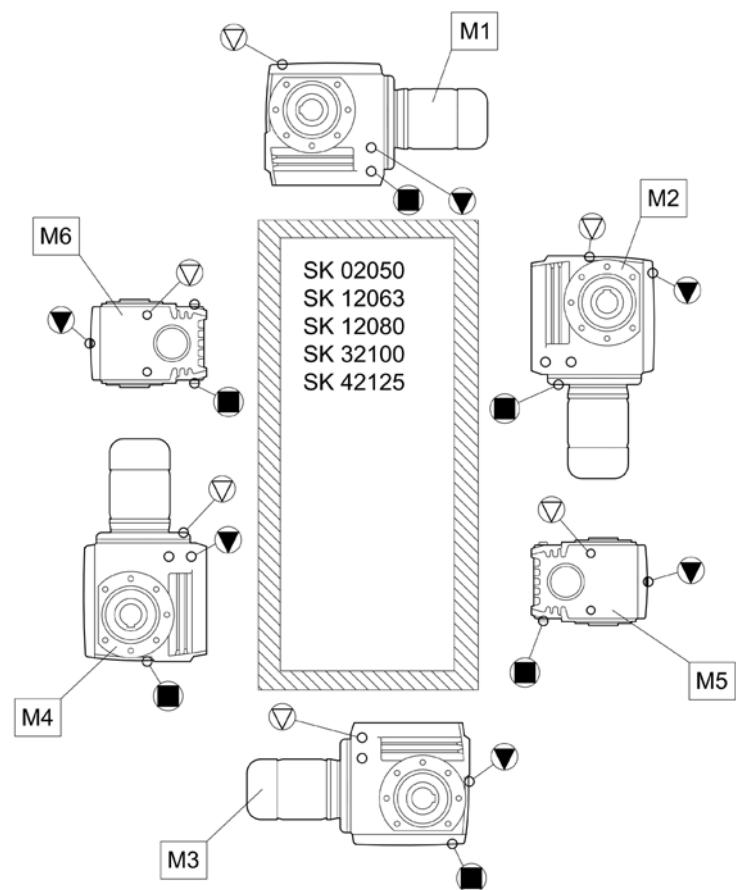

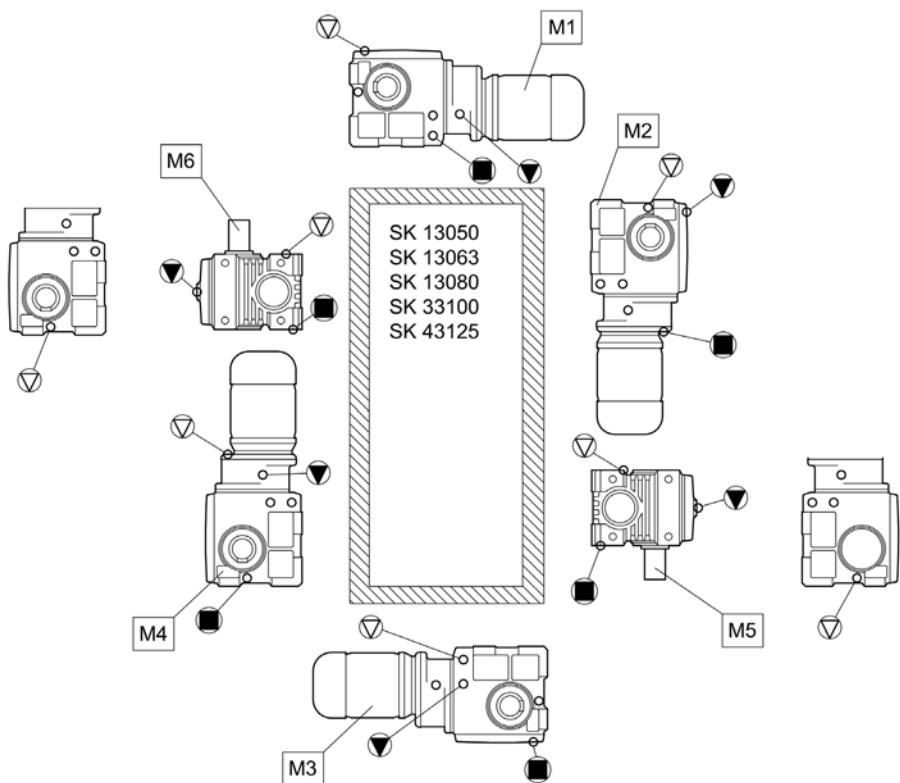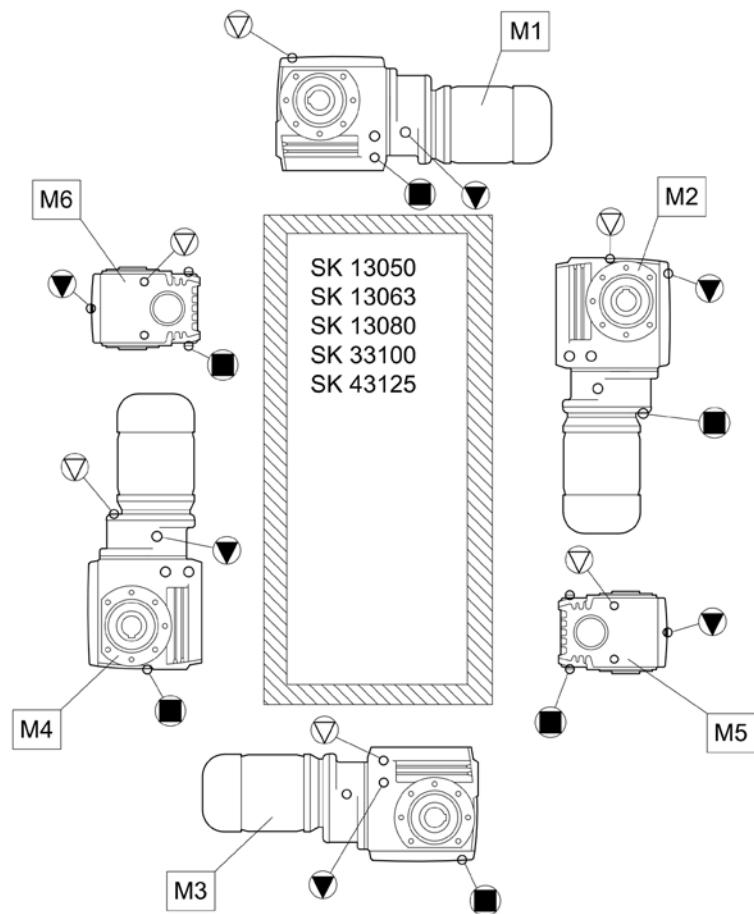

7.2 Smøremidler

Med unntak av typene SK 11382.1, SK 12382 og SK 9096.1 fylt med smøremiddel klar til bruk til ønsket installasjonsposisjon. Denne første fyllingen tilsvarer et smøremiddel fra kolonnen for omgivelsestemperaturene (normal versjon) i smøremiddeltabellen.

7.2.1 Rullelagerfett

Denne tabellen inneholder sammenlignbare, godkjente valselerfett fra forskjellige produsenter. Produsenten kan endres innenfor en type smøremiddel. Vær oppmerksom på omgivelsestemperaturområdet.

Blanding av ulike typer smørefett er ikke tillatt. Når du skifter fett, kan forskjellige fett av en type smøremiddel som blandes med samme viskositet ikke overstige et forhold på 1/20 (5 %).

Ved skifte av fettype hhv. omgivelsestemperaturområde må dette avtales med Getriebebau NORD, siden det ellers ikke gis noen garanti for funksjonsdyktigheten til girene.

Smøremiddeltype	Omgivelsestemperatur	 		
Fett (Mineralolje)	-30 ... 60°C	Spheerol EPL 2	-	Mobilux EP 2 Gadus S2 V220 2
Fett (PAO)	-25 ... 80°C	-	PETAMO GHY 133 N	-

Tabell 14: Rullelagerfett

7.2.2 Giroljer



Eksplasjonsfare på grunn av uegnet olje

Bruk smøremiddletypen som er angitt på typeskiltet.

Kun giroljene som er angitt i tabellen nedenfor eller i spesielle tilfeller produktene som er uttrykkelig nevnt på typeskiltet er tillatt å bruke.

Denne tabellen viser sammenlignbare, godkjente smøremidler fra forskjellige produsenter. Innenfor en viskositet og type smøremiddel kan Oljeprodusenten endres. Skift bare type smøremiddel eller viskositet etter å ha konsultert Getriebbau NORD.

Blanding av ulike typer olje er ikke tillatt. Når du skifter girolje, kan blanding av forskjellige oljer av en type olje med samme viskositet ikke overstige et forhold på 1/20 (5 %)).

Smøremiddletype	Informasjon på typeskilt					
Mineralolje	CLP 680	-	-	-	Mobilgear 600 XP 680	Omala S2 GX 680
	CLP 220	Alpha EP 220 Alpha SP 220	Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 VCI	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 600 XP 220	-
	CLP 100	-	-	Klüberoil GEM 1-100 N	-	-
Syntetisk olje (Polyglykol)	CLP PG 680	-	-	Klübersynth GH 6-680	-	-
	CLP PG 460	-	-	Klübersynth GH 6-460	-	-
	CLP PG 220	Optigear Synthetic 1300/220	Renolin PG 220	Klübersynth GH 6-220	-	-
Syntetisk olje (hydrokarbonstoffer)	CLP HC 680	-	-	Klübersynth GEM 4-680	Mobil SHC 636	-
	CLP HC 460	-	-	-	Mobil SHC 634	-
	CLP HC 220	Alphasyn EP 220	Renolin UNISYSN XT 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn Gear 220 VCI	Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth MEG 4-220	Mobil SHC 630 Mobil SHC Gear 630	Omala S4 GX 220
Biologisk nedbrytbart olje	CLP E 680	-	Plantogear 680 S	-	-	-
	CLP E 220	-	Plantogear 220 S	-	-	-
Næringsmiddel-kompatibel olje	CLP PG H1 680	-	-	Klübersynth UH1 6-680	-	-
	CLP PG H1 220	-	Cassida Fluid WG 220	Klübersynth UH1 6-220	-	-
	CLP HC H1 220	-	-	-	Mobil SHC Cibus 220	-

Tabell 15: Giroljer

7.3 Skruestammemomenter

Mål	Strammemomenter for skruer [Nm]						
	8.8	10.9	12.9	V2A-70 V4A-70	Låseskruer	Gjengestift på kobling	Skruforbindel ser på dekslene
M4	3,2	5	6	2,8	-	-	-
M5	6,4	9	11	5,8	-	2	-
M6	11	16	19	10	-	-	6,4
M8	27	39	46	24	11	10	11
M10	53	78	91	48	11	17	27
M12	92	135	155	83	27	40	53
M16	230	335	390	207	35	-	92
M20	460	660	770	414	-	-	230
M24	790	1150	1300	711	80	-	460
M30	1600	2250	2650	1400	170	-	-
M36	2780	3910	4710	2500	-	-	1600
M42	4470	6290	7540	4025	-	-	-
M48	6140	8640	16610	5525	-	-	-
M56	9840	13850	24130	8860	-	-	-
G½	-	-	-	-	75	-	-
G¾	-	-	-	-	110	-	-
G1	-	-	-	-	190	-	-
G1¼	-	-	-	-	240	-	-
G1½	-	-	-	-	300	-	-

Tabell 16: Skruestammemomenter

Montering av slangeskrukoblinger

Påfør olje på gjengene på unionmutteren, skjæreringen og gjengene på koblingsstykket. Skru unionmutteren med skrunøkkel til punktet der unionmutteren kjennes betydelig tyngre å snu. Drei unionmutteren i koblingen 30°–60°, men kun maksimalt 90° videre, her må koblingsstykket holdes imot med en skrunøkkel. Fjern overflødig olje fra skrukoblingen.

7.4 Driftsfeil


Eksplosjonsfare

- Ved alle feil på giret må drivverket stoppes umiddelbart.

Feil på giret		
Feil	Mulig årsak	Tiltak
Uvanlig driftsstøy, vibrasjoner	For lite olje eller lagerskader eller fortanningsskader	Konsulter NORD-Service
Olje lekker ut av giret eller motoren	Tetning defekt	Konsulter NORD-Service
Olje lekker ut av luftåpningen	Feil oljenivå	Bruk oljeekspansjonstank (alternativ OA)
	Feil, skitten olje	Oljeskift
	Ugunstige driftsforhold	Konsulter NORD-Service
Giret blir for varmt	Ugunstige installasjonsforhold eller girskade	Konsulter NORD-Service
Slag ved innkobling, vibrasjoner	Motorclutch defekt	Skift elastomertannkrans
	Girfeste løst	Etterstram festeskruene til motoren og giret
	Gummielement defekt	Skift gummielement
Utgående drivaksel roterer ikke, selv om motoren roterer	Brudd i gir	Konsulter NORD-Service
	Motorclutch defekt	
	Krympeskive glir gjennom	

Tabell 17: Oversikt over driftsfeil

7.5 Lekkasje og tetthet

Gir er fylt med olje eller fett for å smøre de bevegelige delene. Tetninger hindrer at smøremiddelet slipper ut. Absolutt tetthet er teknisk ikke mulig, siden en viss fuktfilm, for eksempel på radialakseltetningsringer, er normalt og fordelaktig for en langvarig tetningseffekt. I ventilasjonsområdet kan for eksempel oljefuktighet bli synlig på grunn av oljetåke som slipper ut, avhengig av funksjonen. Med fettsmurte labyrinttetninger f.eks. Taconite tetningssystemer, på grunn av prinsippet slipper det brukte fettet ut av tetningsspalten. Denne tilsynelatende lekkasjen er ikke en feil.

I henhold til testbetingelsene etter DIN 3761 er lekkasjer bestemt av mediet som skal tettes, som i testforsøk i en definert testtid går utover den funksjonsbetingede fuktigheten på tetringskanten og fører til drypping av mediet som skal tettes. Mengden som deretter samles opp, betegnes som lekkasje.

Lekkasjedefinisjon i henhold til DIN 3761 og fornuftig bruk					
Begrep	Forklaring	Akseltetningsring	I IEC-adapteren	Husfuge	Utlufting
tett	ingen synlig fuktighet	Det foreligger ingen feil.			
fuktig	Fuktighetsfilm stedlig begrenset (liten flate)	Det foreligger ingen feil.			
våt	Fuktighetsfilm utover komponenten	Det foreligger ingen feil.		Kontroller om reparasjon er nødvendig.	Det foreligger ingen feil.
målbar lekkasje	tydelig lekkasje, drypper	Reparasjon anbefales			
Forbigående lekkasje	kort forstyrrelse av tetningssystemet eller oljelekkasje under transport *)	Det foreligger ingen feil.		Kontroller om reparasjon er nødvendig.	Det foreligger ingen feil.
Tilsynelatende lekkasje	tilsynelatende lekkasje, f.eks. på grunn skitt, ettersmørbare tetningssystemer	Det foreligger ingen feil.			

Tabell 18: Lekkasjedefinisjon i henhold til DIN 3761

*) Erfaringen hittil har vist at fuktige eller våte radiale akseltetninger stopper lekkasjen over tid. Det anbefales derfor ikke under noen omstendigheter å skifte dem ut på dette stadiet. Årsaker til den midlertidige fuktigheten kan for eksempel være små partikler under tetringskanten.

7.6 Samsvarserklæring

7.6.1 Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene 2G og 2D

 GETRIEBEBAU NORD Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group													
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tlf. +49(0)4532 289 - 0 . Faks +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com													
EU-samsvarserklæring iht. EU-direktiv 2014/34/EU vedlegg VIII Originaltekst oversatt fra tysk til norsk													
<p>Getriebbau NORD GmbH & Co KG erklærer hermed med eneansvar at girene og girmotorene i produktseriene</p> <p style="text-align: right;">Side 1 av 1</p> <table> <tbody> <tr> <td>• Sylinderisk tannhjul Type SK ...</td> <td>• Snekkedrev Type SK 02..., SK 1Si., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....</td> </tr> <tr> <td>• Vinkelgir Type SK ..82, SK ..82.1, SK ..82NB</td> <td>• Konisk drev Type SK 9....</td> </tr> </tbody> </table> <p>med ATEX-merking  II 2D / II 2G (den spesifikke merkingen finnes på typeskillet)</p> <p>er i samsvar med følgende direktiv: ATEX-direktiv for produkter 2014/34/EU (referanse: L 96, 29.03.2014, s. 309-356) Brukte harmoniserte standarder:</p> <table> <tbody> <tr> <td>EN 1127-1:</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>EN ISO 80079-36:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>EN ISO 80079-37:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>EN IEC 60079-0:</td> <td>2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Getriebbau NORD deponerer dokumentasjonen som kreves iht. 2014/34/EU, Vedlegg VIII hos det tekniske kontrollorganet:</p> <p>DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID-nummer: 0158 Bekrefelse: BVS 04 ATEX H/B 196</p> <p>Bargteheide, 10.04.2024</p> <hr/> <p>U. Küchenmeister Bedriftsledelse</p> <p>Dr. O. Sadi Teknisk sjef</p>		• Sylinderisk tannhjul Type SK ...	• Snekkedrev Type SK 02..., SK 1Si., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....	• Vinkelgir Type SK ..82, SK ..82.1, SK ..82NB	• Konisk drev Type SK 9....	EN 1127-1:	2019	EN ISO 80079-36:	2016	EN ISO 80079-37:	2016	EN IEC 60079-0:	2018
• Sylinderisk tannhjul Type SK ...	• Snekkedrev Type SK 02..., SK 1Si., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....												
• Vinkelgir Type SK ..82, SK ..82.1, SK ..82NB	• Konisk drev Type SK 9....												
EN 1127-1:	2019												
EN ISO 80079-36:	2016												
EN ISO 80079-37:	2016												
EN IEC 60079-0:	2018												


Fig. 39: Samsvarserklæring kategori 2G/2D, merking iht. DIN EN ISO 80079-36

7.6.2 Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene 3G og 3D

 <p>GETRIEBEBAU NORD Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group</p>									
<p>Getriebbau NORD GmbH & Co. KG Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tlf. +49(0)4532 289 - 0 . Faks +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com</p>									
<p align="center">EU-samsvarserklæring</p> <p align="center">iht. EU-direktiv 2014/34/EU vedlegg VIII Originaltekst oversatt fra tysk til norsk</p>									
<p>Getriebbau NORD GmbH & Co KG erklærer hermed med eneansvar at girene og girmotorene i produktseriene</p>									
<p align="right">Side 1 av 1</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Sylinderisk tannhjul Type SK ... • Vinkelgir Type SK ..82, SK ..82.2, SK ..82NB 	<ul style="list-style-type: none"> • Snekkedrev Type SK 02..., SK 1SI.., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4.... • Konisk drev Type SK 9.... 								
<p>med ATEX-merking  II 3D / II 3G (den spesifikke merkingen finnes på typeskiltet)</p>									
<p>er i samsvar med følgende direktiv: ATEX-direktiv for produkter 2014/34/EU (referanse: L 96, 29.03.2014, s. 309-356)</p>									
<p>Brukte harmoniserte standarder:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">EN 1127-1:</td> <td style="width: 20%;">2019</td> </tr> <tr> <td>EN ISO 80079-36:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>EN ISO 80079-37:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>EN IEC 60079-0:</td> <td>2018</td> </tr> </table>		EN 1127-1:	2019	EN ISO 80079-36:	2016	EN ISO 80079-37:	2016	EN IEC 60079-0:	2018
EN 1127-1:	2019								
EN ISO 80079-36:	2016								
EN ISO 80079-37:	2016								
EN IEC 60079-0:	2018								
<p>Bargteheide, 10.04.2024</p>									
<p>U. Küchenmeister Bedriftsledelse</p>	<p>Dr. O. Sadi Teknisk sjef</p>								



Fig. 40: Samsvarserklæring kategori 3G/3D, merking iht. DIN EN ISO 80079-36

7.6.3 Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene UKCA 2G og 2D

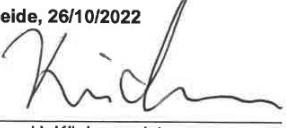GETRIEBEBAU NORD Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group										
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel.: +49(0)4532 289 - 0 . Fax: +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com										
UK Declaration of Conformity										
According to UK Statutory Instruments listed below										
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG declares in sole responsibility, that the gear units and geared motors from the following product series		Page 1 of 1								
<ul style="list-style-type: none"> • Helical gear units Type SK ... • Parallel shaft gear units Type SK ...82, SK ...82.1, SK ...82NB 	<ul style="list-style-type: none"> • Worm gear units Type SK 02..., SK 1SI..., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4.... • Bevel gear units Type SK 9..... 									
with labelling  (you can find the specific labelling on the nameplate)										
comply with the following, as amended, UK Statutory Instruments:										
Title Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	Years and Numbers 2016 No. 1107									
Applied standards:										
<table> <tbody> <tr> <td>BS EN 1127-1:</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>BS EN ISO 80079-36:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>BS EN ISO 80079-37:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>BS EN 60079-0:</td> <td>2018</td> </tr> </tbody> </table>			BS EN 1127-1:	2019	BS EN ISO 80079-36:	2016	BS EN ISO 80079-37:	2016	BS EN 60079-0:	2018
BS EN 1127-1:	2019									
BS EN ISO 80079-36:	2016									
BS EN ISO 80079-37:	2016									
BS EN 60079-0:	2018									
Getriebbau NORD has submitted the documents required as per 2016 No. 1107 to the notified body:										
DEKRA Certification UK Ltd Body number: 8505										
Bargteheide, 26/10/2022  U. Küchenmeister Manager		 Dr. O. Sadi Technical Manager								

Figur 41: Samsvarserklæring kategori 2G/2D, merking i henhold til UKCA

7.6.4 Eksplosjonssikre gir og girmotorer i kategoriene UKCA 3G og 3D

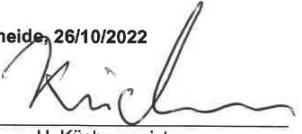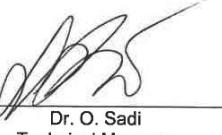GETRIEBEBAU NORD Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group						
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel.: +49(0)4532 289 - 0 . Fax: +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com						
UK Declaration of Conformity						
According to UK Statutory Instruments listed below						
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG declares in sole responsibility, that the gear units and geared motors from the following product series		Page 1 of 1				
<ul style="list-style-type: none"> • Helical gear units Type SK ... • Parallel shaft gear units Type SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB 	<ul style="list-style-type: none"> • Worm gear units Type SK 02..., SK 1S..., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4.... • Bevel gear units Type SK 9..... 					
with ATEX labelling  (you can find the specific labelling on the nameplate)						
comply with the following, as amended, UK Statutory Instruments:						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Title</th> <th style="text-align: left; width: 70%;">Years and Numbers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016</td> <td style="text-align: center;">2016 No. 1107</td> </tr> </tbody> </table>			Title	Years and Numbers	Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	2016 No. 1107
Title	Years and Numbers					
Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	2016 No. 1107					
Applied standards: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> BS EN 1127-1: BS EN ISO 80079-36: BS EN ISO 80079-37: BS EN 60079-0: </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;"> 2019 2016 2016 2018 </td> </tr> </table>			BS EN 1127-1: BS EN ISO 80079-36: BS EN ISO 80079-37: BS EN 60079-0:	2019 2016 2016 2018		
BS EN 1127-1: BS EN ISO 80079-36: BS EN ISO 80079-37: BS EN 60079-0:	2019 2016 2016 2018					
Bargteheide, 26/10/2022  U. Küchenmeister Manager		 Dr. O. Sadi Technical Manager				

Figur 42: Samsvarserklæring kategori 3G/3D, merking i henhold til UKCA

7.7 Reparasjonsanvisninger

Ved forespørsler til vår tekniske og mekaniske service må du ha nøyaktig girtypen og evt. ordrenummer klart. Du finner dette på typeskiltet.

7.7.1 Reparasjon

Ved reparasjoner må alle uoriginale deler fjernes fra giret eller girmotoren. For eventuelle påbyggdeler, f.eks turtallgiver eller ekstern vifte, kan ingen garanti godtas.

Send enheten til følgende adresse:

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG
Serviceabteilung
 Getriebbau-Nord-Straße 1
 22941 Bargteheide



Informasjon

Hvis mulig, noter årsaken til innsending av komponenten/enheten. Angi en kontaktperson for eventuelle spørsmål.

Dette er viktig for å holde reparasjonstiden så kort som mulig.

7.7.2 Internett-informasjon

I tillegg kan du besøke nettstedet vårt og finne landsspesifikke håndbøker på de tilgjengelige språkene: www.nord.com.

7.8 Garanti

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG tar ikke noe ansvar for skader på personer, gjenstander og eiendom som oppstår som følge av ikke-overholdelse av brukerveiledningen, betjeningsfeil eller ikke-hensiktsmessig bruk. Generelle slitedeler, f.eks. akseltetningsringer, omfattes ikke av garantien.

7.9 Forkortelser

2D	Støveksplosjonsbeskyttede gir Sone 21	F_R	Radial skjærkraft
2G	Gasseksplosjonsbeskyttede gir Sone 1	F_A	Aksialkraft
3D	Støveksplosjonsbeskyttede gir Sone 22	H1	Smøremiddel til næringsmiddelindustrien
ATEX	ATmosphrères EXplosible	IE1	Motorer med standard effektivitet
B5	Flensmontering med gjennomgående hull	IE2	Motorer med høy effektivitet
B14	Flensmontering med gjengede hull	IEC	International Electrotechnical Commission
CLP	Mineralolje	NEMA	National Electrical Manufacturers Association
CLP HC	Syntetisk polyalfaolefinolje	IP55	International Protection
CLP PG	Syntetisk polyglykololje	ISO	Internationale Organisation für Normung
cSt	Centistokes	pH	pH-verdi
CW	Clockwise, rotasjonsretning med urviseren (høyre)	PSA	Personlig verneutstyr
CCW	CounterClockwise, rotasjonsretning mot urviseren (venstre)	RL	Rethningslinje
°dH	Vannhardhet i grader tysk hardhet 1°dH = 0,1783 mmol/l	UKCA	UK Conformity Assessed (samsvarsbetegnelse på produkter i Storbritannia)
DIN	Deutsches Institut für Normung (Tysk standardiseringsinstitutt)	VCI	Volatile Corrosion Inhibitor
E	Esterol	VG	Viskositetsgruppe
EF	Det europeiske fellesskap	WN	Dokument fra Getriebau NORD
EN	Europeisk standard		

Stikkordfortegnelse

A	Kraftinnføring	25
Adresse.....	Krympeskive	30, 32
Akseltetningsring	L	
Aktiver lufting	Langtidslagring.....	22
Alternativ H66	Lekkasje.....	87
Alternativ M.....	Lufteskrue	58
Avfallsbehandling av materialer	Lufting	44
B	M	
Beregnet bruk	Montering	23
D	O	
Deksler.....	Oljemengde standard tannhjulsgir	57
Driftslyder.....	Oljenivå	44
Driftstid.....	Oppstilling	23
E	Oppstilling av giret	24
Ettersmør.....	P	
Ettersmør lager	Påsettningsgir	27
F	Prøvekjøring.....	48
Feil	R	
.....86	Reparasjon.....	92
G	Rullelagerfett.....	83
Generaloverhaling	S	
.....59	Service	92
Girtyper	Sikkerhetsinstruksjoner.....	11
GRIPMAXX™	Skifte olje	57
H	slange skruforbindelse	85
Heiseanordning	Slitasjegrense kobling	55
Hulaksel med GRIPMAXX™ (alternativ M) ...	Smøremiddelgiver.....	44, 57
32	Smøremiddelmengder	83
I	Smøremidler	83
Innkjøringstid	Standardmotor	37
.....48	Strammemomenter	85
Inspeksjonsintervaller	T	
.....50	Temperaturklistremerker	42
Internett.....	Transport.....	15, 21
.....92	Typeskilt.....	19
K		
Kjøleanlegg.....		
Kjølespiral		
Kontroll av konstruksjonsform		
.....23		
Kontroller slangens.....		
.....53		
Kontrollere oljenivået.....		
.....52		

U	
UKCA.....	20
V	
Vedlikehold	92
Vedlikeholdsarbeider	
Aksettetningsring.....	58
Ettersmøring VL2, VL 3, W og AI/AN.....	56
Kobling	54
Kontroller driftslyder	52
Lekkasjer	51
Lufteskrue.....	58
Oljeskift.....	57
Smøremiddelgiver	56
Temperaturklistremerker	54
Visuell kontroll	51
Vedlikeholdsintervaller	50
Visuell kontroll	51
Visuell kontroll slange	53

Headquarters
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Str. 1
22941 Bargteheide, Deutschland
T: +49 45 32 / 289 0
F: +49 45 32 / 289 22 53
info@nord.com